

Drill And Cutting speed and feed

ड्रिल एवं कटिंग स्पीड तथा फीड

ड्रिल (Drill): - सुराख को बनाने के लिए जिस कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, उसे ड्रिल या ड्रिल बीट कहते हैं। ड्रिल के द्वारा किसी वस्तु में गोलाकार सुराख किए जाते हैं। यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बने हैं।

ट्विस्ट ड्रिल (Twist Drill): - इसके एक सिरे पर cutting edge और बाँडी (Body) पर घुमावदार झिरियाँ (Spiral flutes) कटी होती हैं जिसके कारण ये मरोड़ीदार (Twist) दिखाई देती हैं, फ्लूट्स से कटे हुए चिप्स आसानी से बाहर आ जाते हैं और कुवेट भी शीघ्रता से कटिंग प्वाइंट तक पहुँच जाता है।

Parts of Twist Drill (ट्विस्ट ड्रिल के भाग)

चित्र को पुस्तक से देख लें

- | | |
|---------------------|---|
| 1. टैंग (Tang) | 7. मार्जिन (Margin) |
| 2. शैंक (Shank) | 8. बाँडी क्लीयरेंस (Body clearance) |
| 3. नेक (Neck) | 9. वेब (Web) |
| 4. बाँडी (Body) | 10. लिप एवं कटिंग एज (Lip & cutting edge) |
| 5. फ्लूट्स (Flutes) | 11. हिल (Heel) |
| 6. लैंड (Land) | 12. डैड सेंटर (Dead center) |

1. Tang: - ड्रिल को टेपर शैंक के ऊपर वाले भाग को पतला करके चपटा (flat) कर दिया जाता है। इसी भाग को टैंग कहते हैं। शैंक पर टैंग होने से ड्रिल मशीन के स्पिंडल या सॉकेट (Socket) में स्लिप नहीं होता है और सही फिट हो जाता है।

2. शैंक (Shank): - शैंक ड्रिल का वह भाग है जो ड्रिल चकक, सॉकेट या मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है। प्रकार: -

(A) स्ट्रेट शैंक: - इस प्रकार के शैंक प्रायः 13mm या 1/2 इंच के छोटे साइज के ड्रिल पर पायी जाती है। स्ट्रेट शैंक ड्रिल चक में पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं। समानांतर शैंक भी कहते हैं।

(B) टेपर शैंक: - बड़े साइज के ड्रिल अधिकतर टेपर शैंक में मिलते हैं। इन पर मोर्स टेपर कटी होती है। टेपर होने के कारण ड्रिल स्वयं ही स्पिंडल के सेंटर में फँस जाता है और स्पिंडल ड्रिल चक को स्लिप नहीं करता है।

② **रैचैट शैंक** :- इस प्रकार की शैंक में स्क्वायर टेपर होती है, इसे ड्रिल को रैचैट ब्रेस चक में फिट किया जाता है क्योंकि रैचैट ब्रेस के स्विण्डल में भी स्क्वायर टेपर सुराख होता है।

3. **नेक (Neck)** :- ड्रिल की बाँड़ी और शैंक के बीच वाले भाग को नेक कहते हैं। इसी पर ड्रिल साइज तथा कम्पनी का नाम लिखा रहता है। इस भाग का व्यास ड्रिल साइज से कुछ कम होता है।

4. **बाँड़ी (Body)** :- नेक के नीचे वाले भाग को बाँड़ी (Body) कहते हैं। इस पर फ्लूट्स कटे होते हैं। यह भाग ही वास्तव में सुराख करने का कार्य करता है।

Parts: flutes, Land, Margin, Body Clearance, web, Cutting lip, Chisel point,

5. **कटिंग कोण (Cutting Angle)** :- यह ड्रिल का प्वाइंट कोण है। साधारण कार्यों के लिए 118° अर्थात् 59° एक तरफ दूसरी तरफ रखा जाता है। नर्म धातु के लिए ड्रिल का कटिंग कोण 118° से कम और कठोर धातु के लिए अधिक रखा जाता है।

6. **Heel** :- कटिंग ऐज (Cutting Edge) के पिछले भाग को हील कहते हैं।

7. **Dead Centre** :- यह लिप्स के मध्य से ड्रिल के अक्षों के ऊपर नुकीला भाग है। इसके दोनों साइड पर कटिंग ऐज होती है और यह दोनों कटिंग ऐज ड्रिल को धातु के अन्दर जाने में सहायता देते हैं।

ड्रिल कोण (Drill Angle) :-

अन्य कटिंग औजारों की तरह ट्रिबलिट ड्रिल में भी कई निश्चित कोण होते हैं, जिनमें ड्रिलिंग में दक्षता आती है।

- Ⓐ नैक कोण (Point Angle)
- Ⓑ हैलिक्स कोण (Helix Angle)
- Ⓒ अवकाश कोण (Clearance Angle)
- Ⓓ रैक कोण (Rake Angle)
- Ⓔ चैपेली धार कोण (Chisel Edge Angle)

ड्रिली को पदनामित करना (Designation of Drill) :-

- Ⓐ व्यास (Diameter)
- Ⓑ औजारों का प्रकार (Types of Tool)
- Ⓒ पदार्थ (Material)

ट्रिबलिट ड्रिल 8.5 H IS 5101 HS

8.5 = ड्रिल का व्यास, H = ड्रिल का प्रकार,

IS 5101 = इसका IS नम्बर, HS = ड्रिल टाइप धातु

चक्कर प्रति मिनट (R.P.M.)

ड्रिल या कोई भी घुमने वाली पस्तु एक मिनट में जितने चक्कर लगाती है, उसे चक्कर प्रति मिनट (R.P.M.) कहते हैं।

कर्तन चाल (Cutting Speed): - ड्रिल की परिधि (Periphery) पर किसी एक बिन्दु द्वारा प्रति मिनट में कटे गयी चक्कारी द्वारा तय की गयी दूरी अर्थात् एक मिनट में ड्रिल के द्वारा जितनी धातु अचूकी जाती है। यह मीटर प्रति मिनट या फुट प्रति मिनट में मापी जाती है।

सूत्र (Formula): -

$$\text{कटिंग स्पीड (मी/मिनट)} = \frac{\pi \times \text{ड्रिल का व्यास (mm)} \times \text{चक्कर प्रति मिनट}}{1000}$$

$$\text{C.S. (m/min)} = \frac{\pi \times \text{Dia. of drill (mm)} \times \text{R.P.M.}}{1000}$$

$$\text{कटिंग स्पीड (फुट/मिनट)} = \frac{\pi \times \text{ड्रिल का व्यास (inch)} \times \text{चक्कर प्रति मिनट}}{12}$$

$$\text{R.P.M. of Drill} = \frac{\text{Cutting Speed (m/min)} \times 1000}{\pi \times \text{Dia of Drill (mm)}}$$

कर्तन चाल निम्न बातों पर निर्भर करता है।

1. धातु की कठोरता जिसमें द्विज करना है।
2. सामान्यतः नर्म धातु के लिए उच्च चाल रखी जाती है।
3. द्विज की आवश्यकता पर जैसे लम्बे एवं गहरे छेद में गति कम रखी जाती है।
4. ड्रिल का व्यास और उसकी धातु जैसे हार्ड स्पीड ड्रिल की गति कार्बन स्टील के बने ड्रिल की अपेक्षा दुगुनी रखी जाती है।
5. उपयुक्त शीतलक (coolant) के प्रयोग से अधिक छेद किए जा सकते हैं।
6. कार्य को पकड़ने का ढाँचा - अगर कार्यखण्ड (Job) को अच्छी प्रकार नहीं बाँधा हो तो गति कुछ कम रखनी चाहिए।
7. ड्रिलिंग मशीन के भाग, प्रकार और हाथ पर - मशीन यदि पुरानी एवं कमजोर करने वाली हो तो इस पर ड्रिल अधिक गति से नहीं कर सकते।

ड्रिल के फीड (Feed of Drill) :-

ड्रिल की फीड बहुत दूरी है जो ड्रिल अपने प्रत्येक चक्कर में जाँब के अन्दर काटते हुए तय करता है या ड्रिल जाँब में एक पूरे चक्कर में जितना सागे बढ़ता है उसे फीड (feed) कहते हैं। यह इंच प्रति चक्कर या मिमी प्रति चक्कर में व्यक्त की जाती है। फीड = $\frac{\text{आगे बढ़ती दूरी}}{\text{RPM}} = \frac{20}{2000}$ या 0.01 mm/चक्कर

* ड्रिल की स्पीड, शालु एवं ड्रिल की फीड पर निर्भर करती है।

विभिन्न व्यास के ड्रिलों के लिए प्रस्तावित फीड			फीड प्रति चक्कर (मिमी/मे)
ड्रिल का व्यास (इंचो में)	फीड प्रति चक्कर (इंचो में)	ड्रिल का व्यास (मिमी. में)	
$\frac{1}{16}$	0.001	1.5	0.02
$\frac{1}{8}$	0.002	3.0	0.05
$\frac{1}{4}$	0.004	4.5	0.10
$\frac{1}{2}$	0.007	12.0	0.18
1	0.015	25.0	0.38

ड्रिलिंग समय की गणना (Calculation of Drilling Time)

d = ड्रिल की गहराई

L = ड्रिल का फीड दूरी

L = ड्रिल की गहराई + $0.3 \times D$ (D = ड्रिल बिन्दु की लम्बाई)

D = ड्रिल का व्यास (मिमी), N = R.P.M

S = ड्रिल फीड (mm/Rev)

$$D.T. = \frac{\text{Feed distance}}{\text{Feed/Rev.} \times \text{RPM}} = \frac{L}{S \times N}$$

$$T = \frac{L}{S \times N}$$

ड्रिल को पकड़ने के साधन (Drill Holding Devices)

1. ड्रिल चक (Drill chuck)
2. स्लीव (Sleeve)
3. सॉकेट (Socket)
4. यूनिवर्सल फ्लोटिंग होल्डर (Universal floating holder)
5. ड्रिल ड्रिफ्ट (Drill drift)

1. **ड्रिल चक (Drill chuck):** - यह ड्रिल (ड्रिल बिट) को पकड़ने वाला साधन (Holding Device) है। जिसमें सीधे शैंक वाले ड्रिल या बोरिंग बार आदि पकड़े जाते हैं। इसे ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल या खराद मशीन टेल स्टांक स्पिंडल में पकड़कर काम में लाते हैं। चक में ड्रिल को जमबूती से कसने के लिए एक चाबी (Key) दी जाती है।

2. **ड्रिल स्लीव (Drill sleeve):** - स्लीव का प्रयोग ऐसे टेपर शैंक ड्रिलों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिनकी टेपर का माप मशीन स्पिंडल के टेपर में बना होता है। इसके अन्दर स्टैंडर्ड टेपर का सुराख होता है और बाह्य भाग पर भी मोर्स स्टैंडर्ड टेपर में होता है। स्लीव के अन्दर की टेपर ड्रिल शैंक टेपर के अनुसार होती है तथा बाहर की टेपर मशीन स्पिंडल के अनुसार होनी चाहिए।

3. **सॉकेट (Socket):** - सॉकेट का प्रयोग ऐसे ड्रिलों के लिए किया जाता है जिनकी शैंक का टेपर का माप मशीन स्पिंडल टेपर द्विप से बड़ा हो। स्लीव एवं सॉकेट विभिन्न मापों में मिलते हैं, इनका माप नम्बर से दर्शाया जाता है जैसे 0-1, 1-2, 2-3 तथा 3-4 आदि।

इनका पहला नम्बर स्लीव के अन्दर बनी टेपर और दूसरा नम्बर बाहर की टेपर के माप को व्यक्त करता है।

4. **फ्लोटिंग होल्डर (Floating holder):** - यह भी ड्रिल को पकड़ने वाला एक जुगाड़ है। ये दो प्रकार के होते हैं।

- (a) सीधे शैंक के ड्रिलों को पकड़ने के लिए (for holding parallel shank drill)
- (b) टेपर शैंक के ड्रिलों को पकड़ने के लिए

5. **ड्रिल ड्रिफ्ट (Drill drift):** - यह भी मशीन के स्पिंडल में लगे ड्रिल चक, स्लीव, सॉकेट या टेपर शैंक ड्रिल को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। यह स्टील की एक चौड़ी पत्ती होती है जिसके किनारे की चोड़ाई की ओर टेपर किया जाता है। इसका टेपर कोण 8° - 19° होता है।