



# \* Transformer at No load

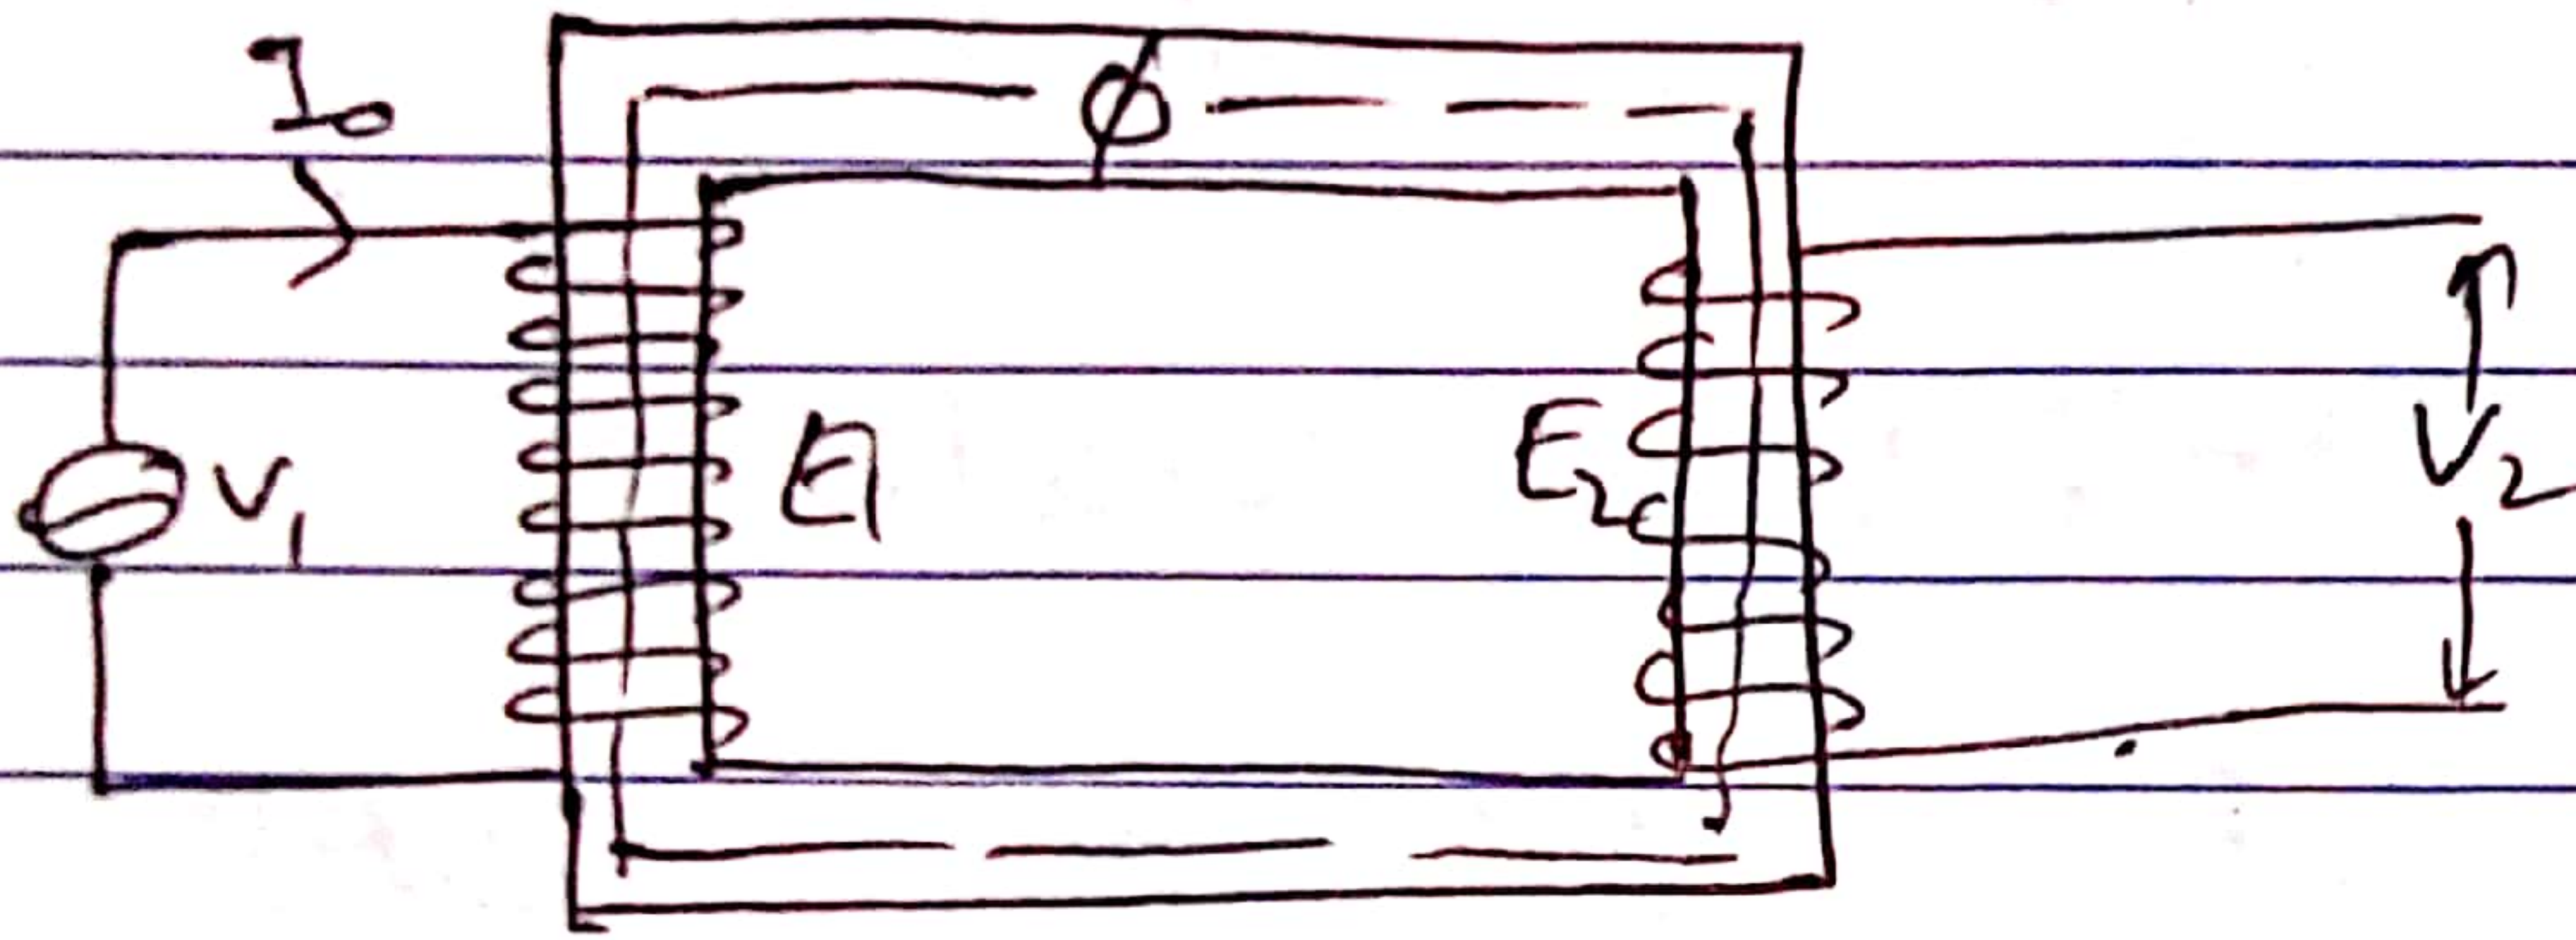

T/F at no load

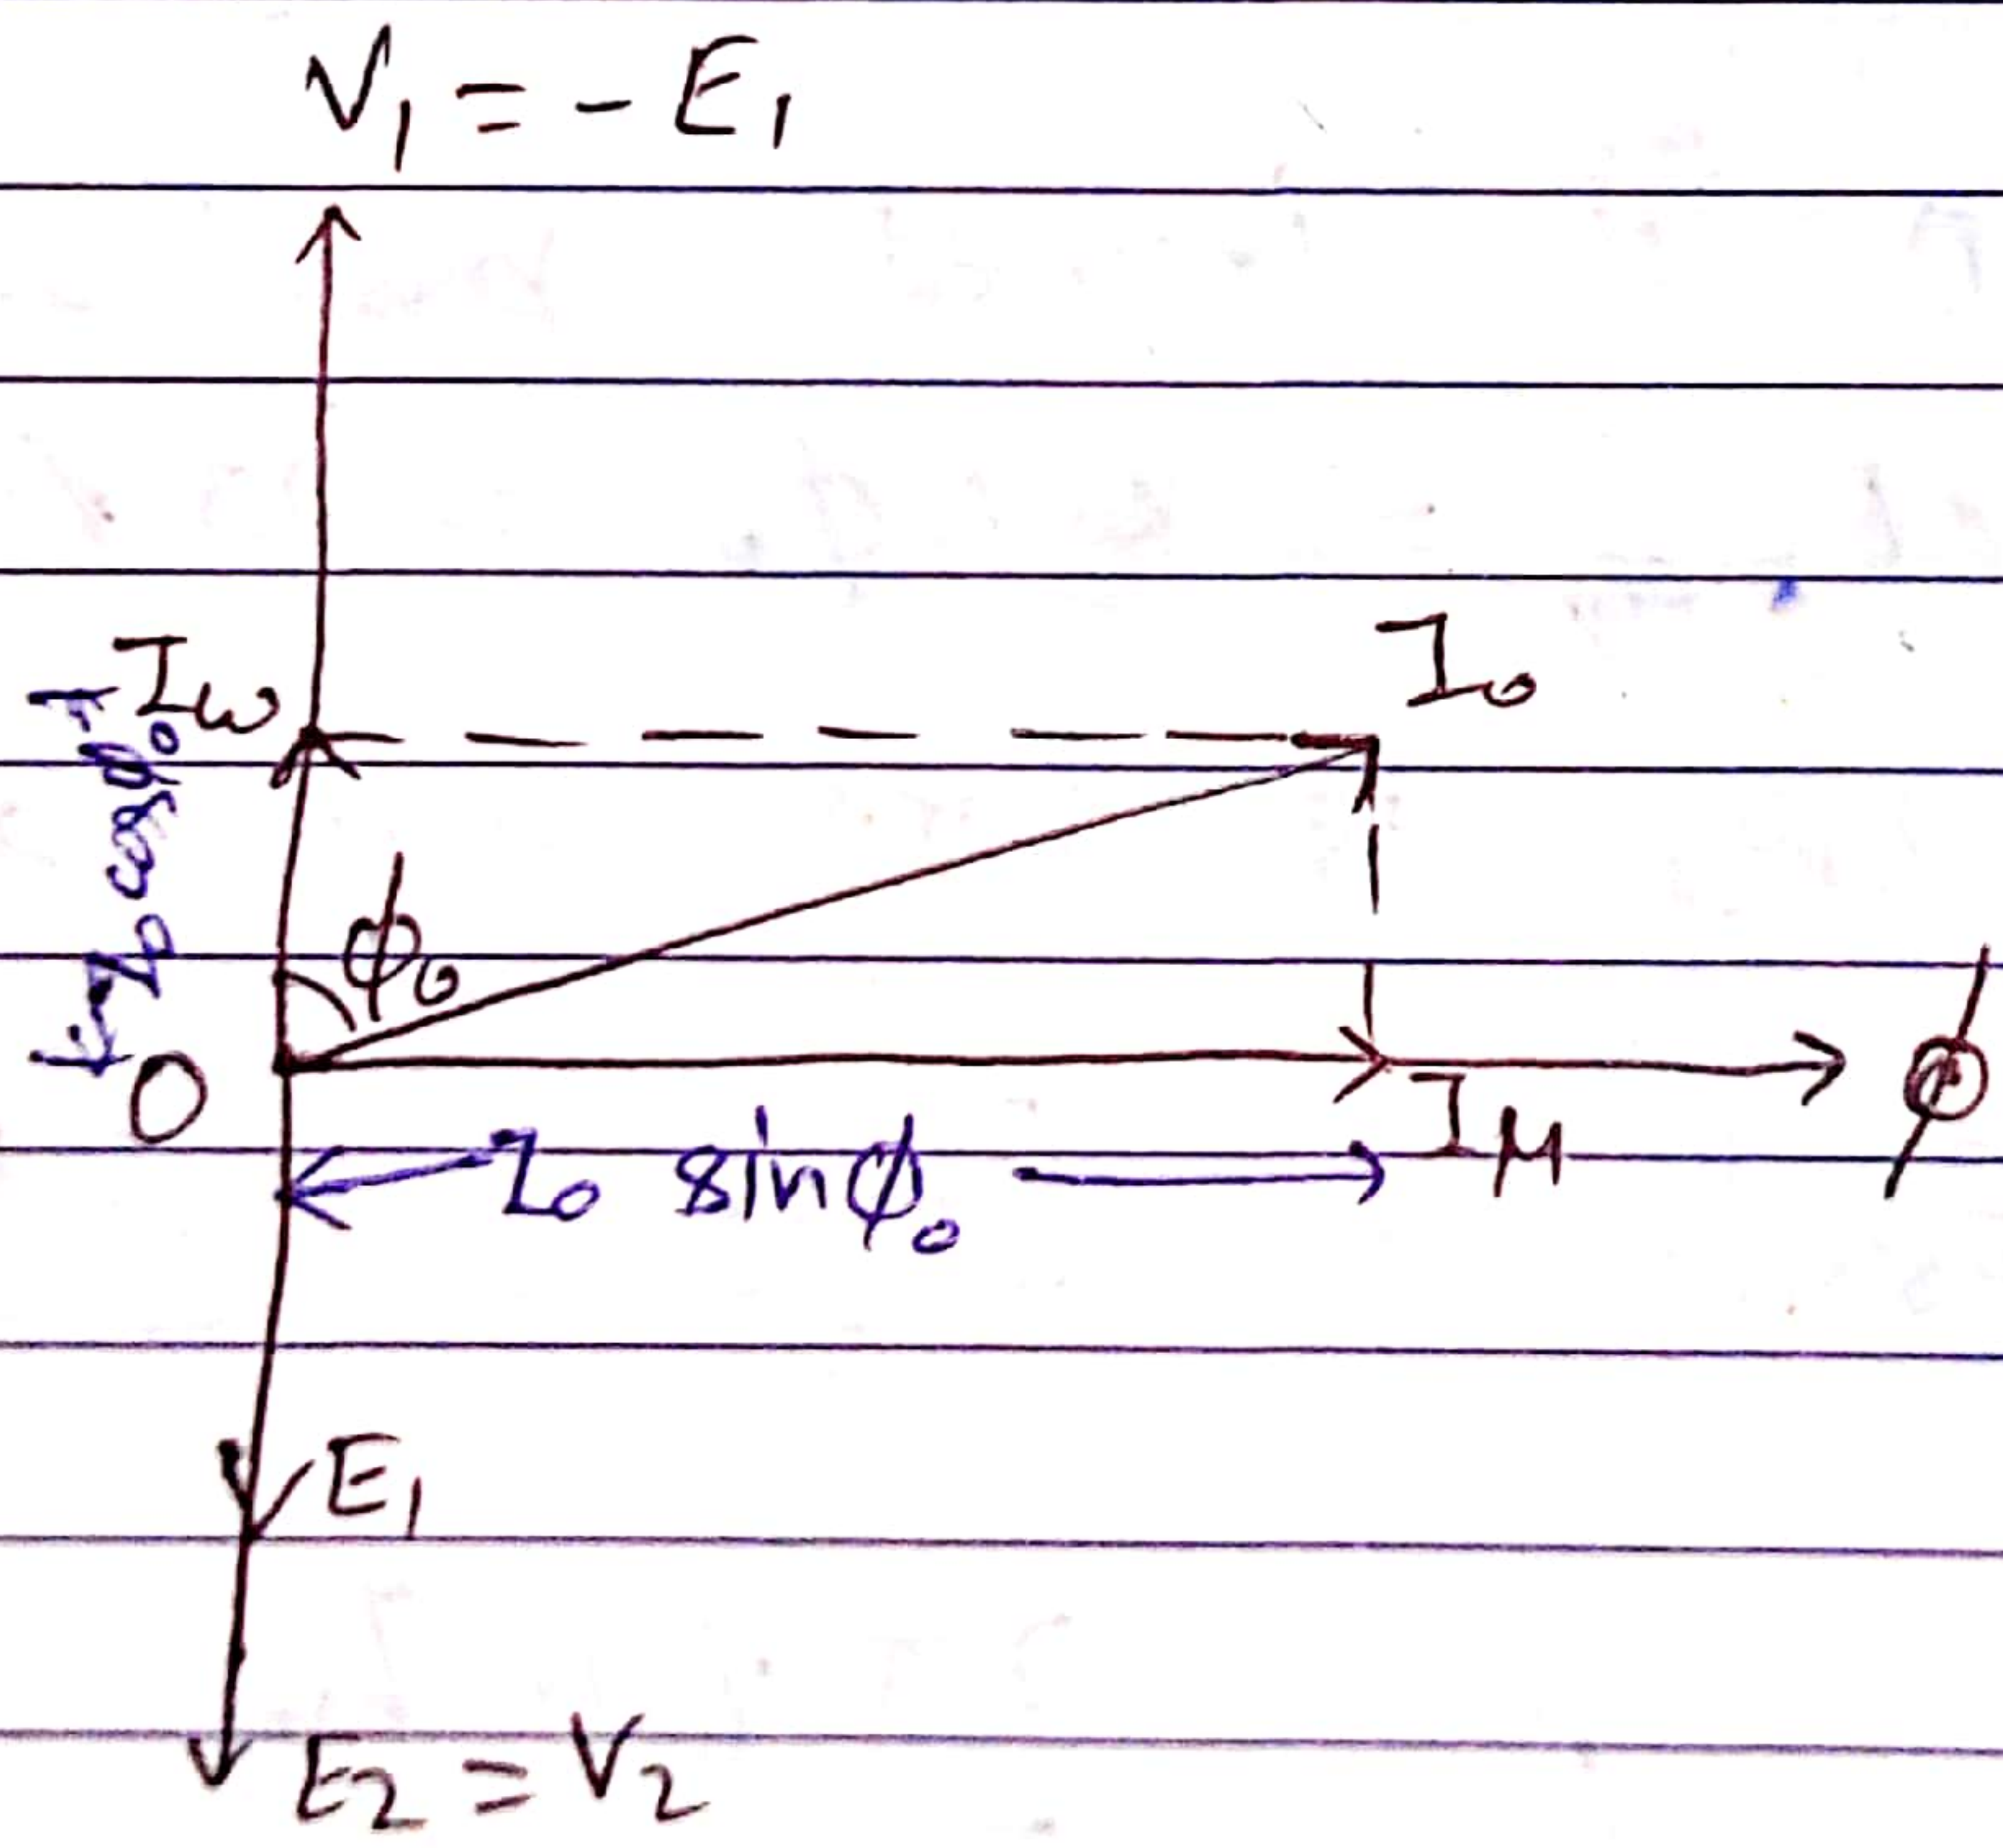

Phasor diagram of a T/F at no-load

No load at no load T/F is Secondary Wdg at

Open रहना है, जिसके आर-पार पूर्ण Voltage ( $V_2 = E_2$ )

प्राप्त होती है; परन्तु Secondary Wdg में Current का मान

शून्य ( $I_2 = 0$ ) होता है। इससे No load पर Secondary wdg

में होने वाली Iron losses का मान भी zero ( $I_2^2 R_2 = 0$ )

होता है। इस अवस्था में Primary Wdg की No load input

Current का मान अति निम्न ( $I_0 = \text{min}$ ) होता है; इसलिए

No load पर Primary Wdg से होने वाली Iron losses का

मान भी अति न्यून अर्थात् नगण्य ( $I_0^2 R_1 = \text{negligible}$ ) होता है;

इसलिए ~~निर्भर~~ पर ~~निर्भर~~ इस प्रकार No load पर केवल

Iron losses ही विचारणीय होती है, जिसे Core losses,

चुम्बकीय losses, स्थिर दानियाँ आदि कई नामों से जाना जाता है।

$I_0 \cos \phi_0$  = यह निर्भर धारा ( $I_0$ ) का कार्पकरी घटक है, जो

Supply Voltage ( $V_1$ ) के कला में होता है। इसे  $I_w$

से लिखते हैं। इसे power component, active component, iron

Date .....

loss Component, Watt full Component आदि कई नामों से

जाना जाता है। प्रस्तुत घटक विभिन्न टर्मिनलों के परिचय में

सहायता होती है। Eqn के रूप में कार्यकारी घटक

$$I_0 \cos \phi_0 = I_w \text{ --- (i)}$$

$I_0 \sin \phi_0 =$  यह No load Current  $I_0$  का magnetizing

component है, जो प्रदायी वोल्टता  $V_1$  से  $90^\circ$  lagging होता है, अर्थात्

पारस्परिक फ्लक्स  $\phi$  की कला में होता है। इसे  $I_m$  से व्यक्त

करते हैं। इसे आक्रिय घटक (idle component), प्रतिक्रम्य घटक

(reactive component), शक्तिहीन घटक (powerless component)

आदि कई नामों से जाना जाता है। यह घटक iron-core

में Alternating magnetic flux को स्थापित करता है और

समर कायम रखता है। Eqn के रूप में magnetizing Component

$$I_0 \sin \phi_0 = I_m \text{ --- (ii)}$$

square and adding of Eqn (i) and (ii)

$$(I_0 \cos \phi_0)^2 + (I_0 \sin \phi_0)^2 = I_w^2 + I_m^2$$

$$I_0^2 (\cos^2 \phi_0 + \sin^2 \phi_0) = I_w^2 + I_m^2$$

$$I_0 = \sqrt{I_w^2 + I_m^2}$$

### \* T/F. at load

पश्च शक्ति गुणक भारित एक-कला ट्रांसफॉर्मर पर माना कि -

$R_1 =$  प्राथमिक कुण्डलन का प्रतिरोध

$R_2 =$  द्वितीयक " " "

$X_1 =$  प्राथमिक " " प्रतिवादा

$X_2 =$  द्वितीयक " " "

$I_1 =$  प्राथमिक " में धारा

$I_2 =$  द्वितीयक " " "

$V_1 =$  प्रयुक्त प्राथमिक Voltage

$V_2 =$  भार सिरी पर Voltage

$E_1 =$  प्राथमिक कुण्डलन में प्रेरित वोल्टता

$E_2 =$  द्वितीयक " " "

प्राथमिक कुण्डलन की प्रतिवादा

$$Z_1 = R_1 + jX_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2}$$

द्वितीयक कुण्डलन की प्रतिवादा

$$Z_2 = R_2 + jX_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2}$$

पश्च शक्ति गुणक पर भारित T/F पर सदिश आरेख निम्न प्रकार खींचा जाता है -

(i) सबसे पहले किसी भी दिशा में रेखा  $OV_2$  द्वितीयक Terminal Voltage  $V_2$  को प्रदर्शित करते हुए खींचिये।

(ii)  $V_2$  से भार शक्ति गुणक  $\cos \phi_2$  लेते हुए  $OI_2, I_2$  द्वितीयक के परिणाम को प्रदर्शित करते हुए खींचिये।  $I_2, V_2$  से दक्षिणावर्त को।

(iii) वोल्टतापत  $I_2 R_2$  किन्तु  $V_2$  से द्वितीयक धारा  $I_2$  के पैर में  $OI_2$  के समानांतर खींचिये।

(iv) वोल्टतापत  $I_2 X_2$ , वोल्टता  $I_2 R_2$  से  $90^\circ$  पर खींचिये।


(v)  $I_2 X_2$  के अन्तिम सिरे  $E_2$  को 0 से मिलाकर  $E_2$  प्राप्त कीजिये।

(vi)  $\angle E_2$  पर  $90^\circ$  का कोण बनाते हुए क वृत्त खींचिये।

(vii)  $E_1 = E_2 / K$  सूत्र से ज्ञात कीजिये।  $E_1, E_2$  के पैर में को।  $E_2$  को पीछे की ओर बढ़ाकर  $E_1$  प्राप्त कीजिये।

$$K = \frac{N_2}{N_1}$$

Date .....

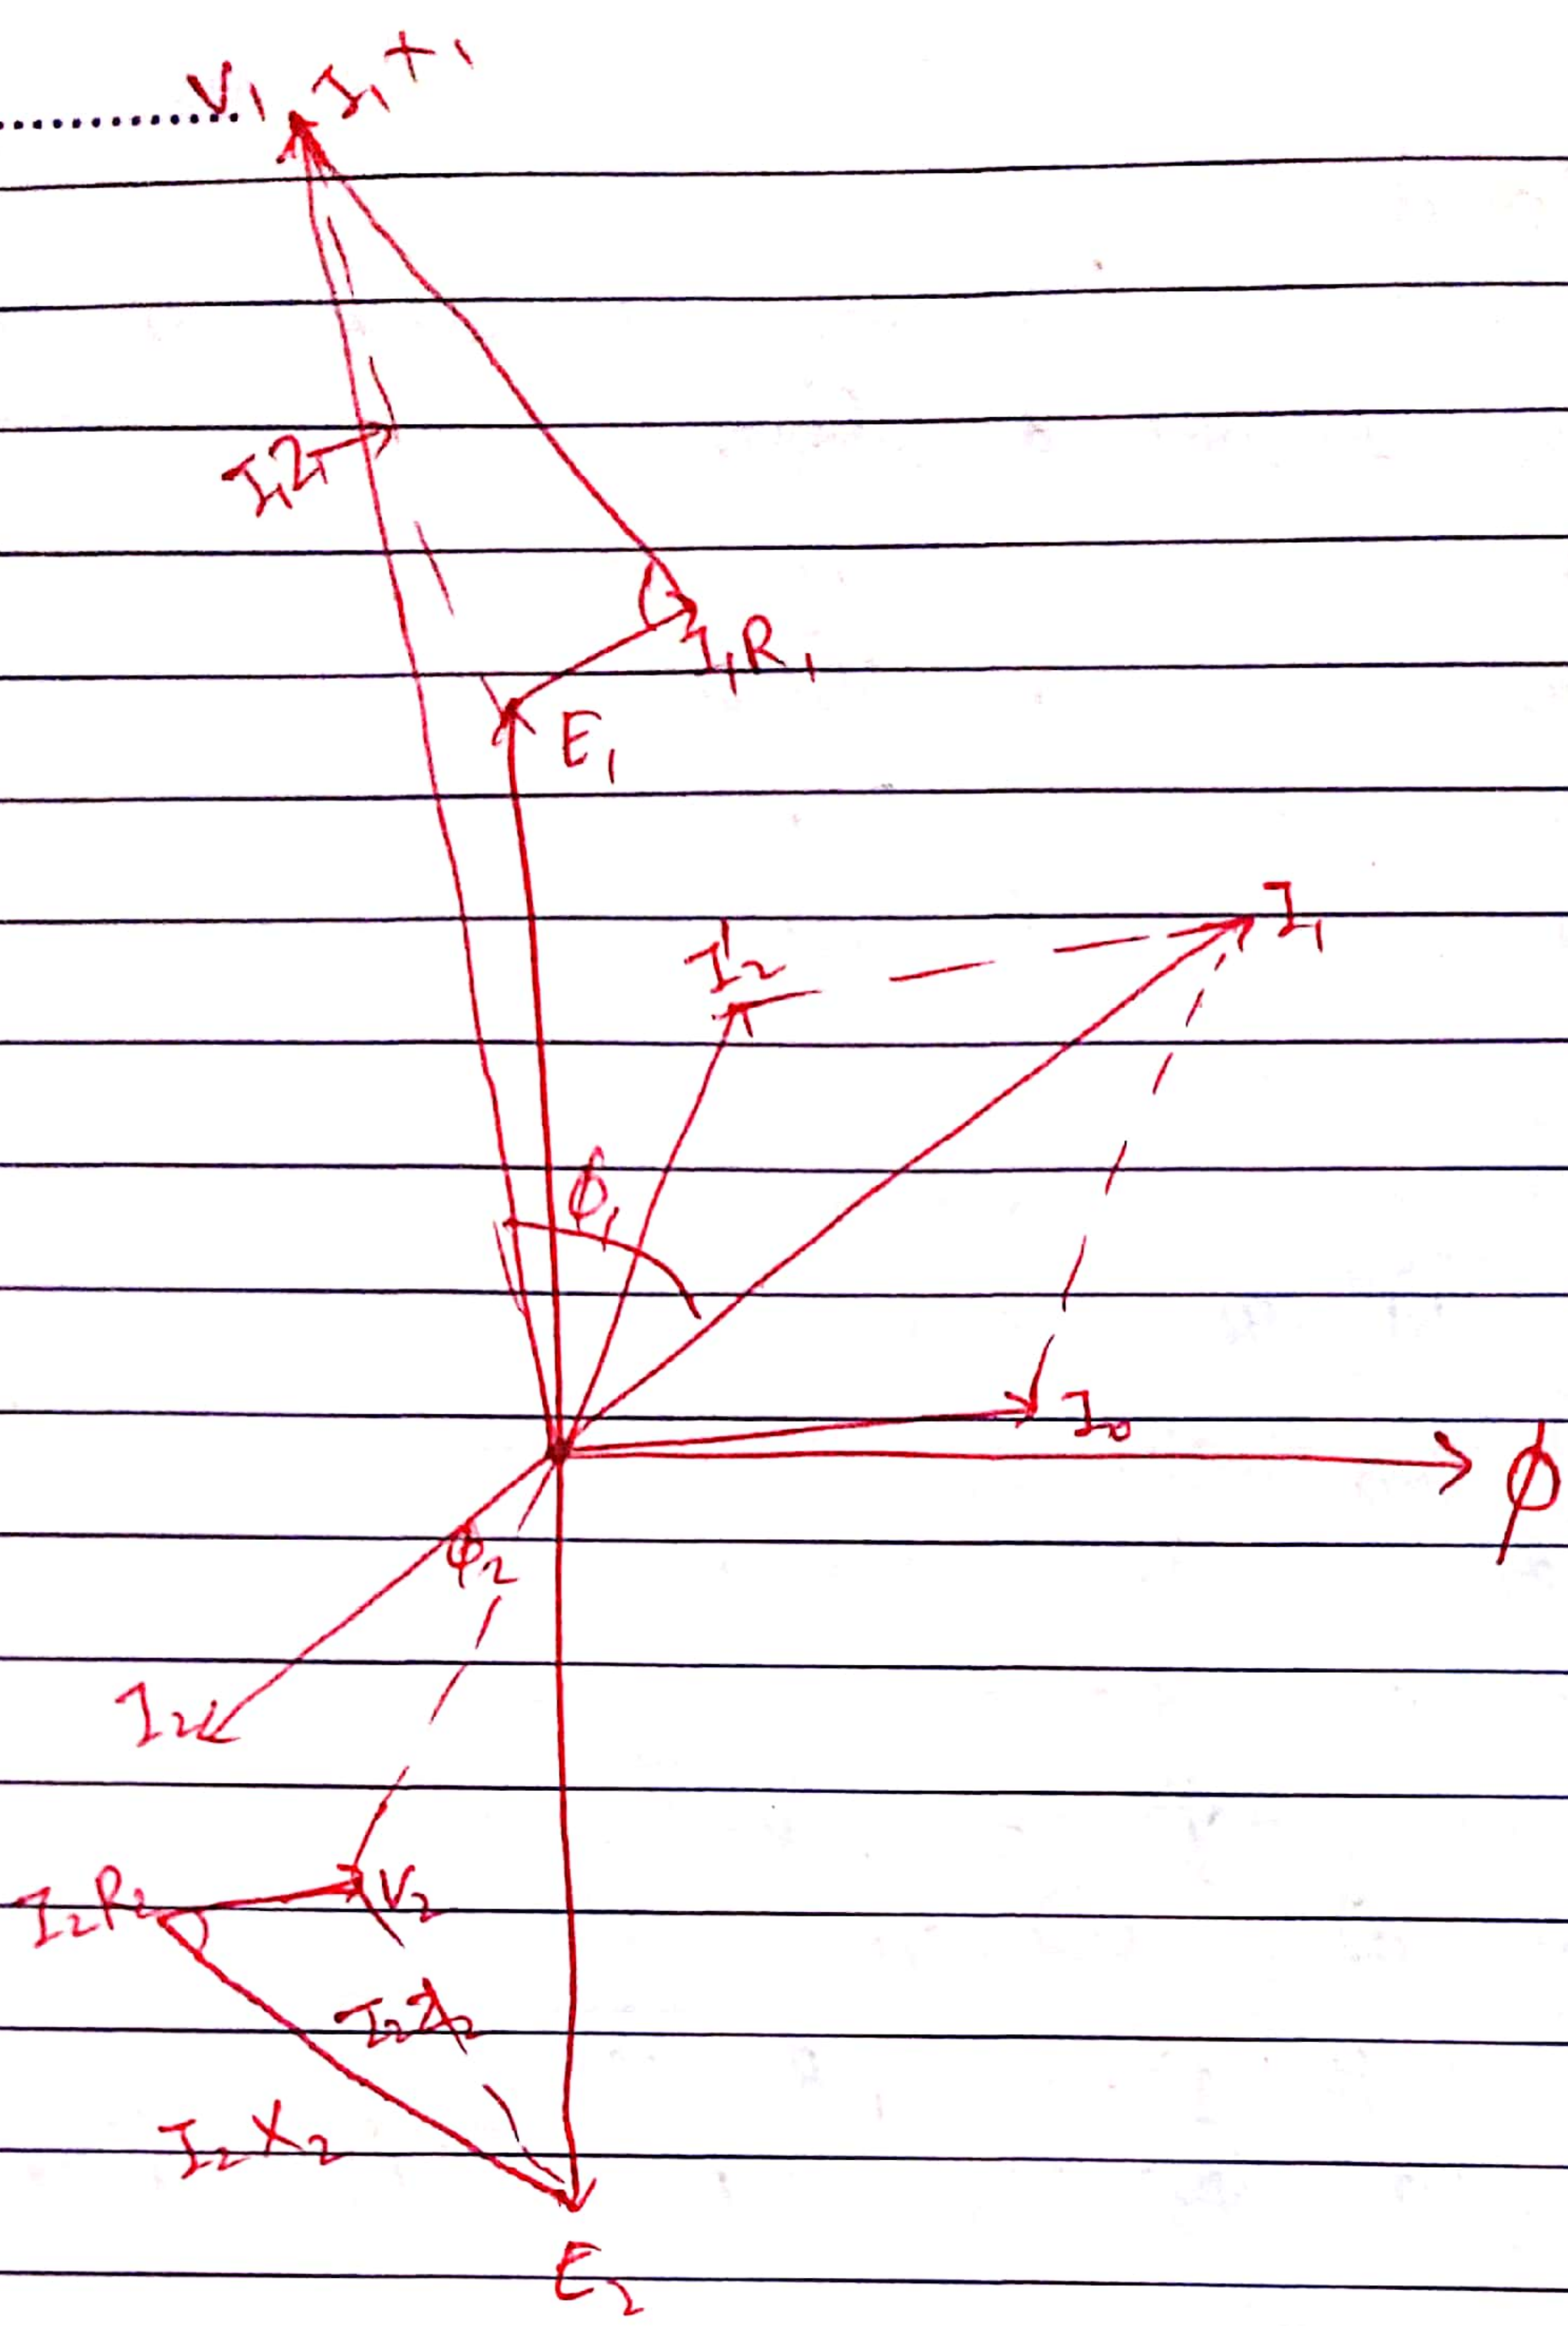

- (viii)  $E_1$  से  $\phi_0$  कोण पर  $I_0$  खींचिए।
- (ix)  $I_2 = I_2 K$  सूत्र से ज्ञात कीजिए तथा इसे  $I_2$  की विपरीत दिशा में खींचिए।
- (x)  $I_1$ ,  $I_0$  तथा  $I_2$  का सदिश योग ज्ञात कीजिए तथा  $I_1$  के Phase में  $OI_1$  के समान्तर  $E_1$  से  $I_1 R_1$  वोल्टतापात खींचिए।
- (xi) वोल्टता  $I_1 R_1$  से  $90^\circ$  पर  $I_1 X_1$  वोल्टतापात खींचिए तथा  $I_1 X_1$  के अन्तिम सिरे से  $V_1$  को  $O$  से मिलाइए।  $OV_1$  प्राथमिक वोल्टता है।  $OV_1$  तथा  $OI_1$  के मध्य का कोण मापिए ये प्राथमिक फेला कोण है इस प्रकार

$$V_1 = E_1 + I_1 (R_1 + jX_1) = -E_1 + I_1 Z_1$$

$$E_2 = V_2 + I_2 (R_2 + jX_2) = V_2 + I_2 Z_2$$