

Date

* Torque equation of D.C Motor
वह बल जो किसी वस्तु या पिंड को उसके अक्ष के चारों ओर

घुमाने का प्रयत्न करे Torque कहलाता है।

माना कि एक DC Machine जिसकी परिधि पर F न्यूटन बल

लगा है तथा Machine का ~~radius~~ radius r मीटर है बल लगने पर

N चक्र/मिनट पर घूमती है तब

$$\text{आघूर्ण } T = F (\text{बल}) \times r (\text{त्रिज्या})$$

$$T = F \cdot r \cdot \text{न्यूटन मीटर}$$

बल F द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य = $F \times$ त्रिज्या की गहराई

$$= F \cdot 2\pi r \cdot \text{न्यूटन मीटर या जूल}$$

∴ एक सेकण्ड में किया गया कार्य = $F \times 2\pi r \times \frac{N}{60}$ जूल/से.

$$= (F \cdot r) \frac{2\pi N}{60}$$

$$= \frac{T \cdot 2\pi N}{60} \text{ वाट}$$

Motor Armature में विकसित शक्ति = $\frac{2\pi NT}{60}$ वाट — (1)

मोटर Armature में विद्युत शक्ति के तुल्य विकसित यांत्रिक शक्ति

$$= E_b I_a \text{ वाट} \quad \text{--- (2)}$$

सभी (1) व (2) से

$$\frac{2\pi NT}{60} = E_b I_a$$

$$T = E_b l_a \cdot \frac{60}{2\pi N}$$

$$T = \frac{P \phi Z N}{60 A} \cdot l_a \cdot \frac{60}{2\pi N}$$

$$T = \frac{P \phi Z l_a}{2\pi A} \quad \text{स्थूलन मात्र}$$

Motor के लिए P, Z, A का मान स्थिर है तब

$$T \propto \phi I_a$$

जहाँ

$\phi =$ मुख्य flux

$I_a =$ Armature Current

* Starting of D.C. Motors!

Motor के Starting के लिए उपयोगी वृद्ध बाह्य इकाई जिसकी सहायता से Starting

के समय Motor के Armature के क्रम में आवश्यक प्रतिरोध लगाकर,

Armature Current को सीमित किया जाता है, Starter कहलाता है। इसकी Help

से Starting में आवश्यक बाह्य Resistance Motor के Armature के Series

में जोड़ दिया जाता है और ~~Motor~~ Motor की गति बढ़ने के साथ-साथ इस

External Resistance को धीरे-धीरे कम कर, अन्त में Circuit रे पूर्ण

हटा लिया जाता है।

* Speed Control of D.C. Motors: (Speed Control in series motor)-

(1) * Armature Resistance Control

(2) * Flux Control

(a) क्षेत्र परिवर्तक (Field Divertor)


(b) आर्मेचर परिवर्तक (Armature Divertor)

(c) Tapped Field Control

(d) Parallel Field Control (समानांतर क्षेत्र नियंत्रण)

* ③ Series Parallel Control or Voltage Control

① Armature Resistance Control

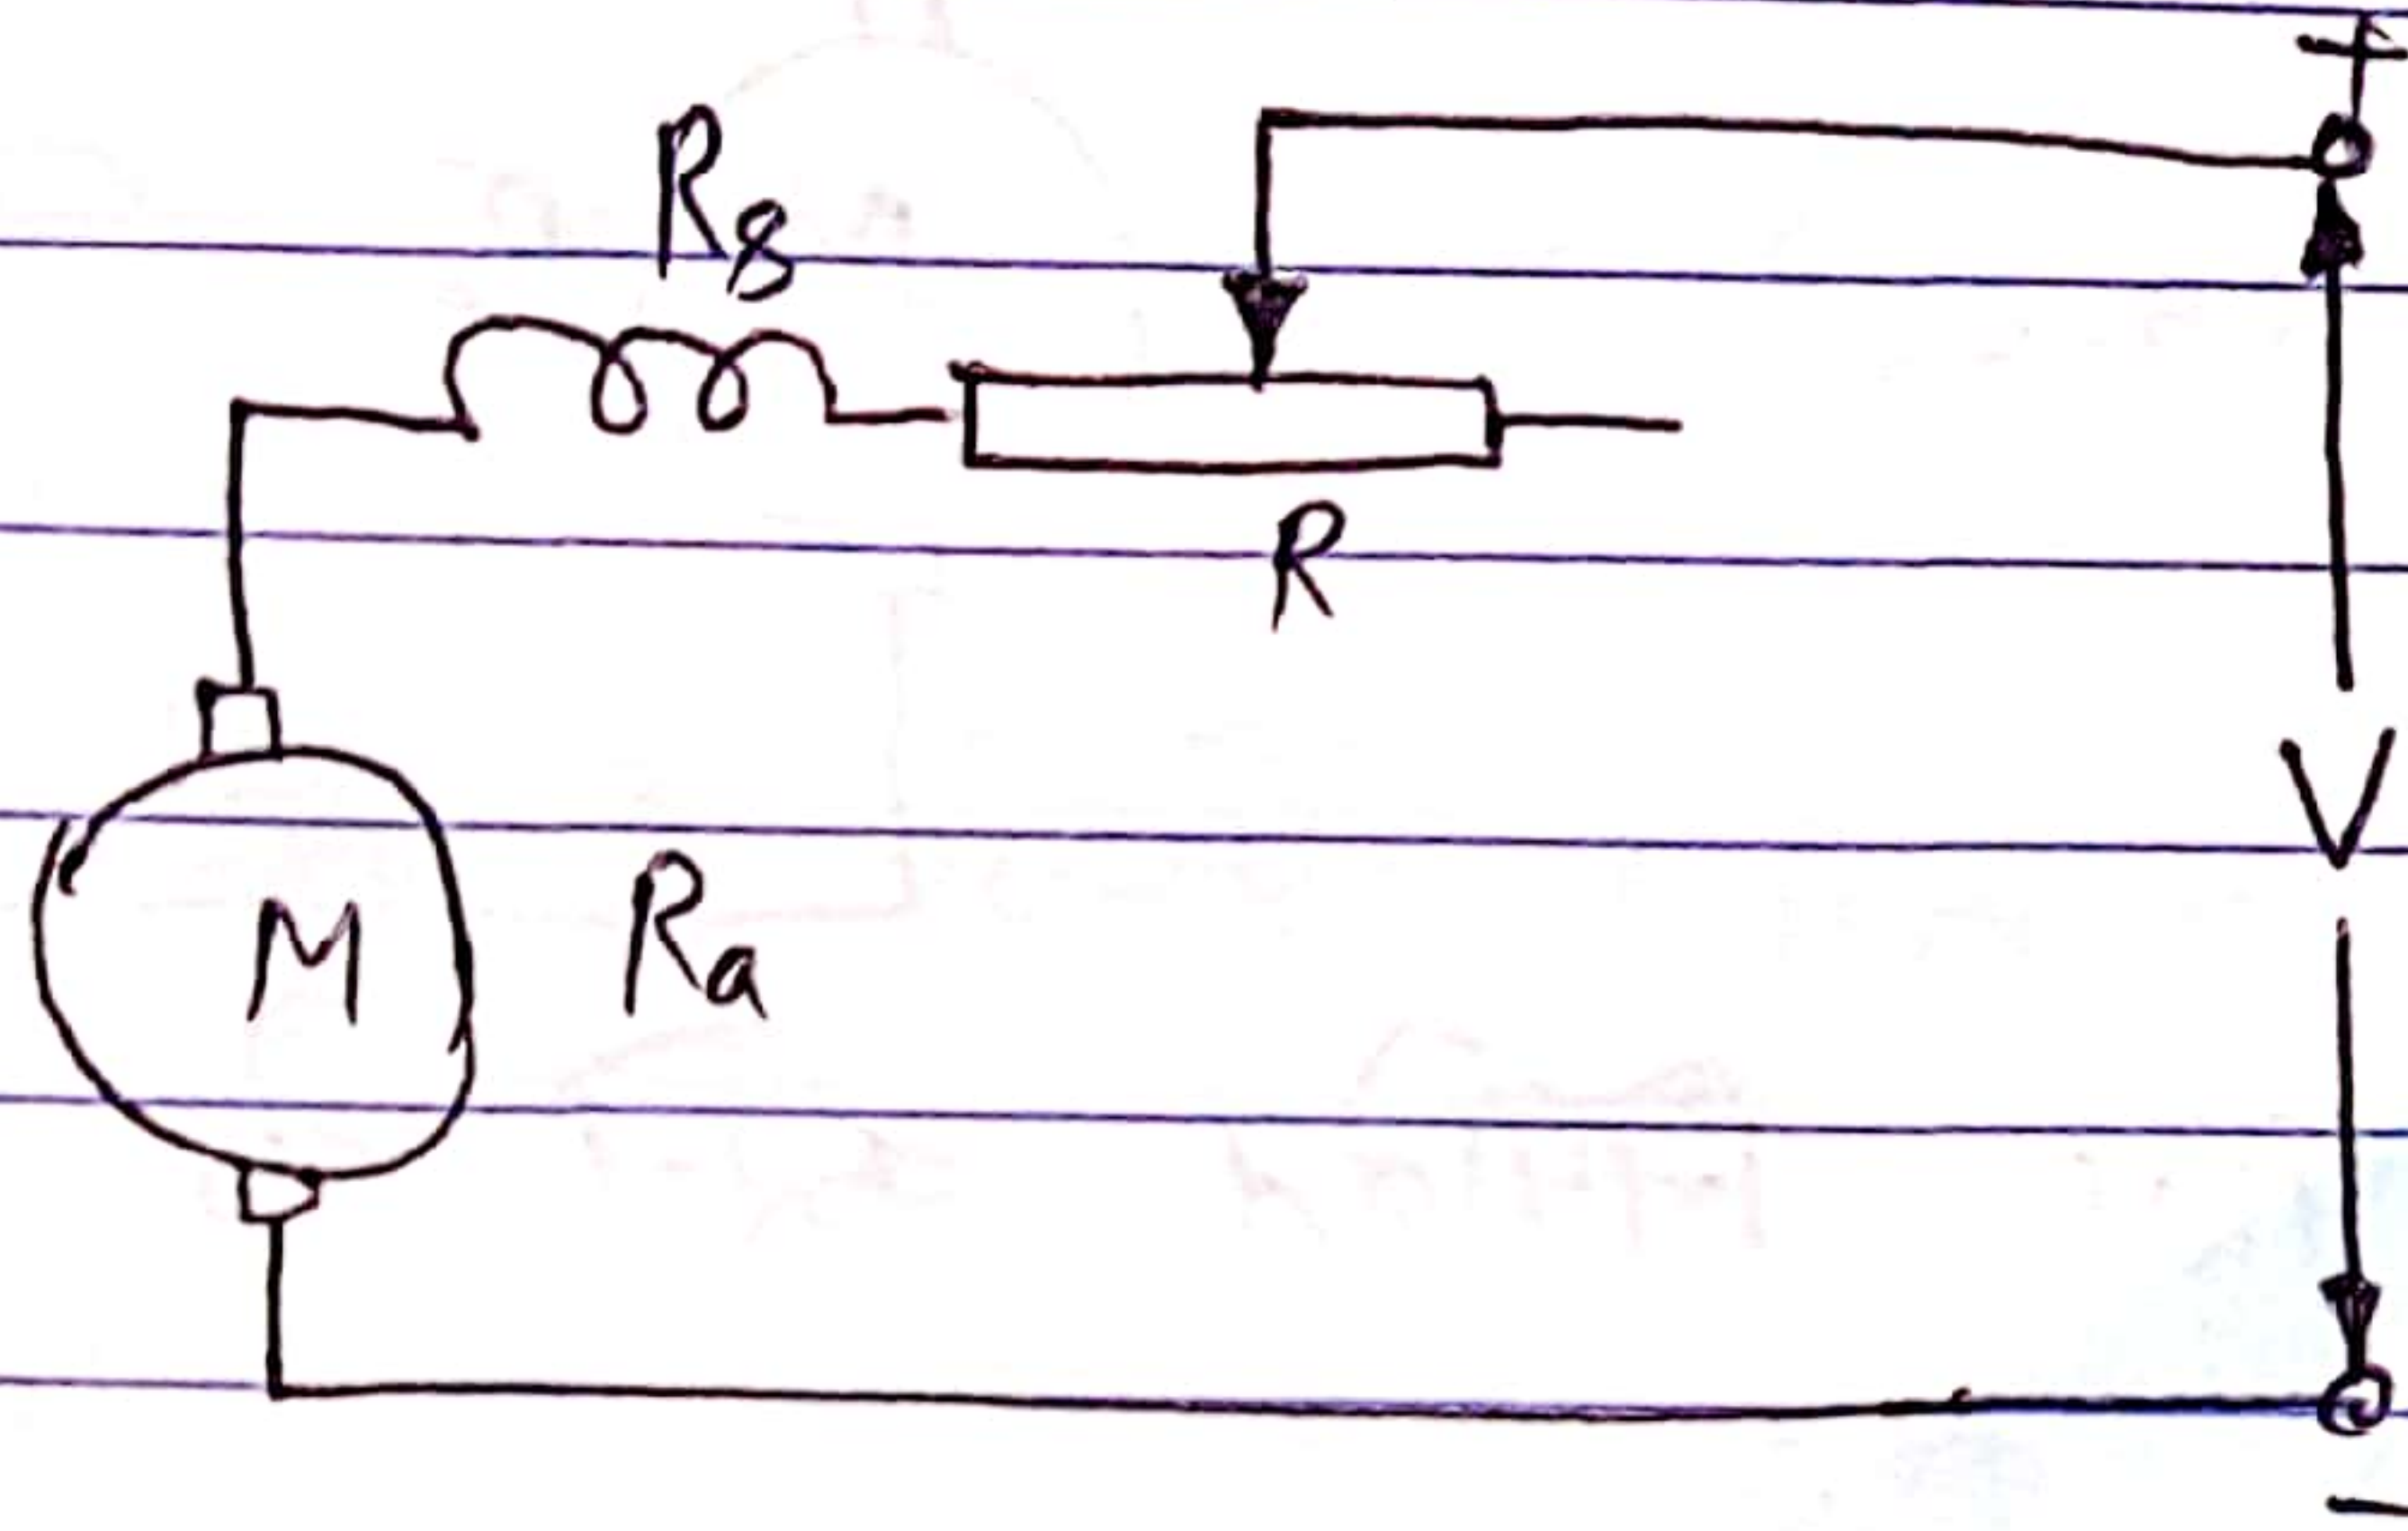


जहाँ Motor की चाल को उसकी सामान्य चाल (Motor के लिए निर्धारित वट चाल जिस पर बिना कोई External Resistance के गठवरे होती है) की अपेक्षा कम करने की आवश्यकता होती है। यदि Motor के Armature के Series में Resistance लगा दिया जाये तो, External Resistance R के कारण प्रतिरोध वोल्टतापात, ड्रॉप हो जाने से, मोटर पर प्रयुक्त Voltage V का मान कम हो जाता है। अतः पर्य विका E_b का मान कम हो जाने से, Motor की चाल कम हो जाती है।

② Flux Control:

जहाँ Motor की चाल flux control method से control करने की आवश्यकता होती है, वहाँ इस विधि का use किया जाता है।


Date

Ⓐ क्षेत्र परिवर्तक द्वारा (by field Divertor Control)

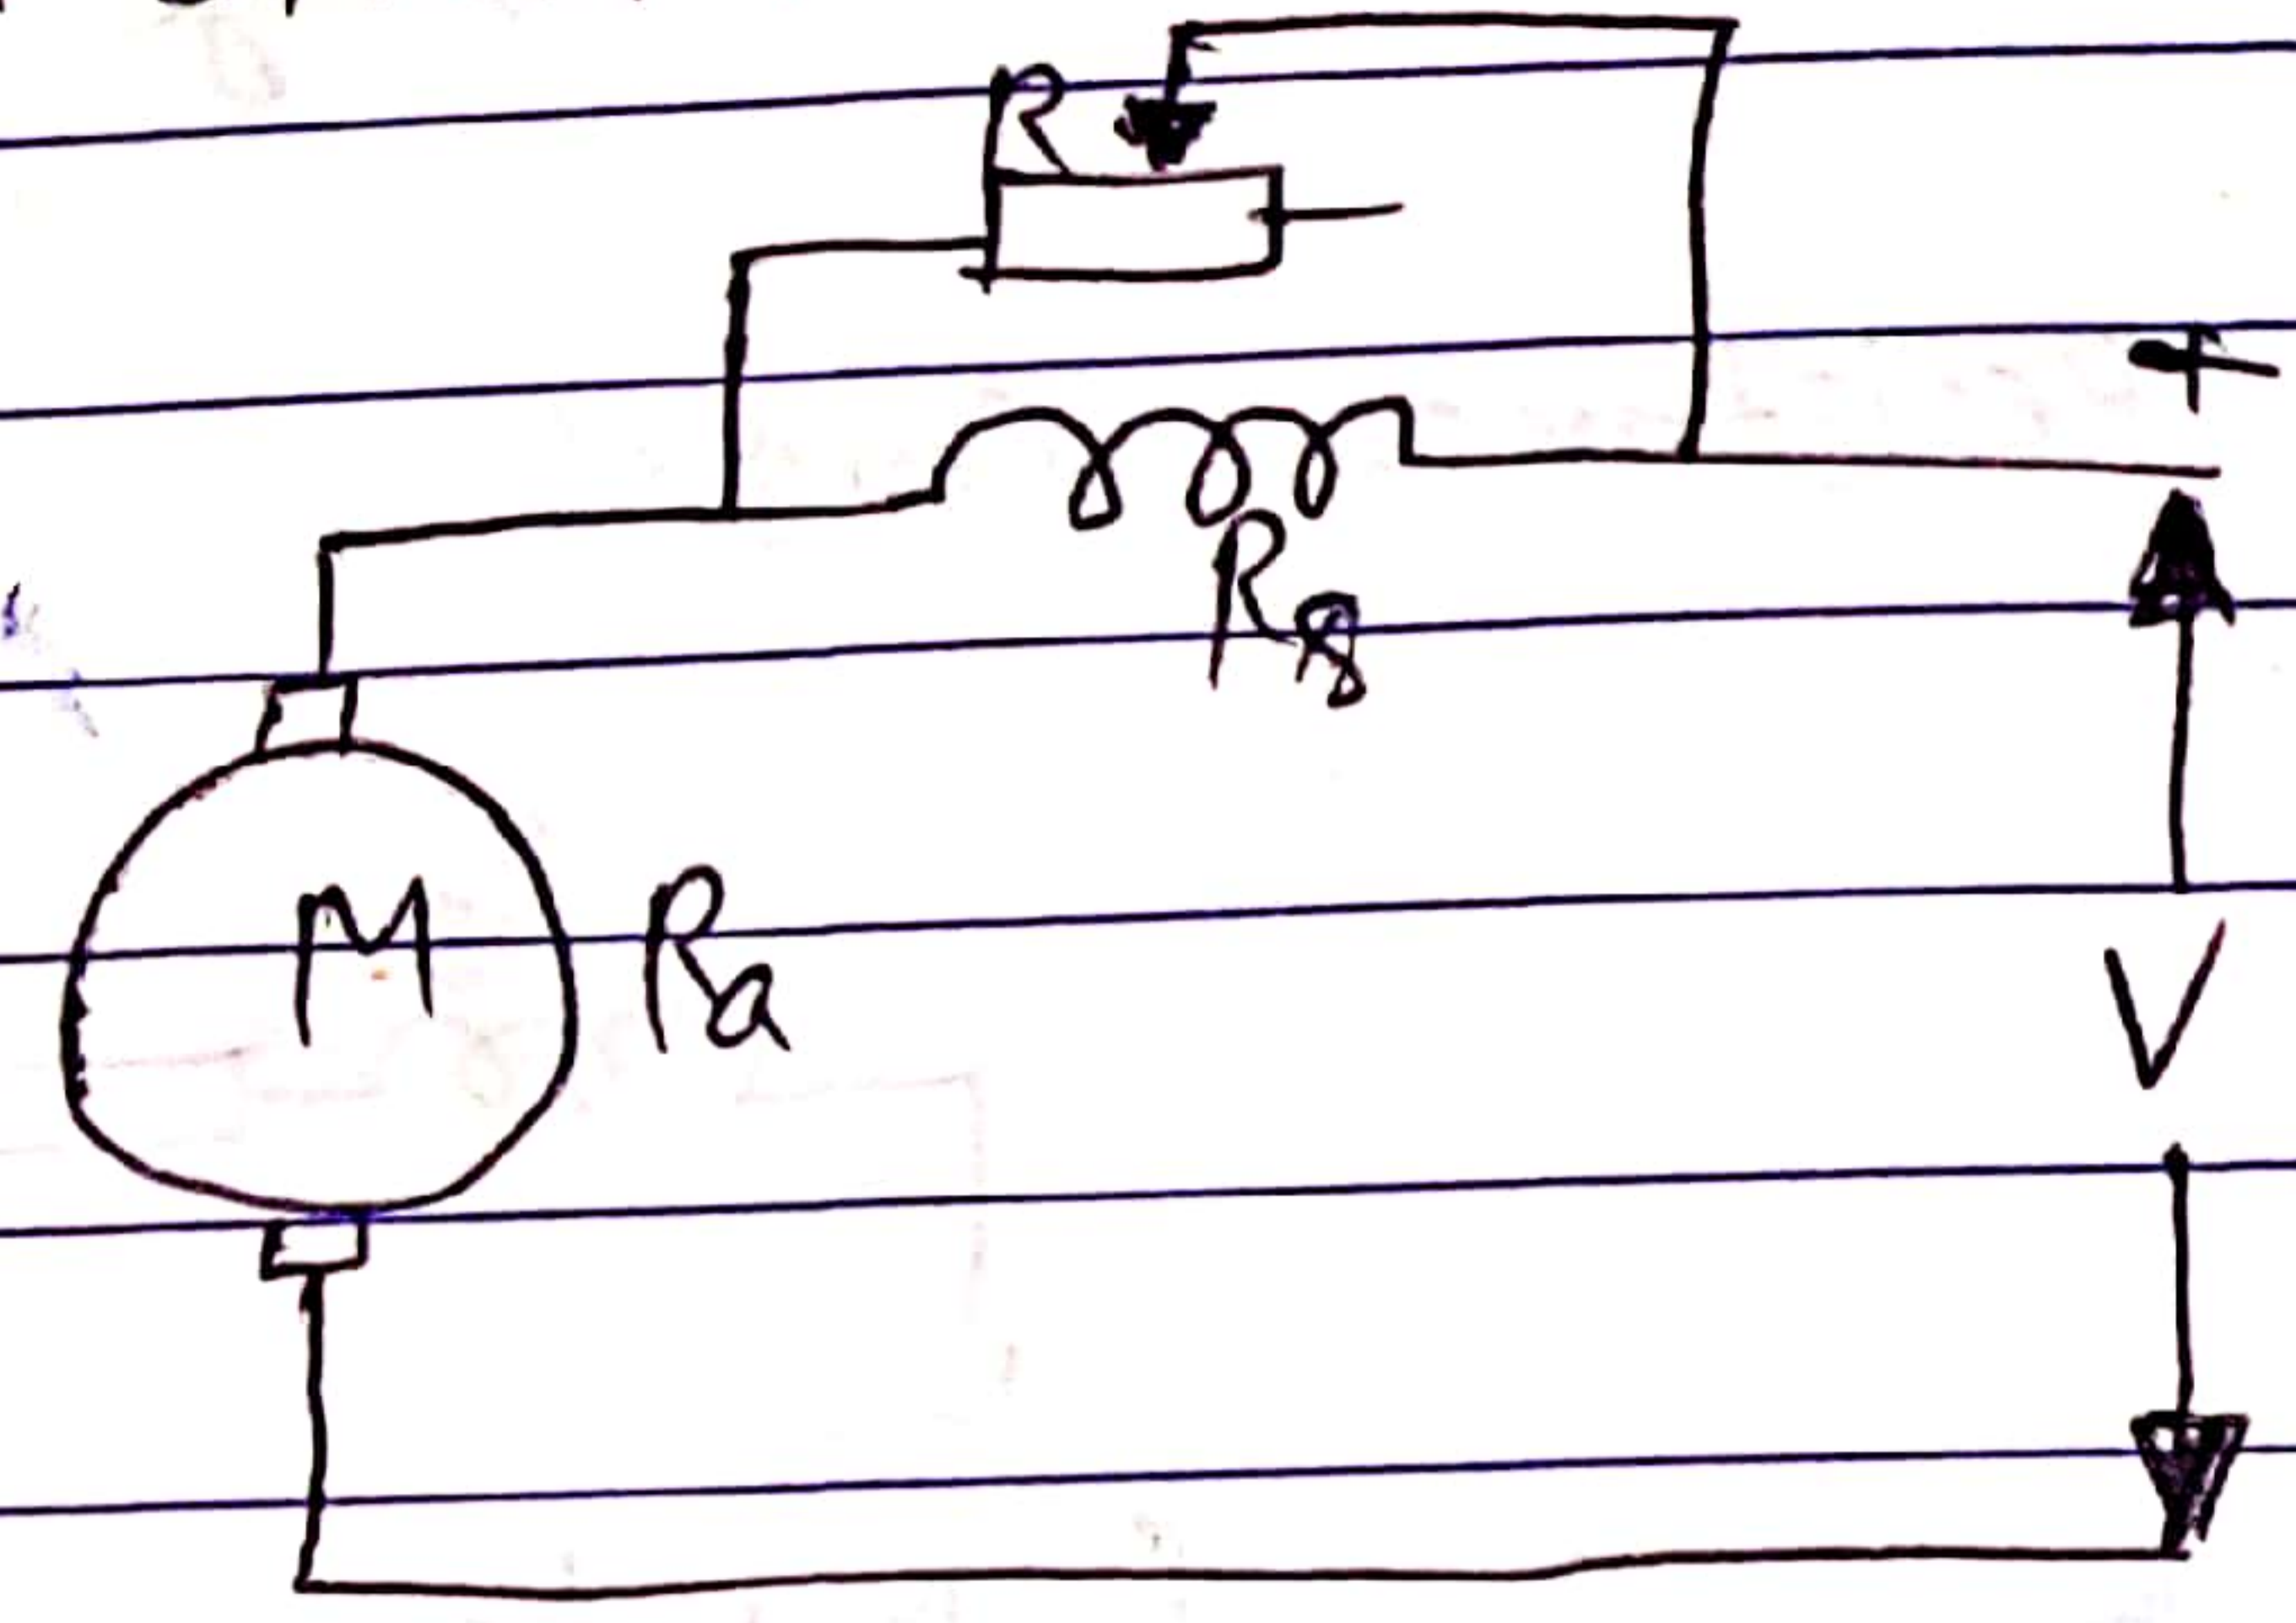

इस विधि से चाल नियंत्रित करने के लिए एक परिवर्ती प्रतिरोध, R जिसे क्षेत्र मार्ग परिवर्तक कहते हैं, Motor की क्षेत्र कुण्डली के समानान्तर इस में लगा दिया जाता है। Motor की क्षेत्र कुण्डली के Parallel में Resistance जुड़ जाने से क्षेत्रीय विद्युत धारा का कुछ भाग इस मार्ग से परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्षेत्रीय विद्युत धारा का मान कम हो जाता है क्षेत्रीय विद्युत धारा का मान कम हो जाने से उस पर आधारित क्षेत्रीय flux का मान भी कम हो जाता है। चूंकि $N \propto 1/\phi$; अतः flux के मान में कमी आने से, Motor की चाल बढ़ जाती है। इस विधि का use निम्नलिखित गति से अधिक चाल पर Motor चलाने के लिए किया जाता है।

Ⓑ आर्मेचर परिवर्तक नियंत्रण (Armature Divertor Control)

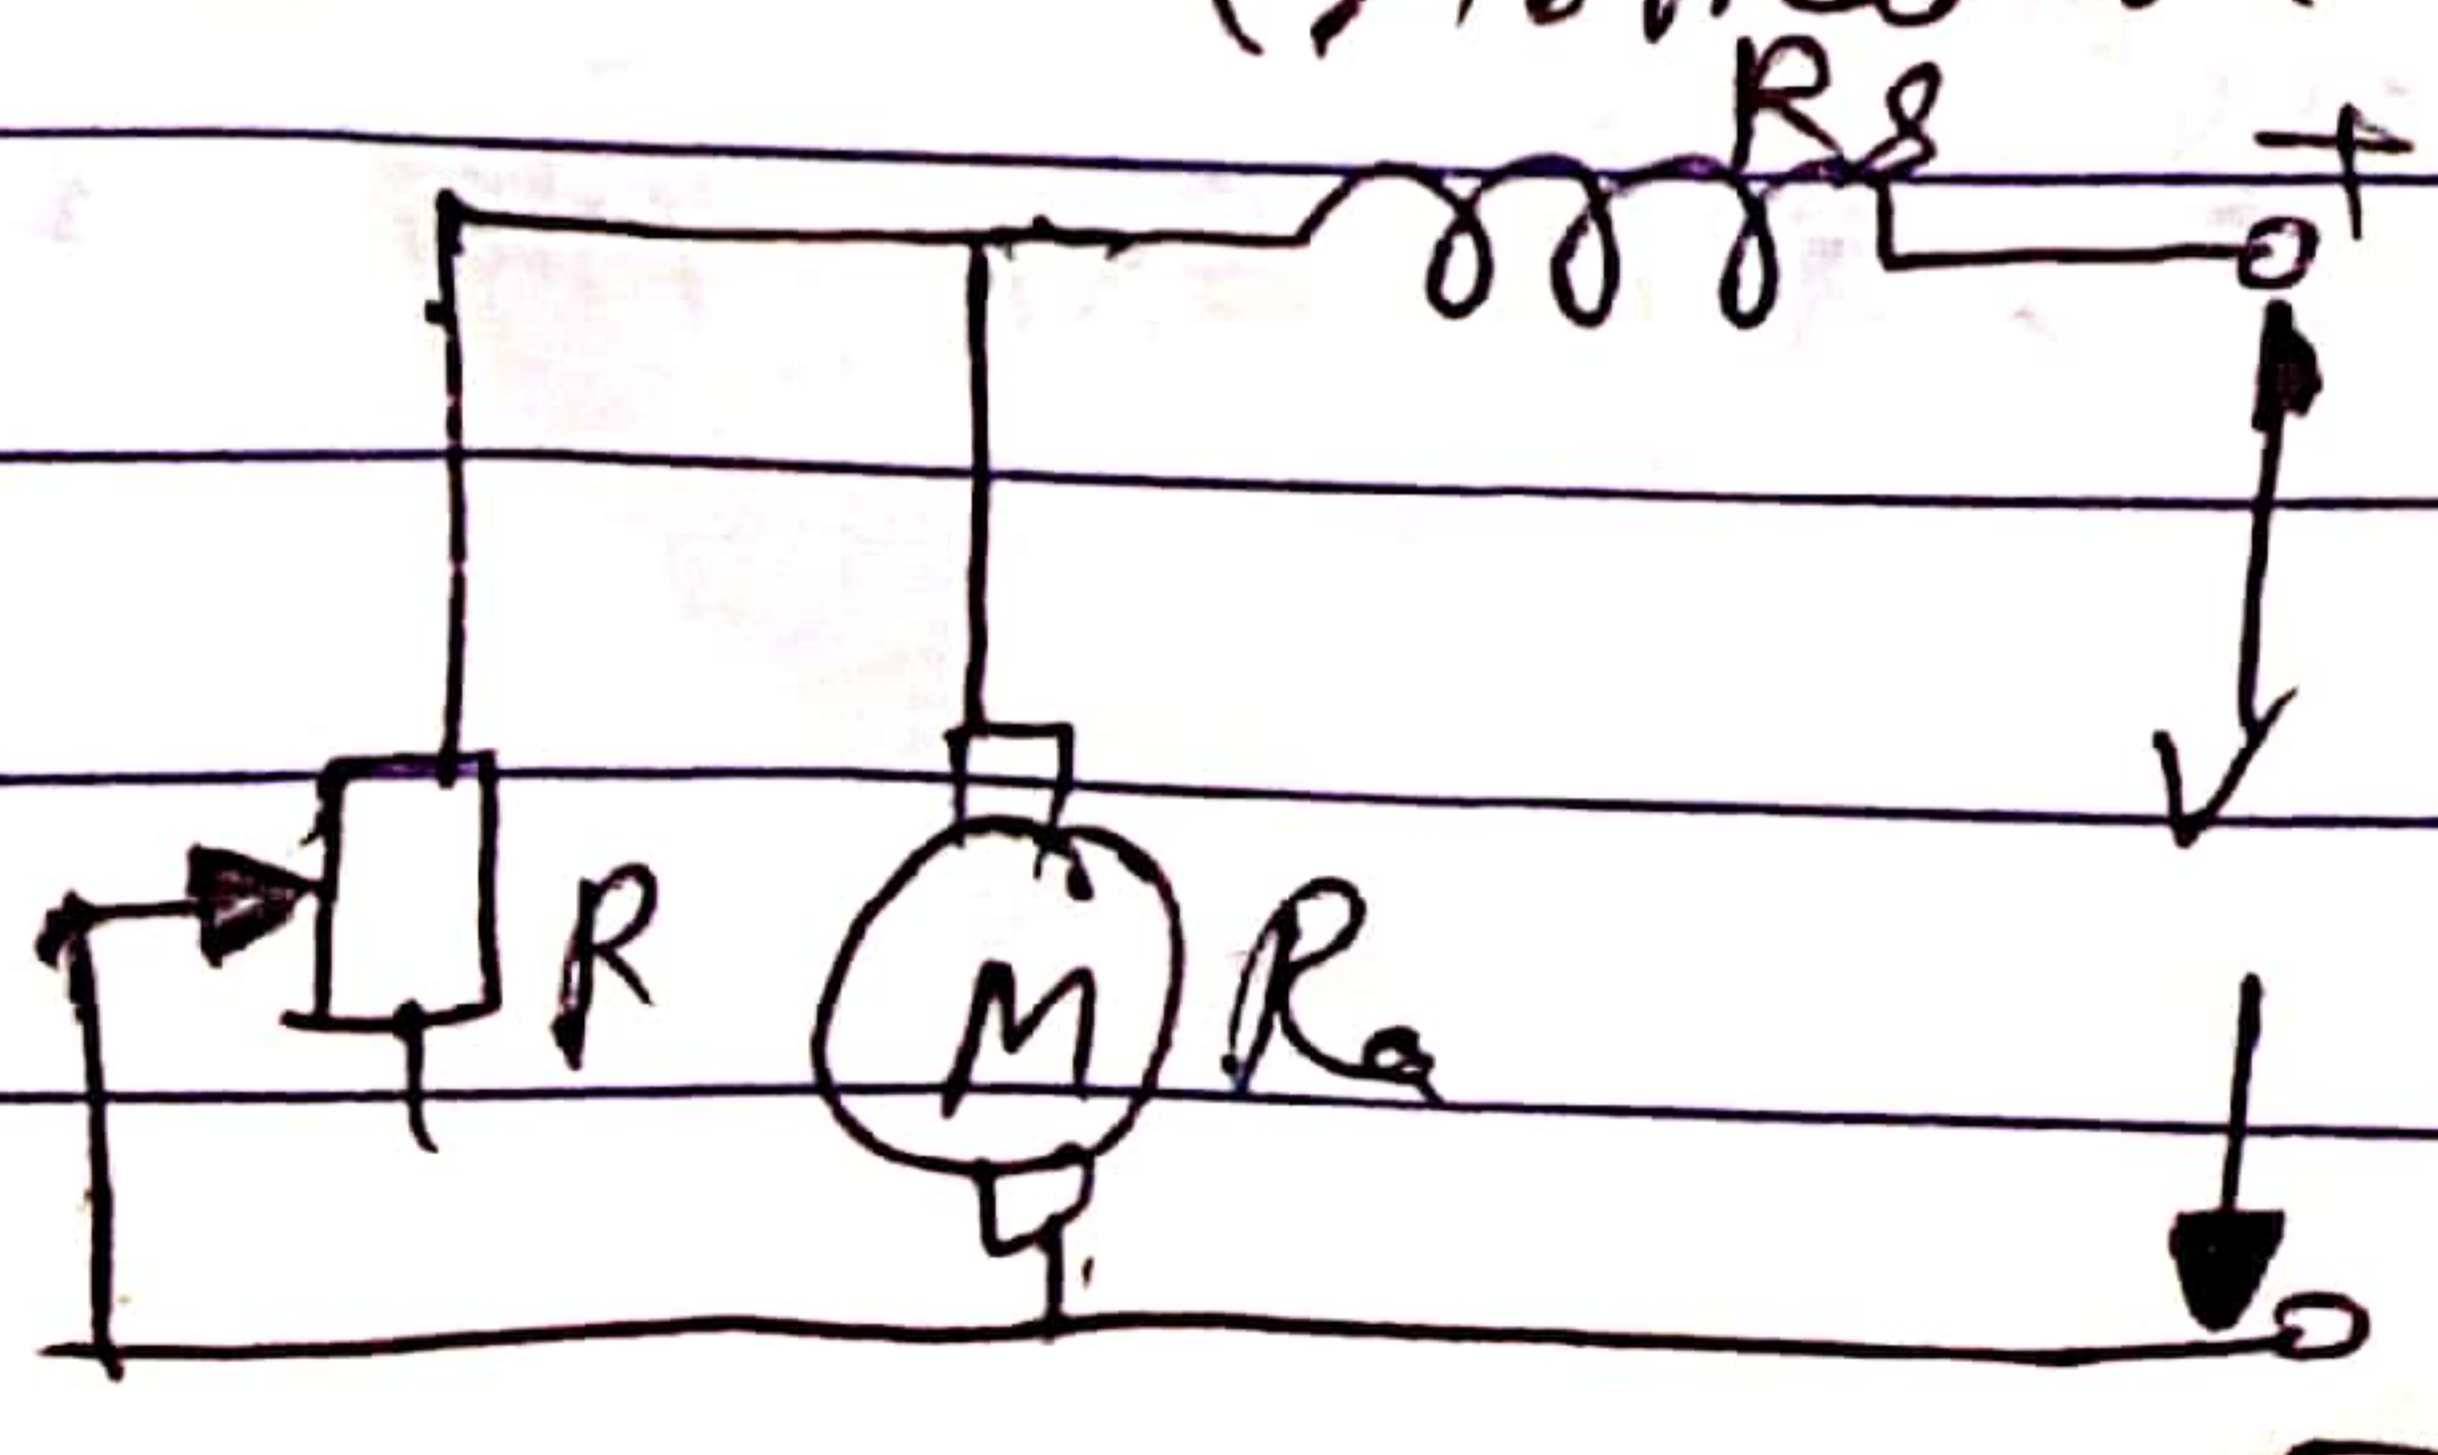


इस विधि में एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध, जिसे मार्ग परिवर्तिक (diverter) कहते हैं, मोटर के Armature के parallel में जोड़ दिया जाता है। यहाँ चाल नियंत्रण प्रतिरोध के parallel में हो जाने के कारण निम्नत्व प्रतिरोध की धारा मोटर के क्षेत्र कुण्डली से प्रवाहित होती है, जिससे Flux बढ़ता है। चूंकि $N \propto I / \phi$ आ: जैसे-जैसे प्रतिरोध R का मान कम किया जाता है, क्षेत्र कुण्डली अधिक विद्युतधारा ग्रहण करती है। क्षेत्रीय परिपथ की विद्युतधारा का मान बढ़ने से ϕ का मान बढ़ता है और मोटर के स्थिर बलान्तरण, $T \propto \phi I_a$ पर उसकी चाल उसकी निर्धारित चाल से कम हो जाती है। चूंकि $N \propto \phi$, इसलिए flux का मान परिवर्तन क्षेत्र पर निर्धारित गति से कम गति की विभिन्न गतियाँ प्राप्त होनी हैं।

© Tapped field Control

इस विधि से मोटर की चाल

नियंत्रित करने के लिए मोटर

की क्षेत्र कुण्डली को खण्डों से

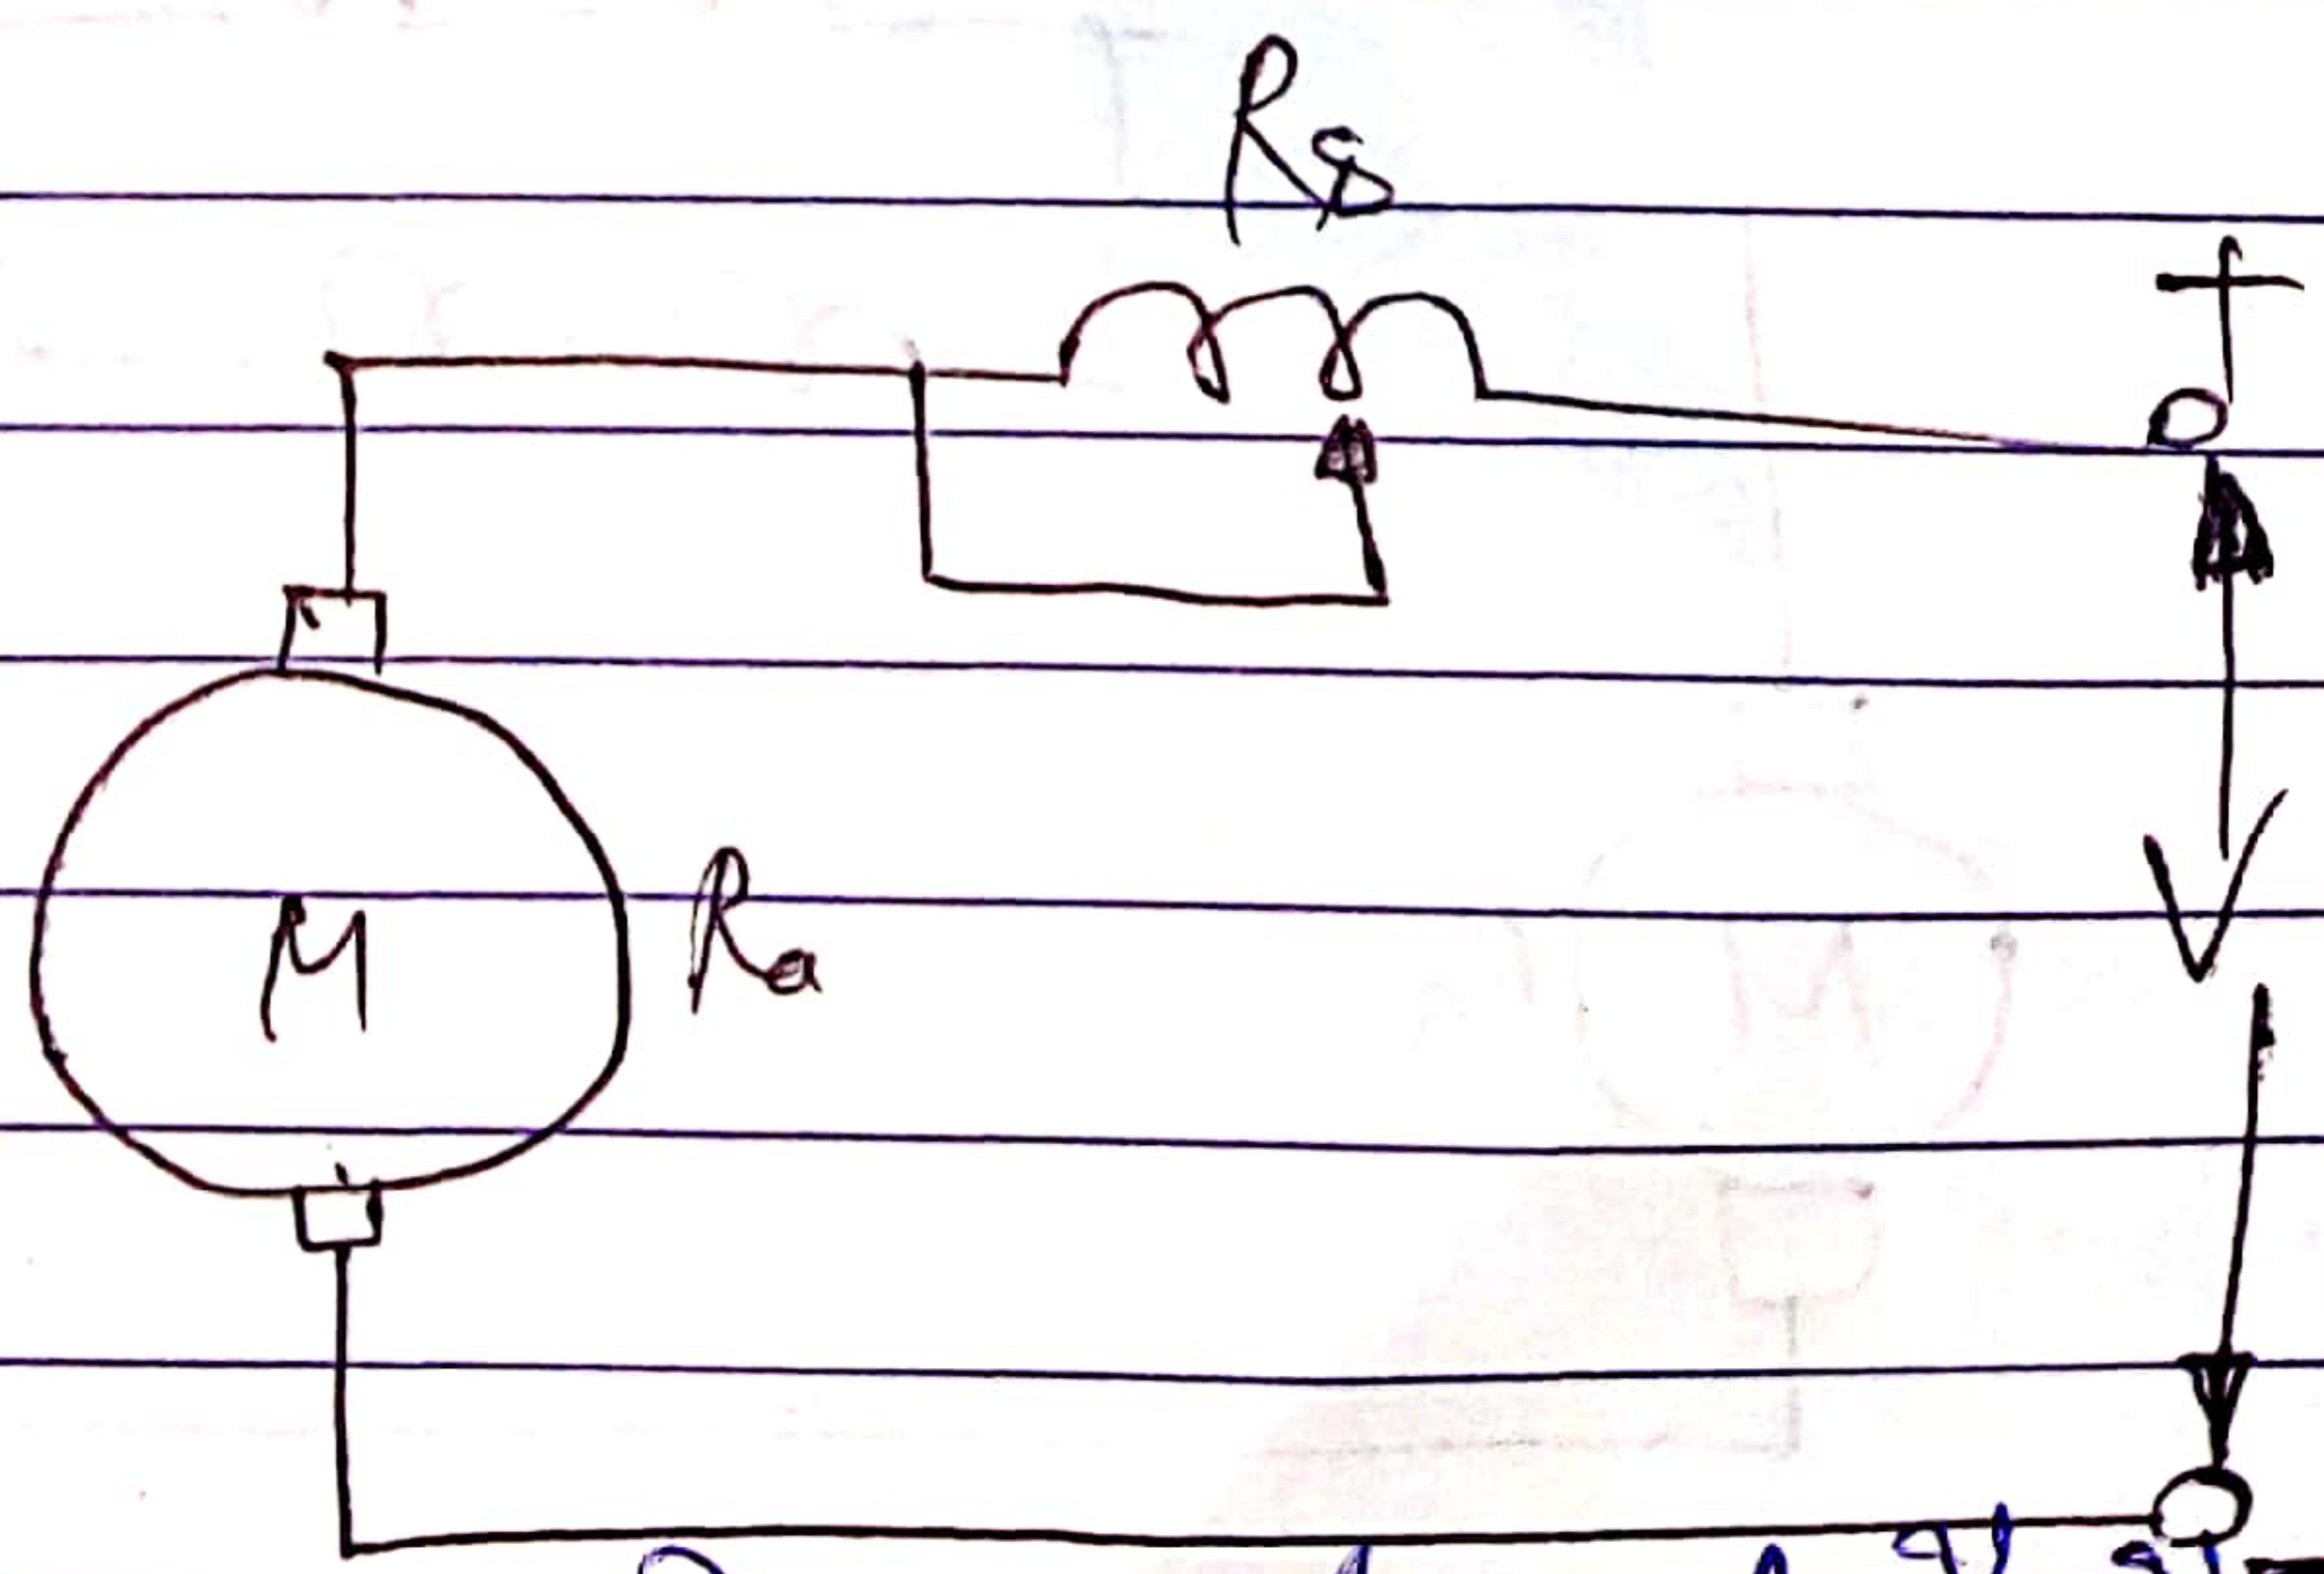

बाँटकर, बहुत सी विकल्पों वाले नियंत्रण ली जाती है और आवश्यकता अनुसार

Date

field coil के number of field turns को use में लाया जाता है।

जब field coil के सही turns परिपथ में रहते हैं तो Motor की

गति सामान्य रहती है। पर-तु जब - जैसे field ~~को~~ turns की संख्या

घटाई जाती है, Motor की गति बढ़ी जाती है, क्योंकि ऐसा करने पर

क्षेत्रीय एम्पियर वर्त कम हो जाने से flux का मान कम हो जाता है।


इस विधि का use electric traction (संकेपण) में किया जाता है।

(क) Paralleling Field Control


यह विधि पैका Motor में use की जाती है तथा इस विधि से

निश्चित गति से अधिक गति प्राप्त की जाती है। इसमें Motor की

कुंडलियों को परस्पर Parallel में संयोजित कर दिया जाता है।

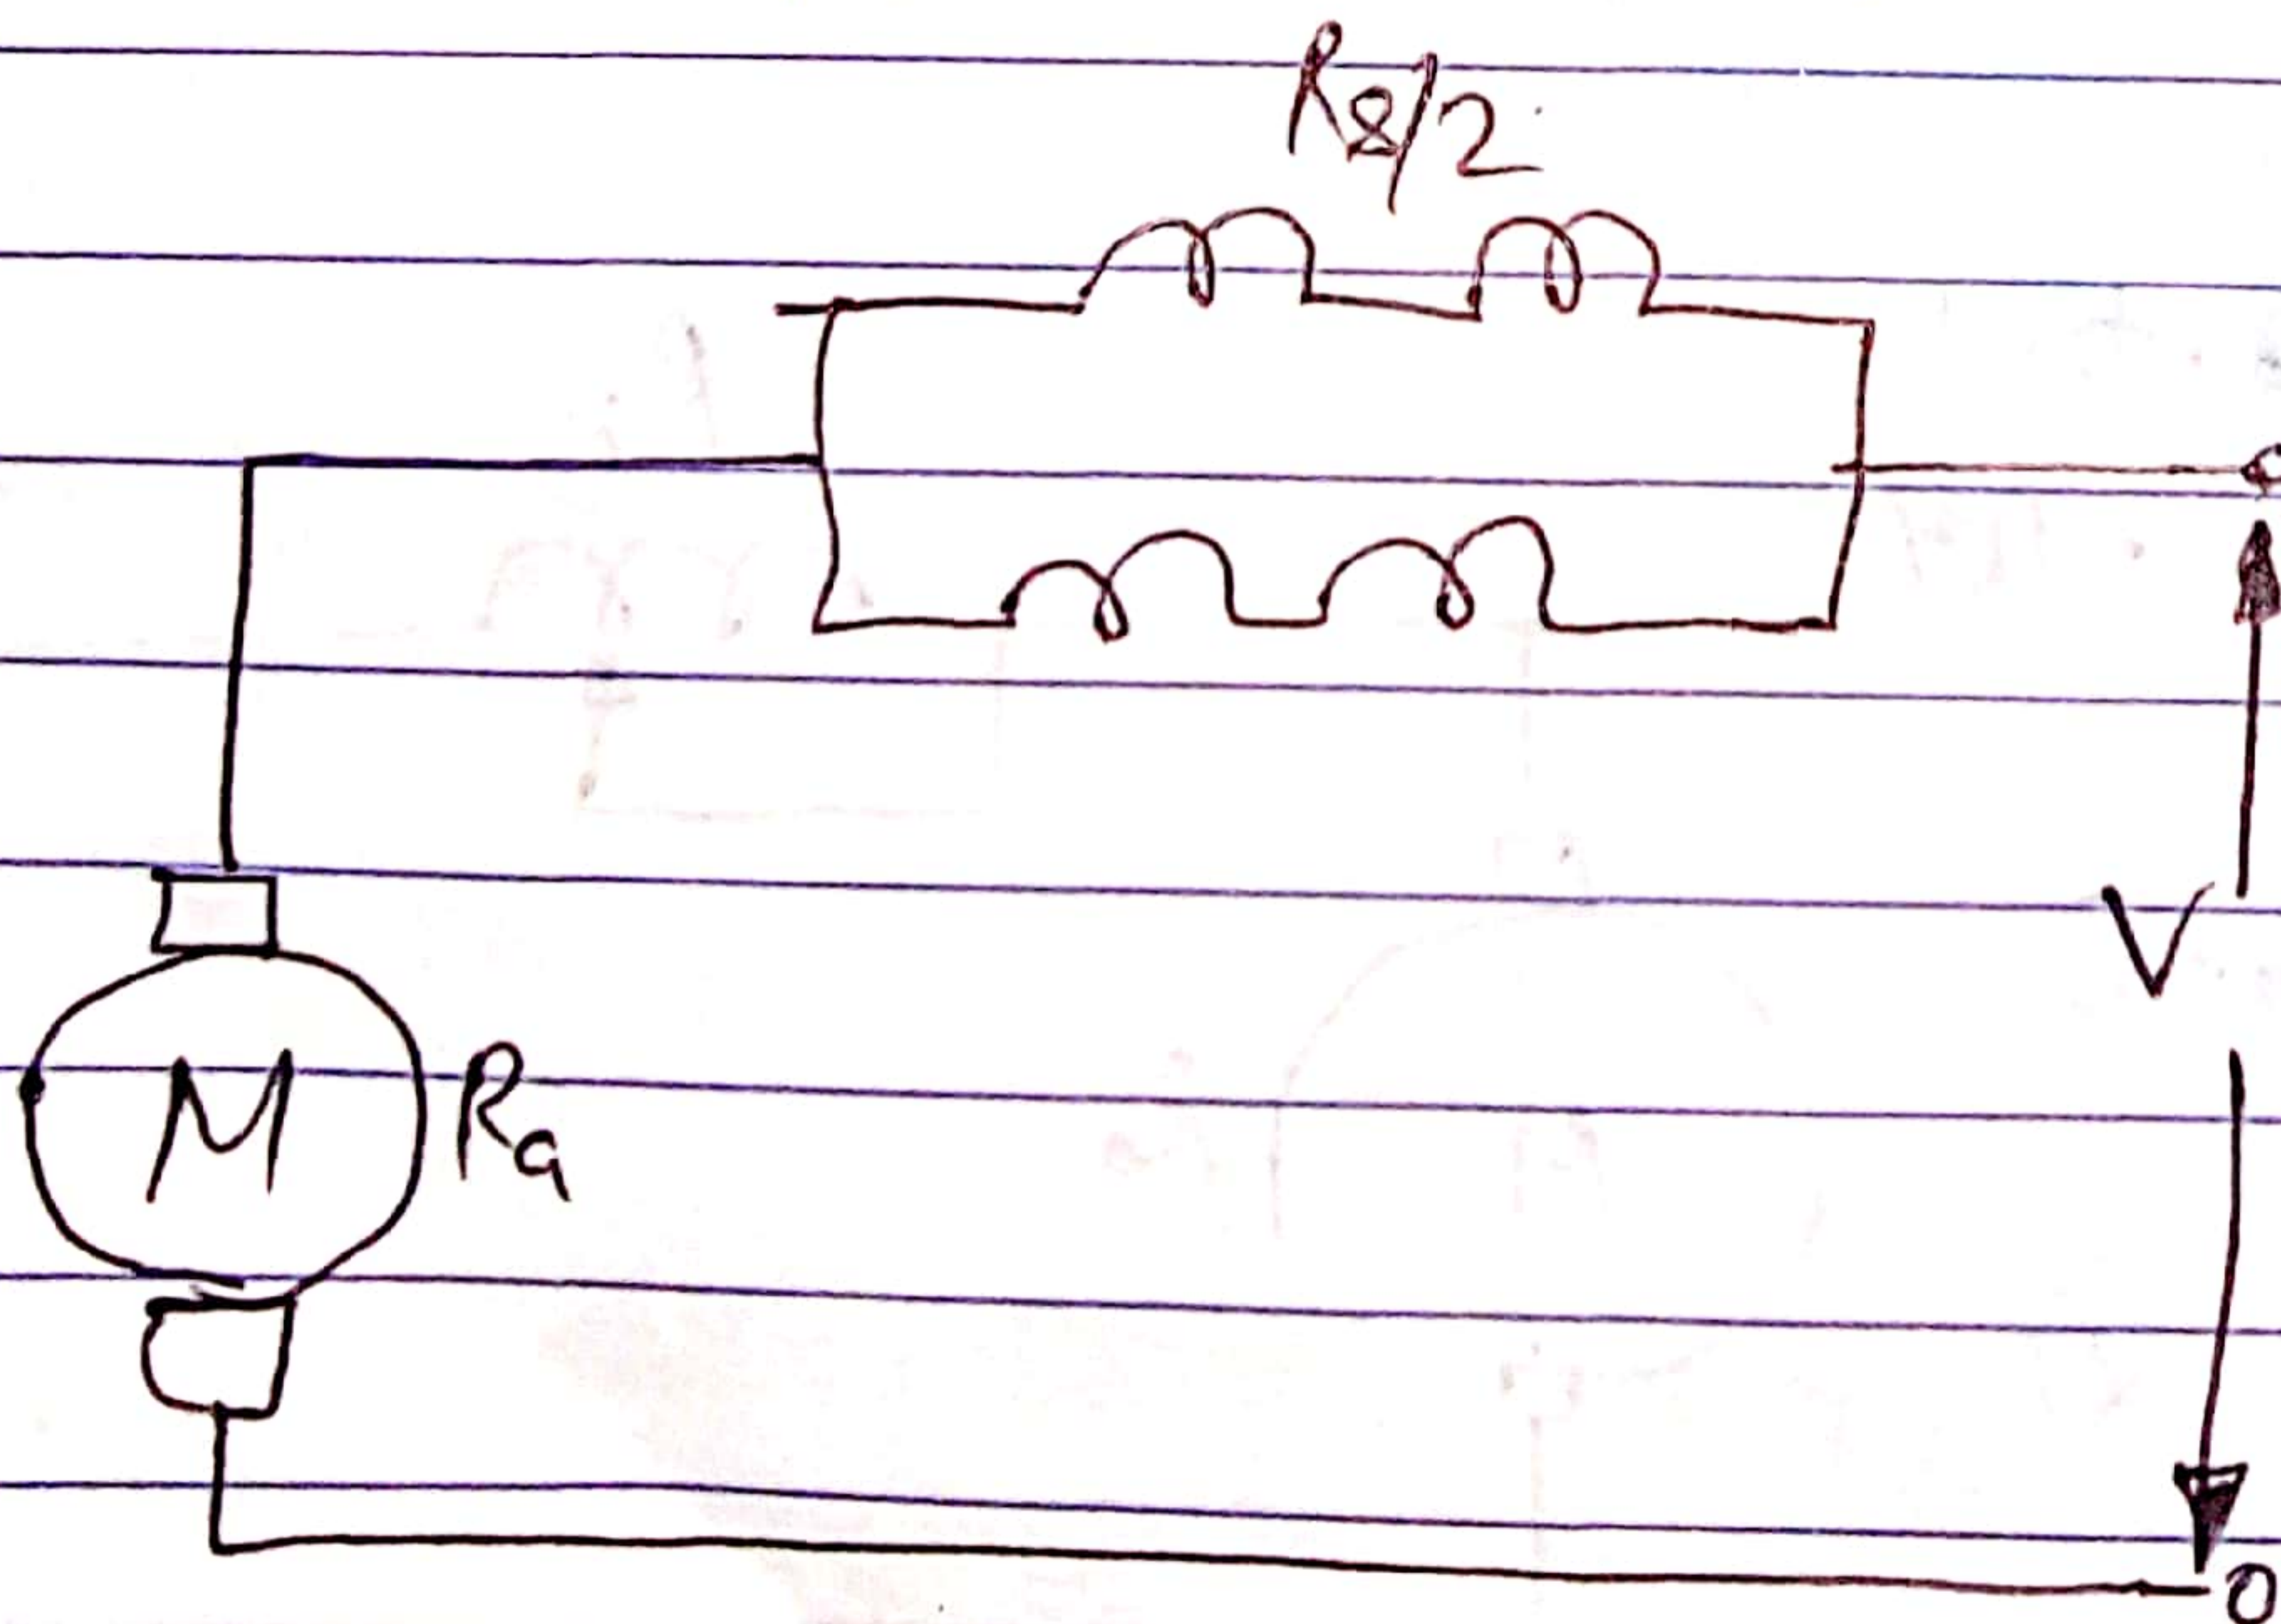

③ Series Parallel Control or Voltage Control

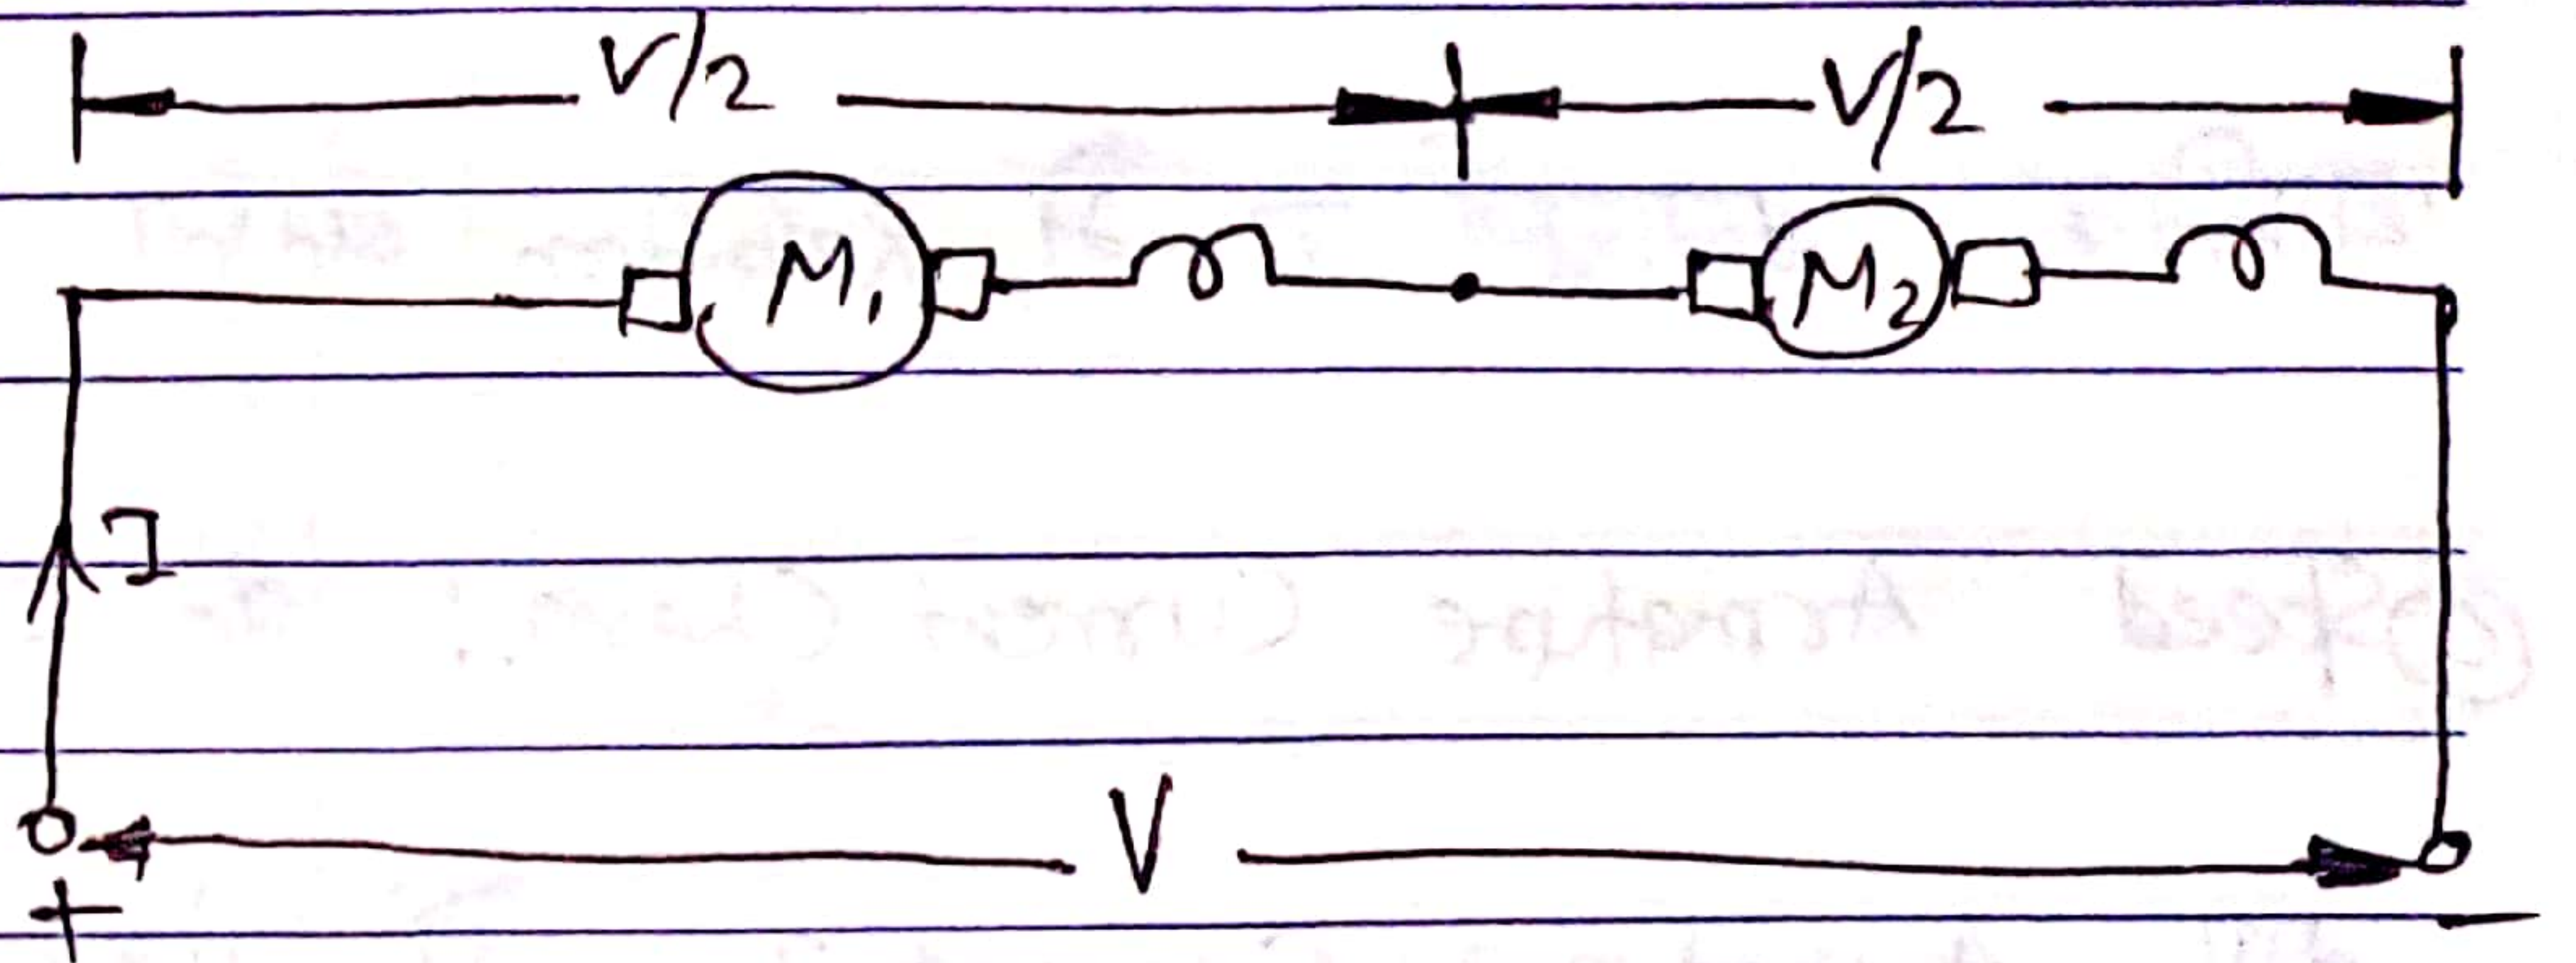

चाल नियंत्रण की यह विधि Voltage Control पर आधारित है। इस


विधि में यांत्रिक रूप से परस्पर जुड़ी हुई (mechanically Coupled), दो या

दो से अधिक D.C series motors use में लायी जाती है। विधिति

चाल से कम चाल प्राप्त करने के


लिए Motors को Series में लाया

अधिक चाल प्राप्त करने के लिए

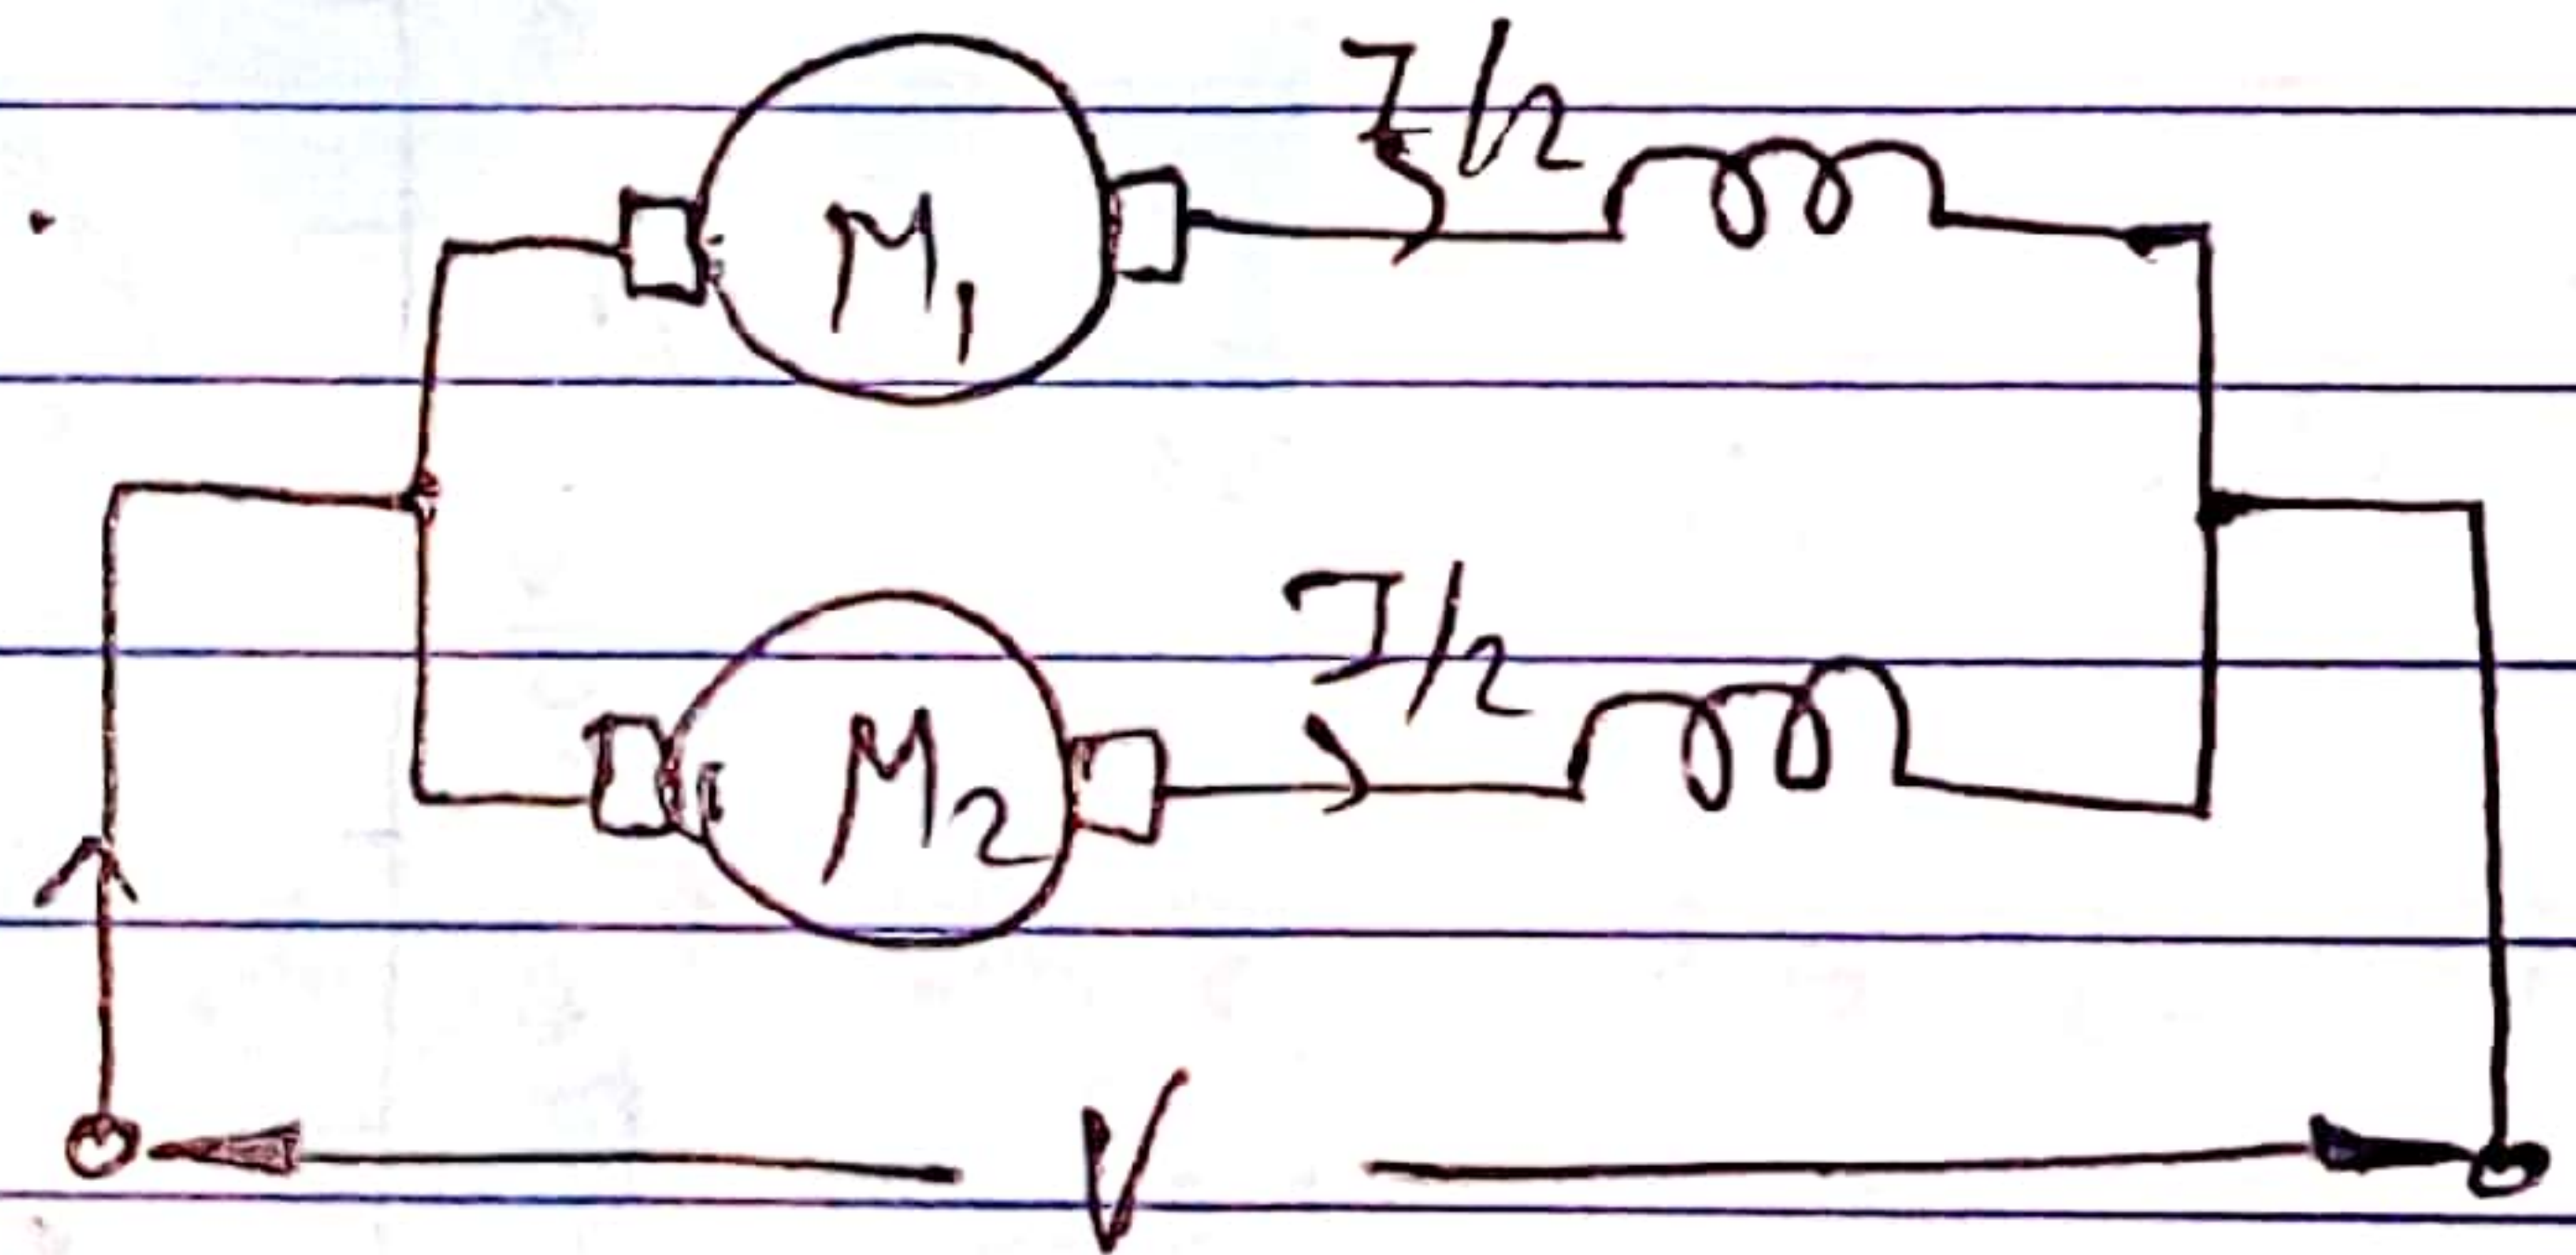

उन्हें Parallel में जोड़ना चाहिए।

~~*~~ Characteristic of D.C. Motors:

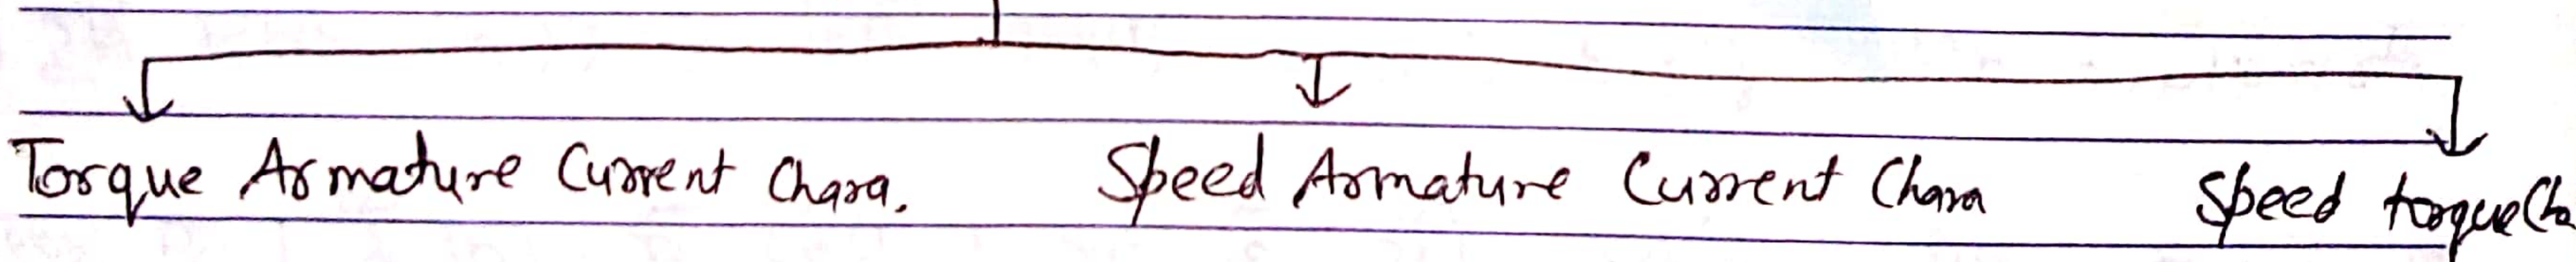

① Torque Armature Current Characteristic: $V \propto E$ Characteristic Curve

जो यांत्रिक कलाघूर्ण T तथा Armature Current I_a में संबंध स्थापित करता

है। Torque Armature Current Chara, कहते हैं।

Date

Speed Torque Chara.: वरु Chara. Curve, जो Motor की चल N तथा

यांनिक वलाघूर्ण T में Relation बताता है, Speed Torque Chara. कहलाता है।


Speed Armature Current Chara.: वरु Chara. Curve, जो Motor की चल N

तथा Armature Current I_a में संबंध बताता है, Speed Arm. Current

Chara. कहलाता है।

Chara. of Series Motor.

⊙ Torque Arm. Curv. Chara.

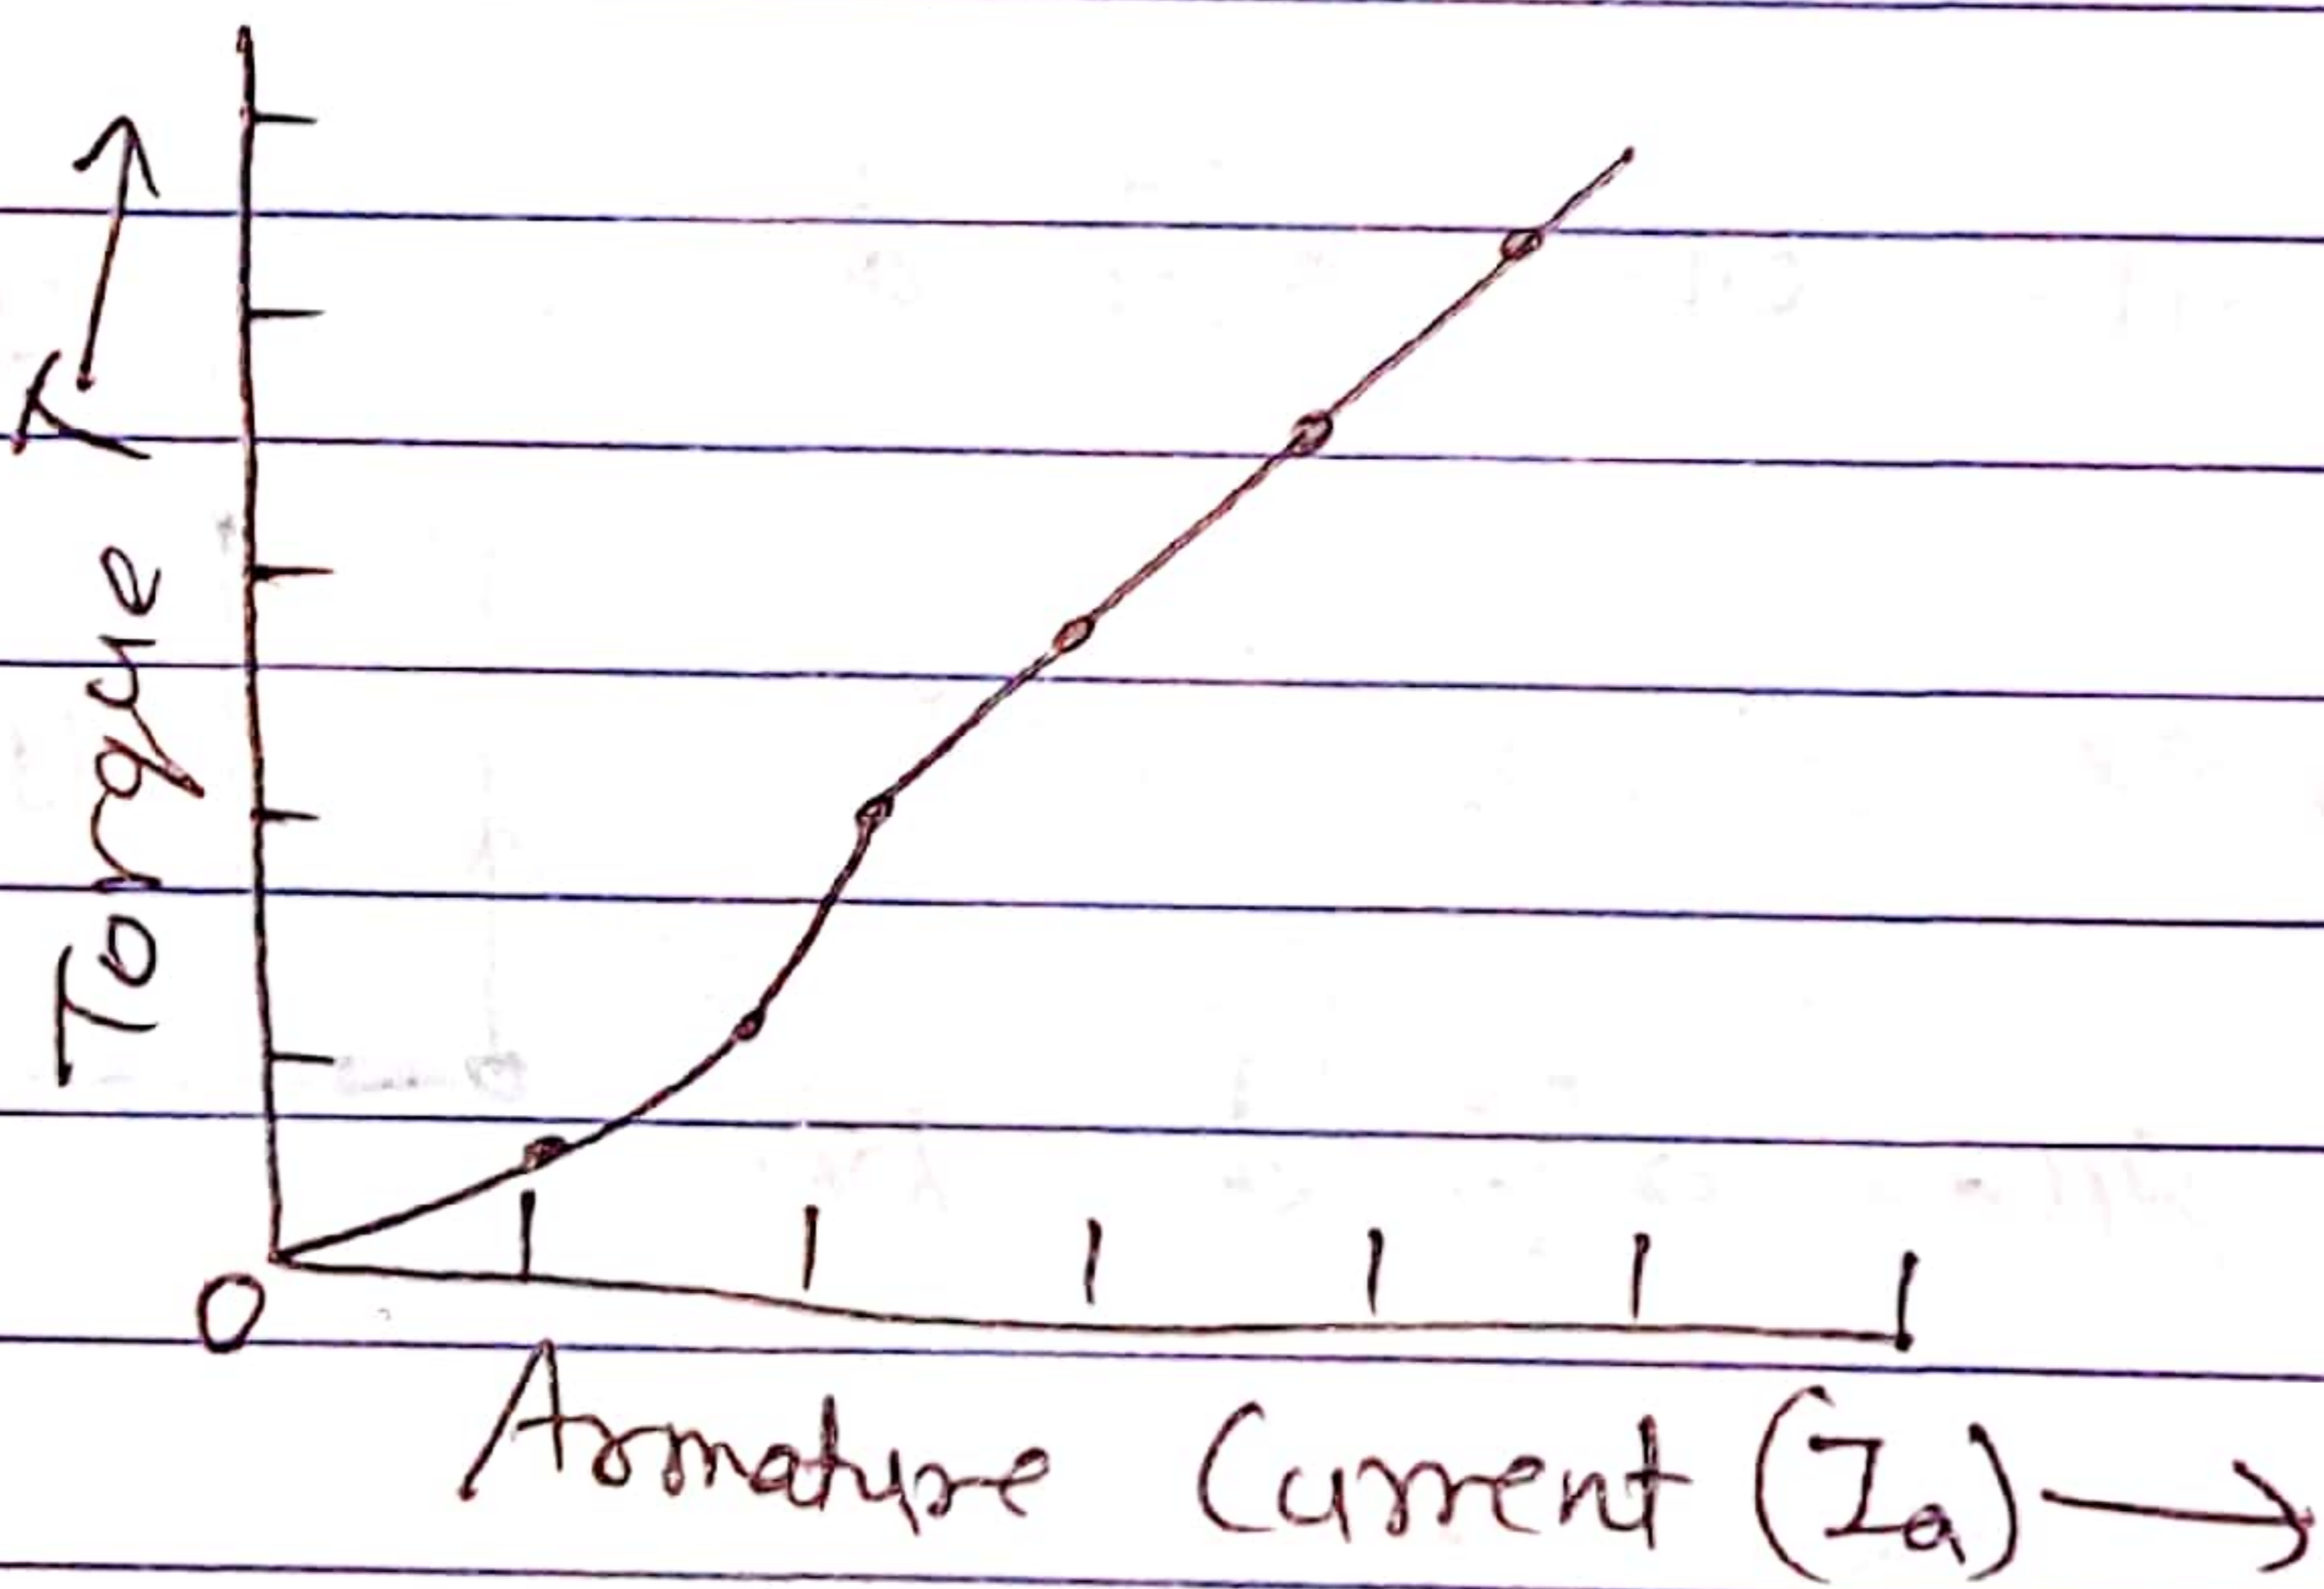

चूँकि वलाघूर्ण, $T \propto \phi I_a$ (सभी DC. Motor में) तथा Series Motor में


Armature तथा field Current समान होती है, इसलिये संतृप्त बिंदु तक

$I_a \propto \phi$ तथा संतृप्त बिंदु के बाद ϕ स्थिर हो जाता है। इस प्रकार

संतृप्त बिंदु तक $T \propto I_a^2$ तथा उसके बाद $T \propto I_a$ अतः संतृप्त

बिंदु तक यह Curve ϕ parabolic तथा उसके बाद एक सरल रेखा के रूप में होता है।

⑤ Speed Armature Curr. Chara.

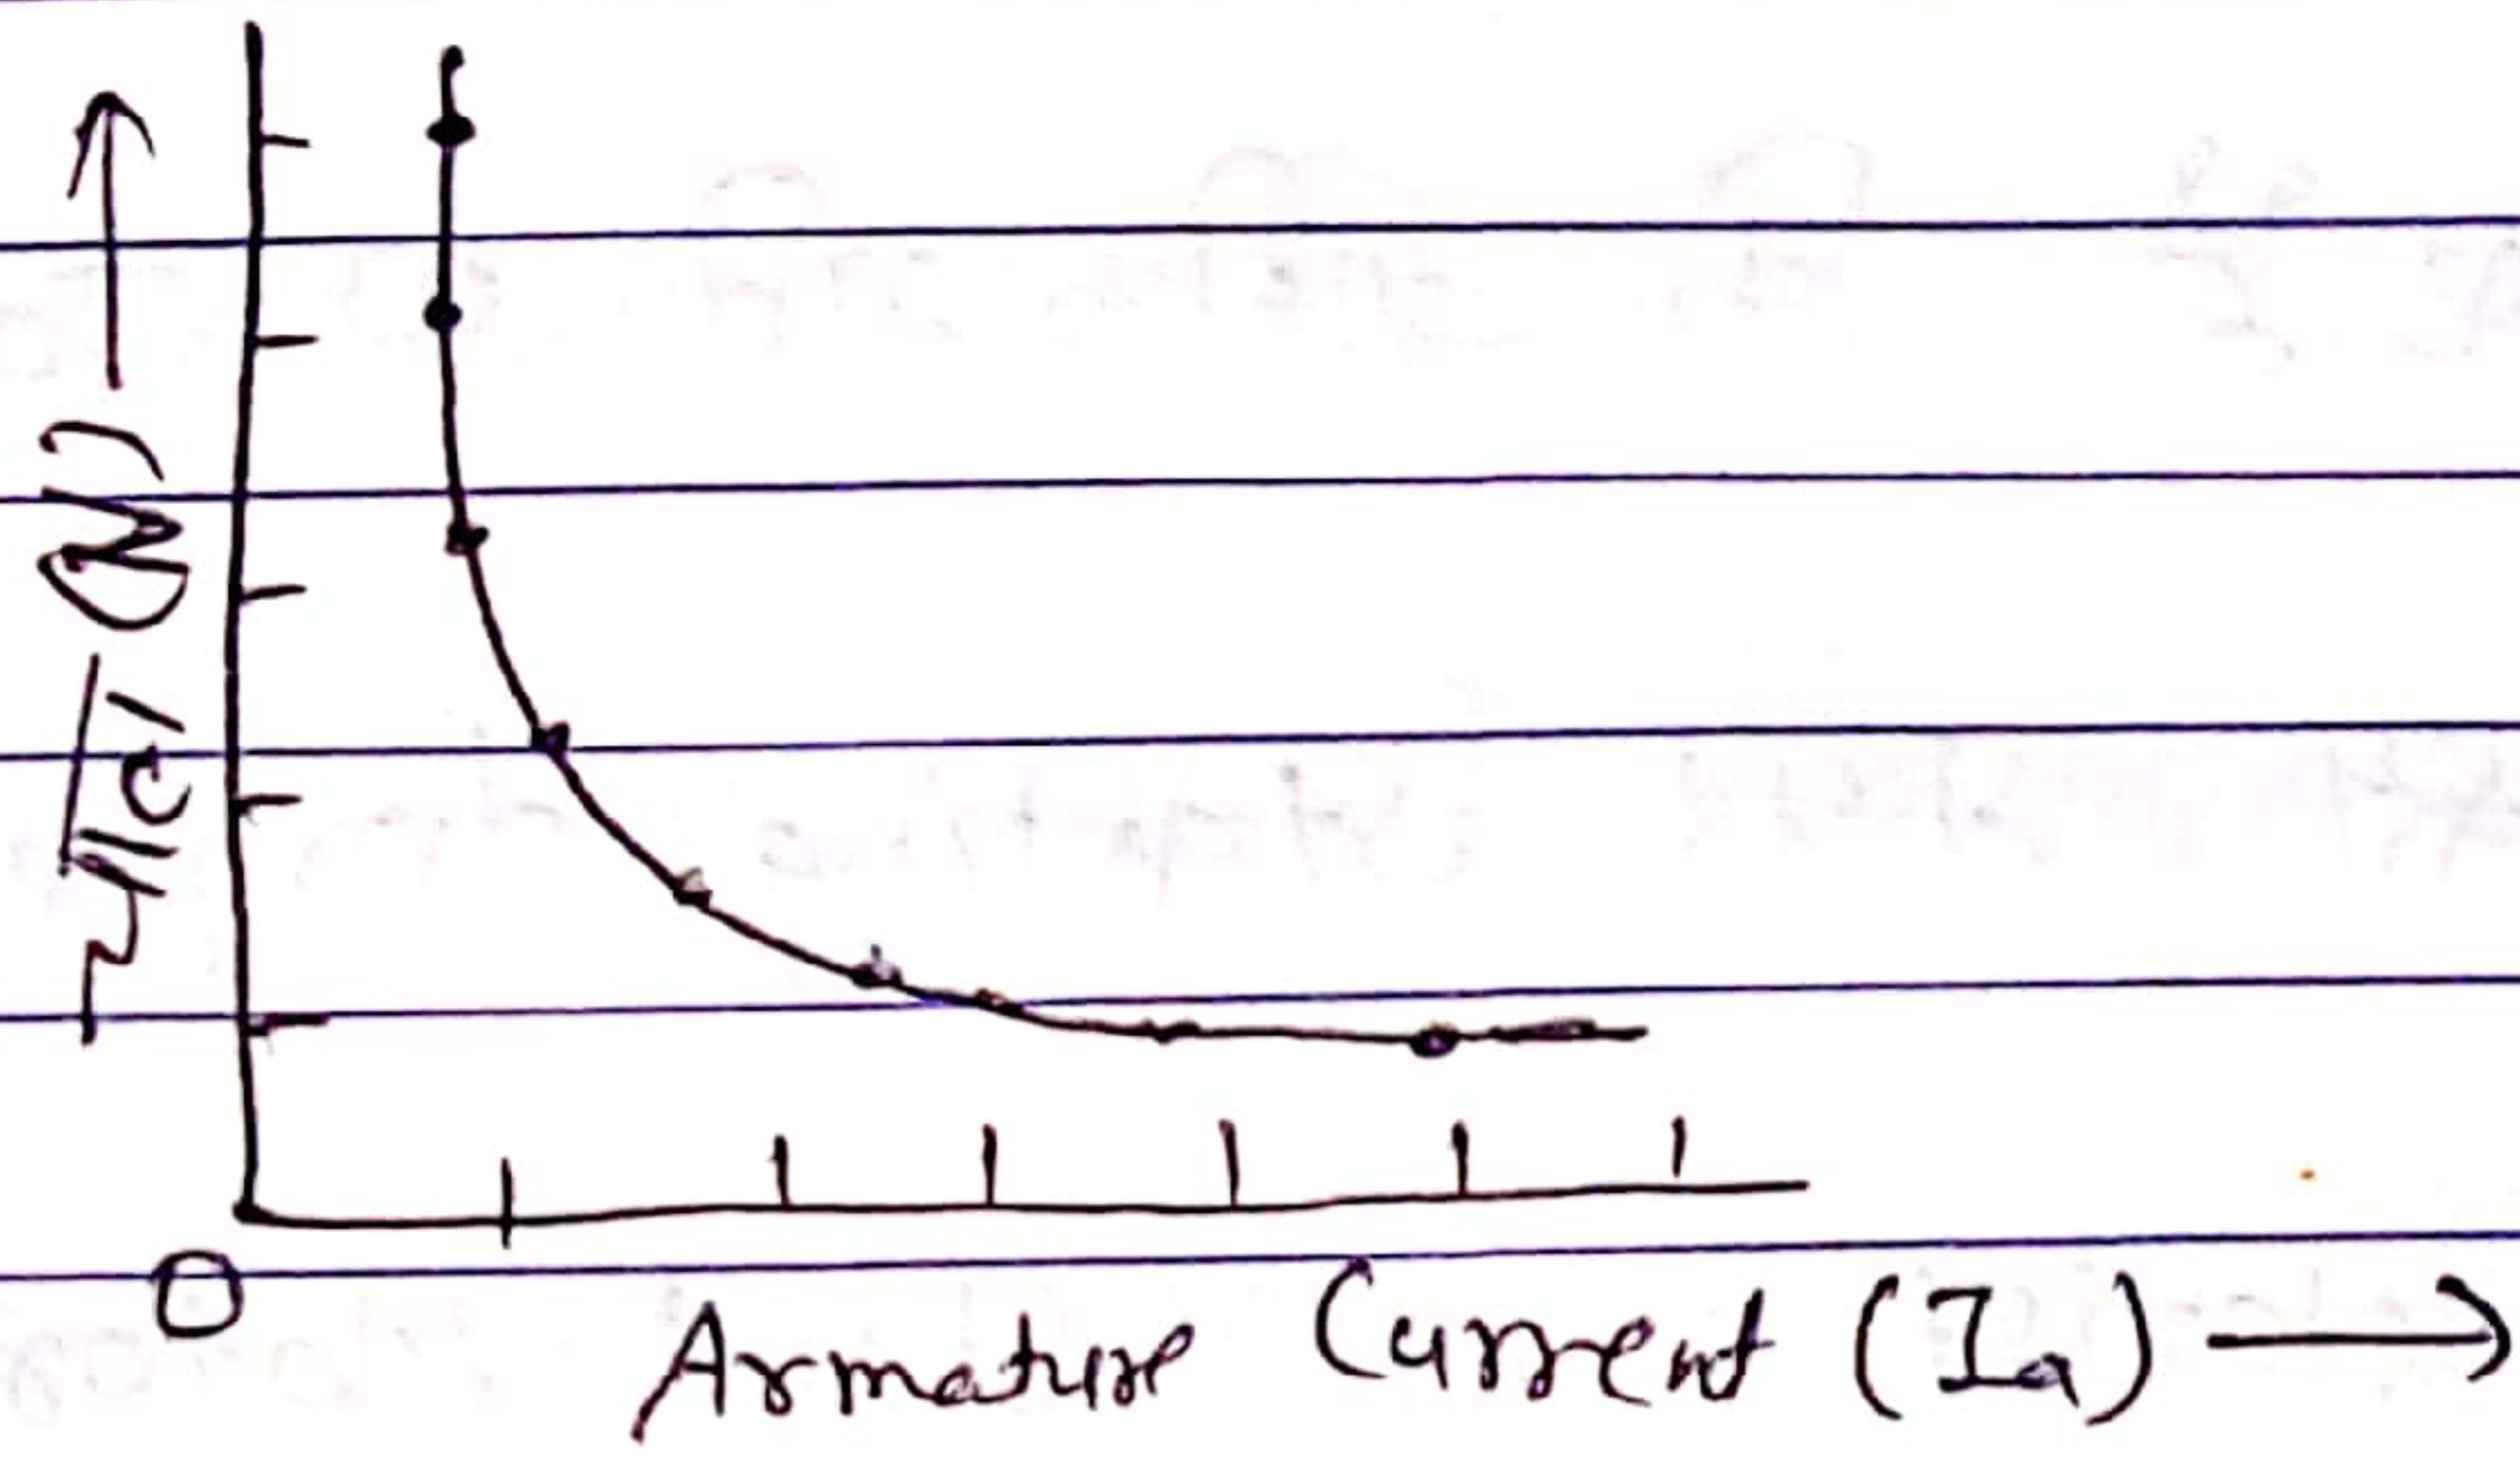

चूँकि $N \propto (E_b / \phi)$ Arma. Curr. के प्रभाव के कारण E_b पर तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, परन्तु इसका प्रभाव flux ϕ पर अधिक पड़ता है; क्योंकि

$I_a = I_s$ । इसलिए Series Motor में $\phi \propto I_a$ अतः $N \propto E_b / I_a$, इस प्रकार


N तथा I_a में खींचा गया Curve एक rectangular hyperbola के रूप

में वर्णित होता है। Graph (Curve) से स्पष्ट है कि I_a का मान

बहुत कम होने पर N का मान बहुत ही अधिक होगा। यही कारण है कि

DC Series Motor को कभी भी शून्य कार्यभार या कम भार पर नहीं चलाना चाहिए।

⑥ Speed Torque Chara.

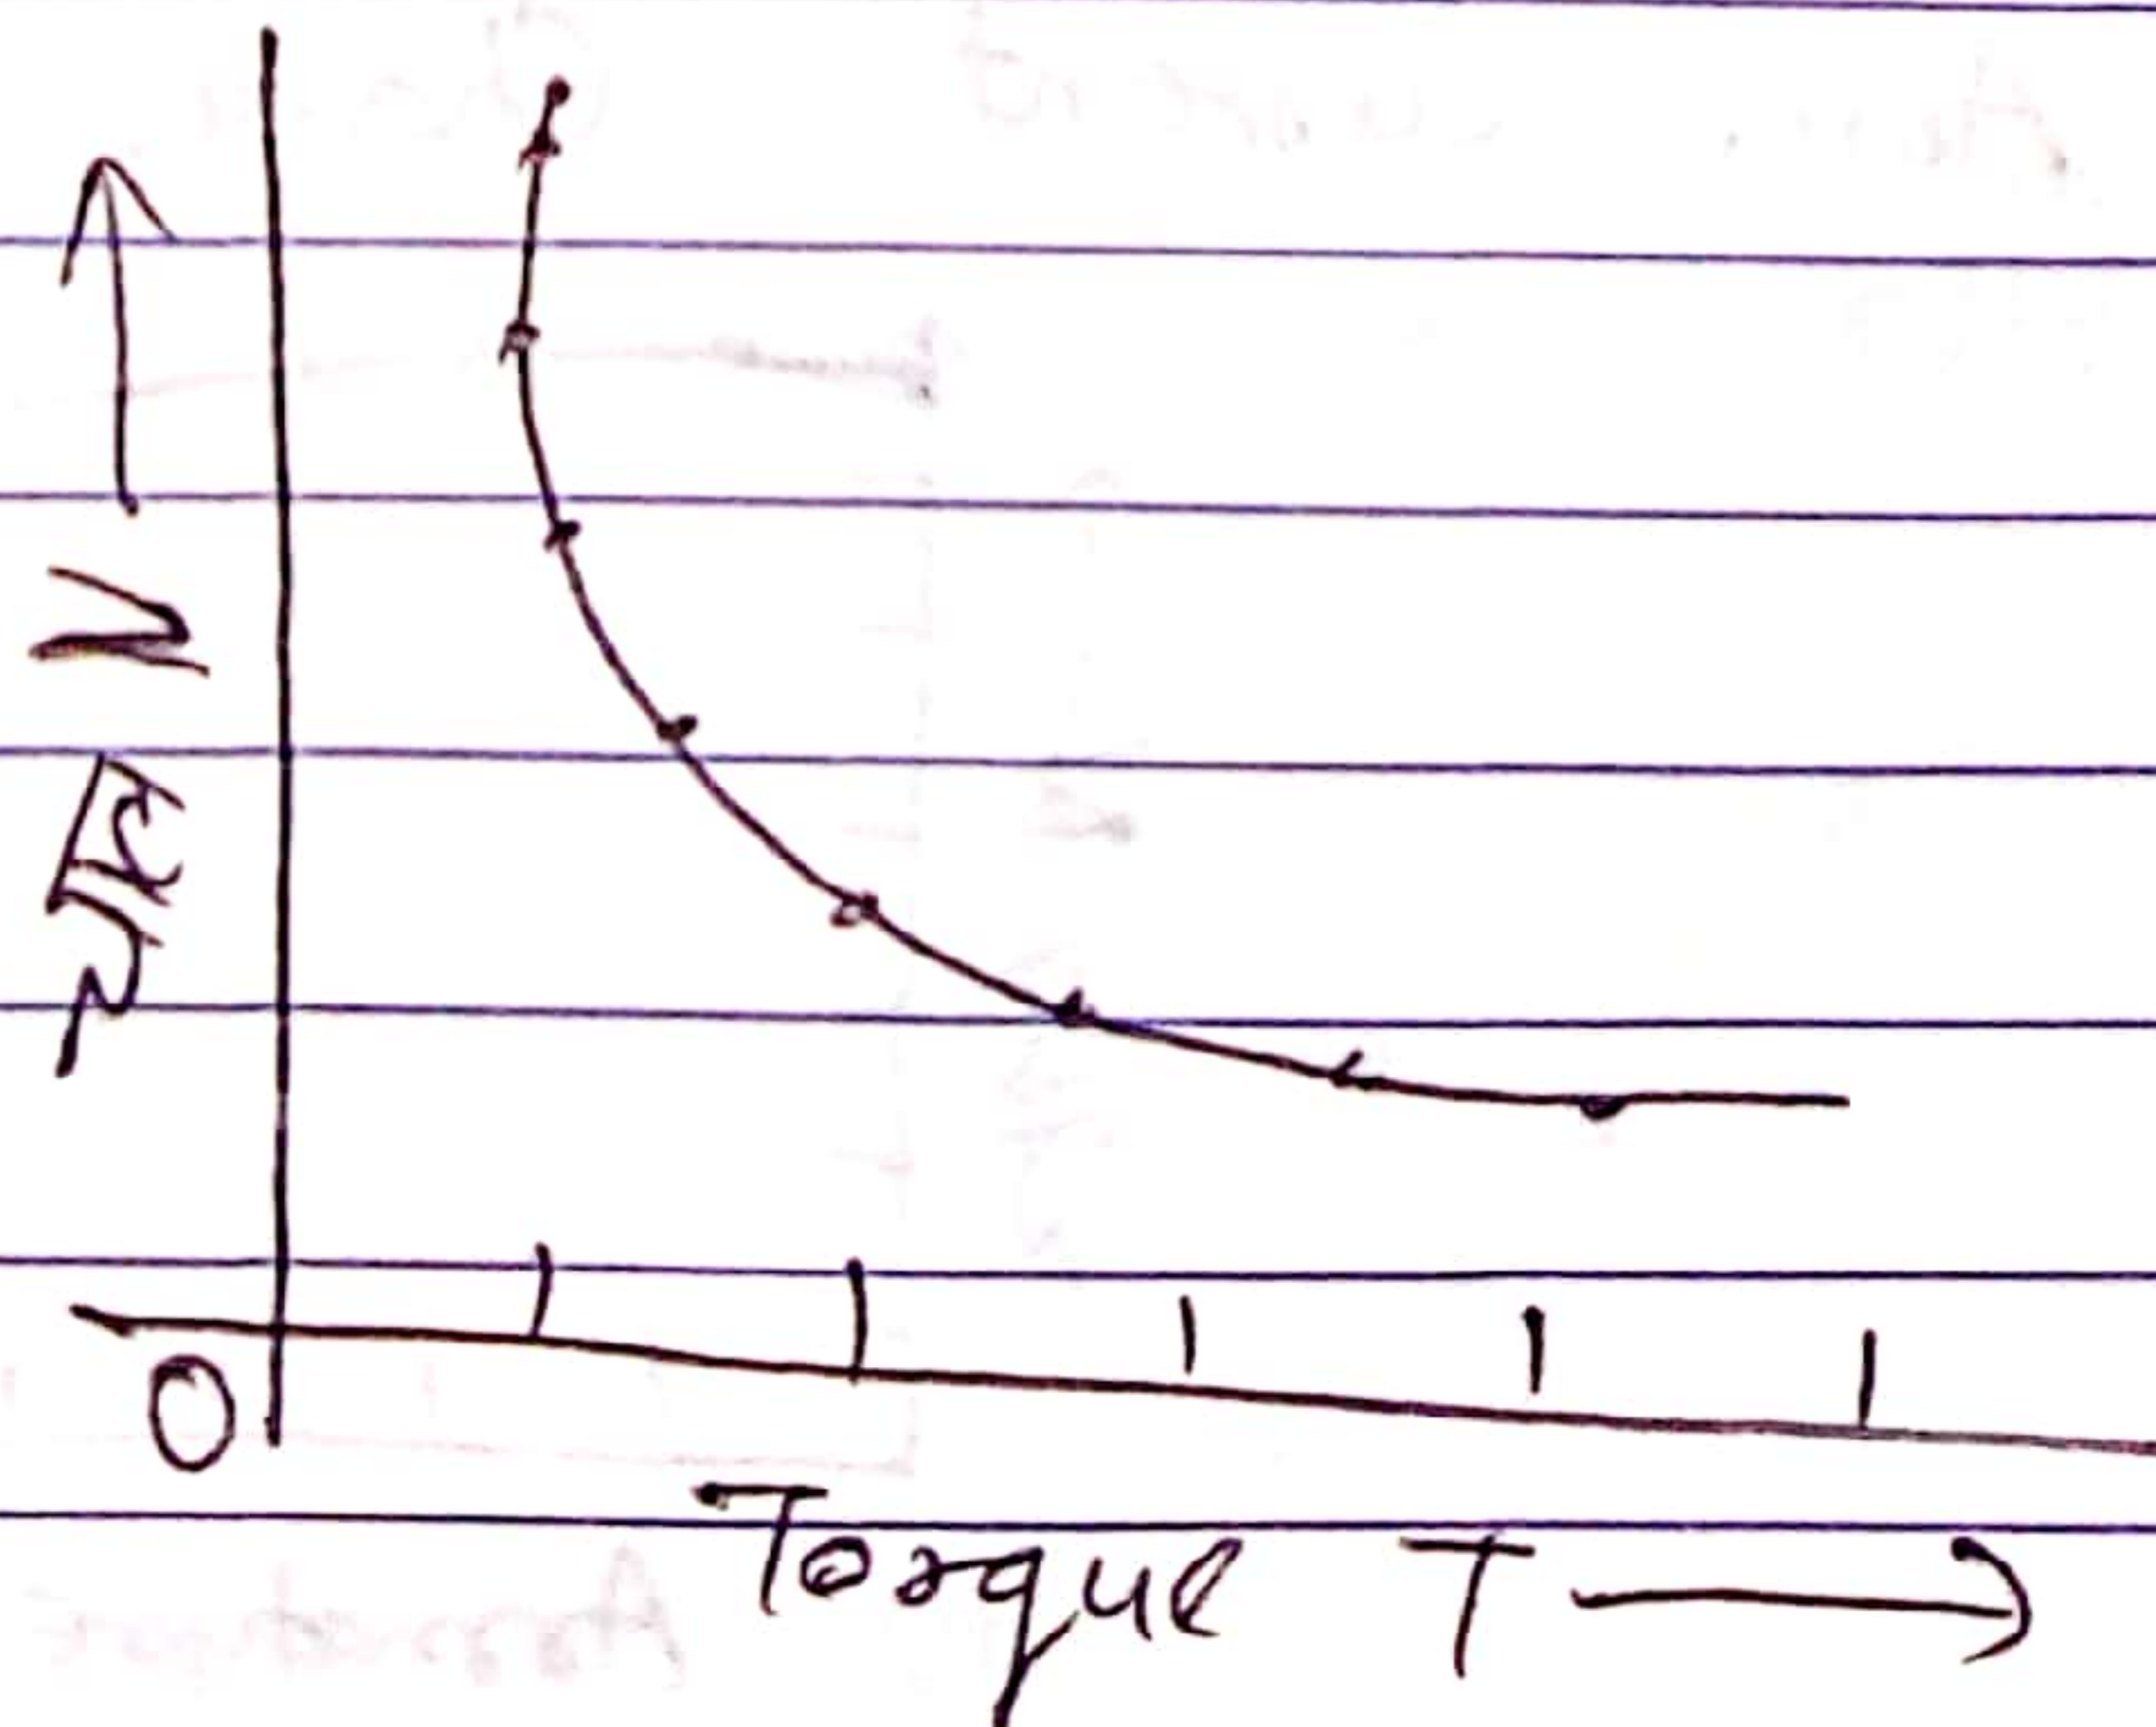

Date


चूंकि $T \propto \phi I_a$ तथा $N \propto (E_b / \phi) \propto (E_b / I_a)$ या $T \propto (E_b / N)$

अतः स्पष्ट है कि अधिक गति पर Torque कम तथा कम गति पर अधिक

होगा। इस प्रकार Starting torque काफी अधिक होता है।

* Characteristics of DC Shunt Motor -

* (a) Torque Arm. Curr. Chara

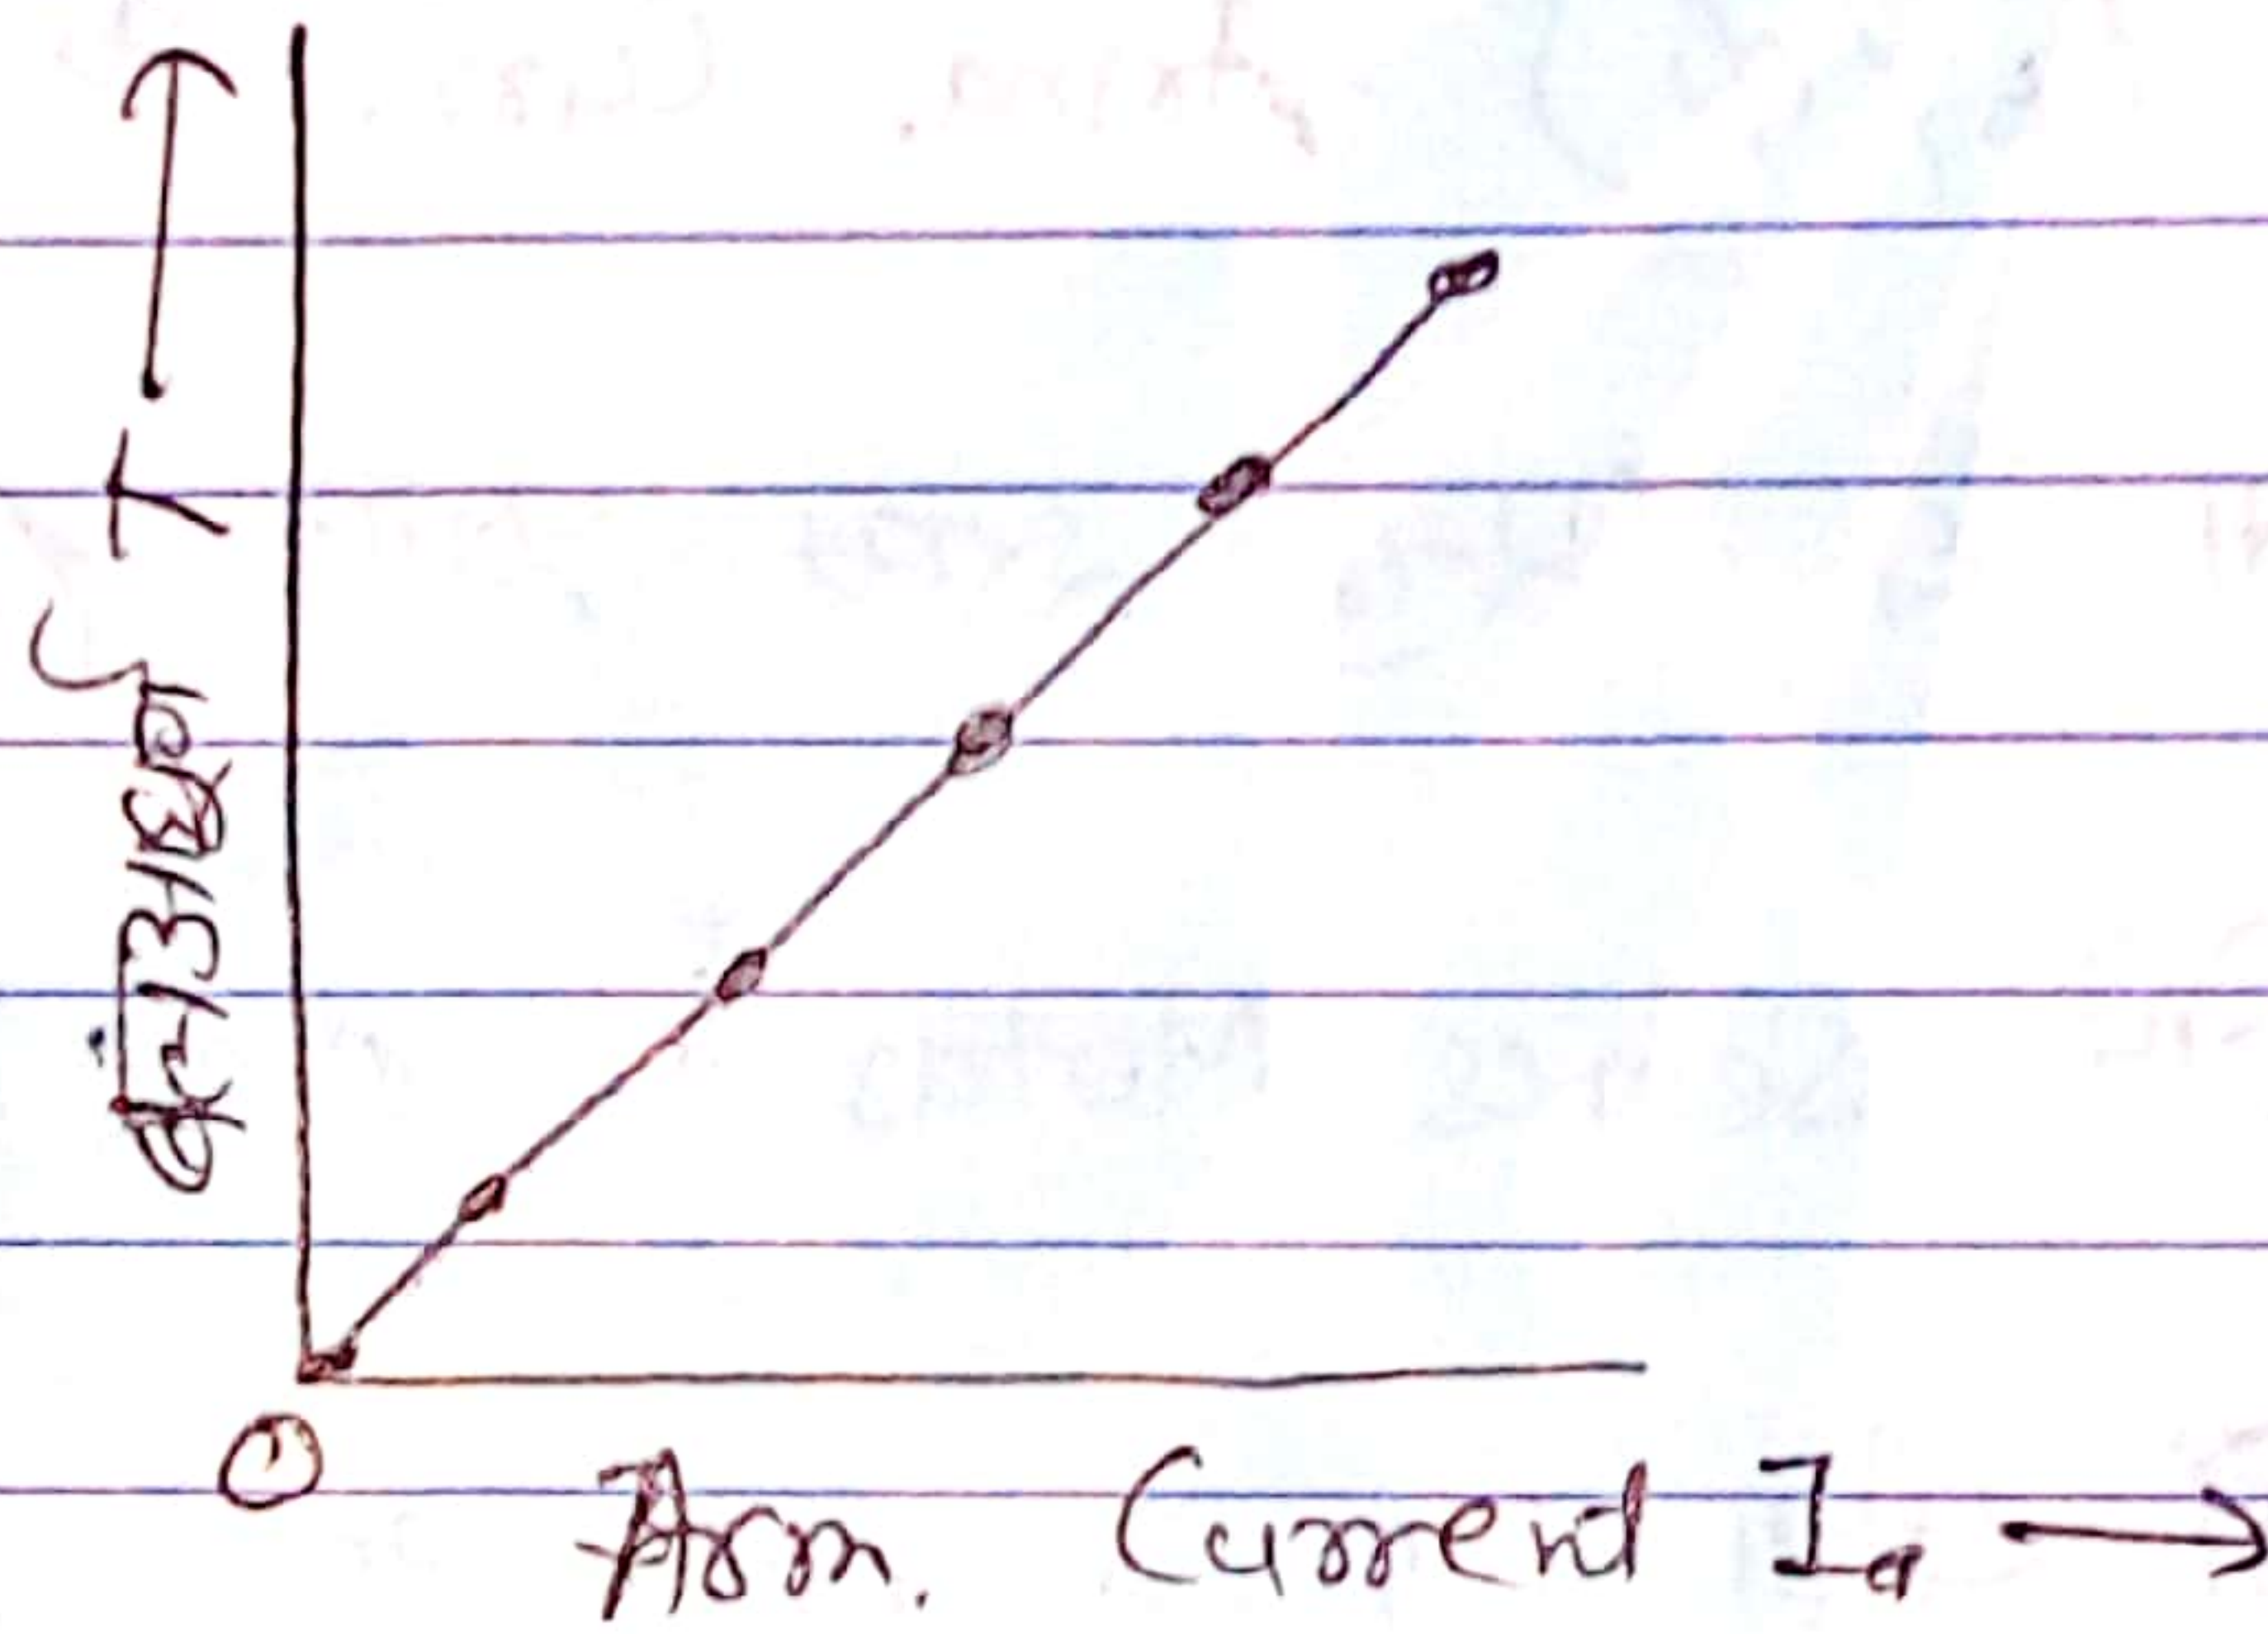


चूंकि $T \propto \phi I_a$ तथा $N \propto (E_b / \phi)$ Shunt Motor के लिए

ϕ का मान स्थिर रहता है। इस प्रकार $T \propto I_a$ अतः

Shunt Motor का Torque Arm. Current Chara, एक सरल रेखा

होती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है।

(b) Speed Arm. Current Chara,

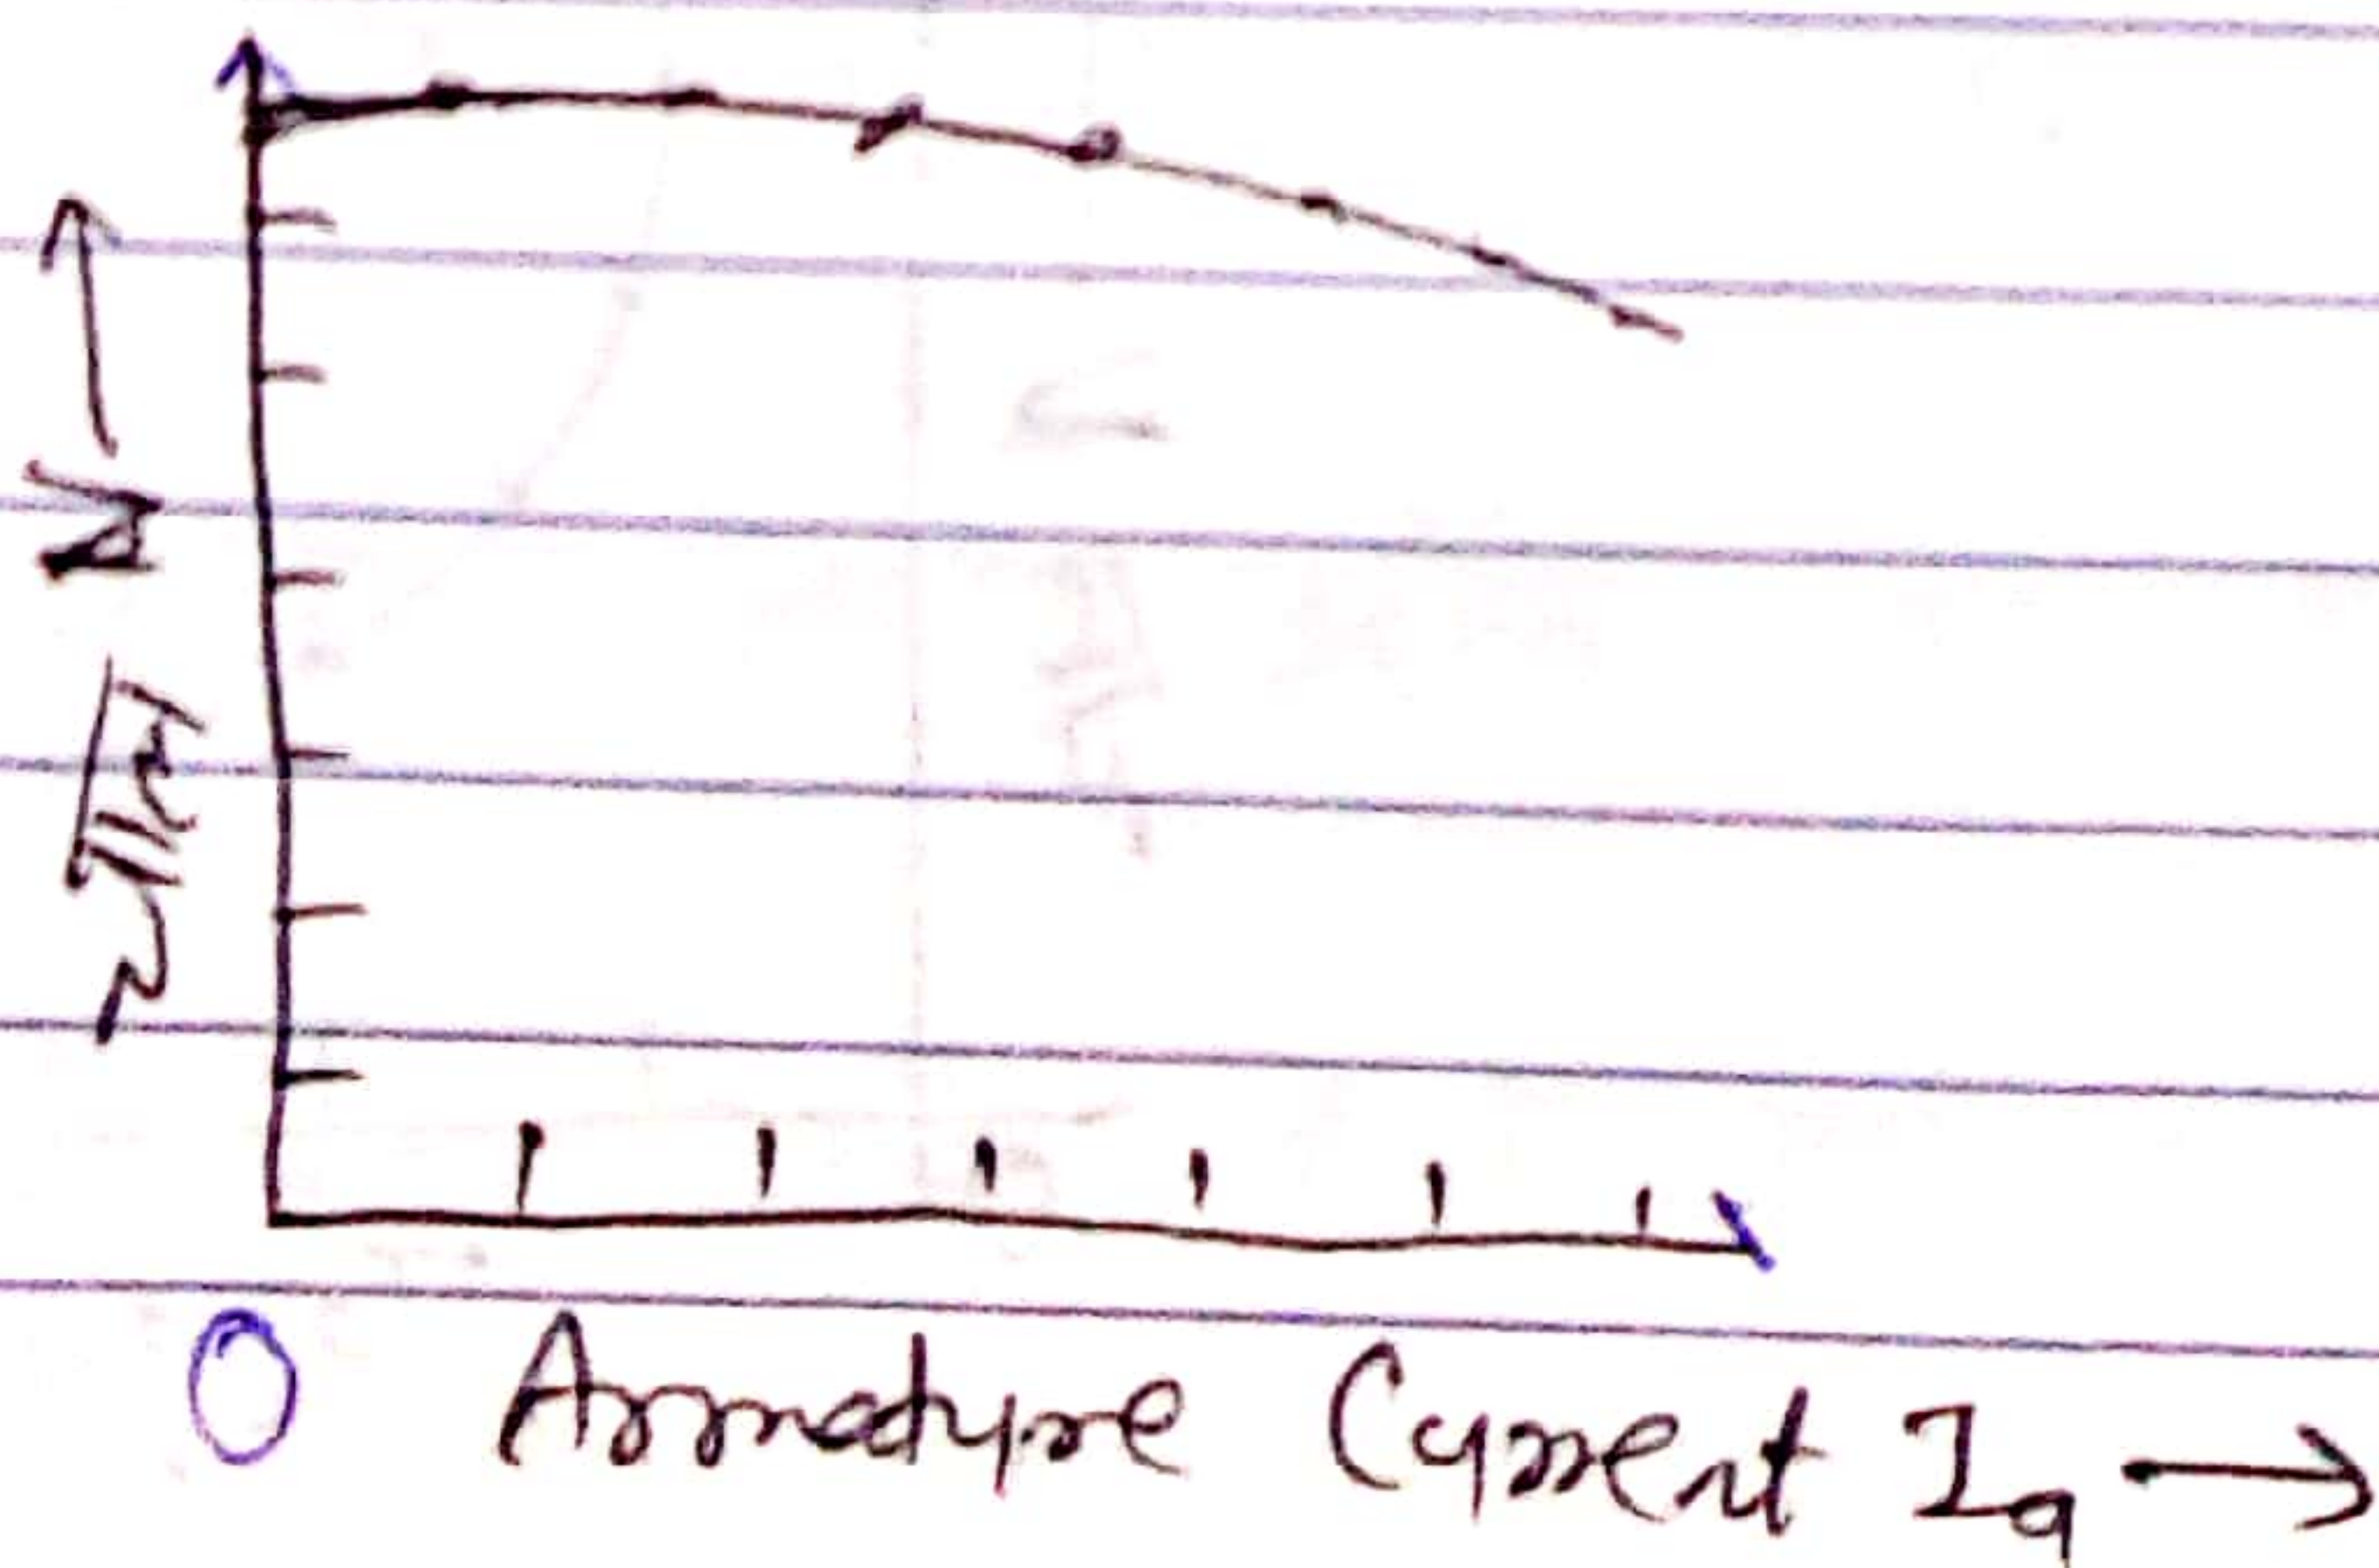

चूँकि चाल, $N \propto (E_b / \phi)$ तथा श्युन्ट मोटर में ϕ का मान स्थिर


रहता है। इस प्रकार $N \propto E_b \propto (V - I_a R_a)$ । यदि Arm. Current का मान

बढ़े, तो E_b का मान धीरे-धीरे कम होता है और मोटर की चाल भी

धीरे-धीरे कम होती है। परन्तु श्युन्ट मोटर में चाल में यह कमी,

शून्य कार्यभार से लेकर पूर्ण कार्यभार तक बहुत कम होती है।

(C) Speed Torque Chara.

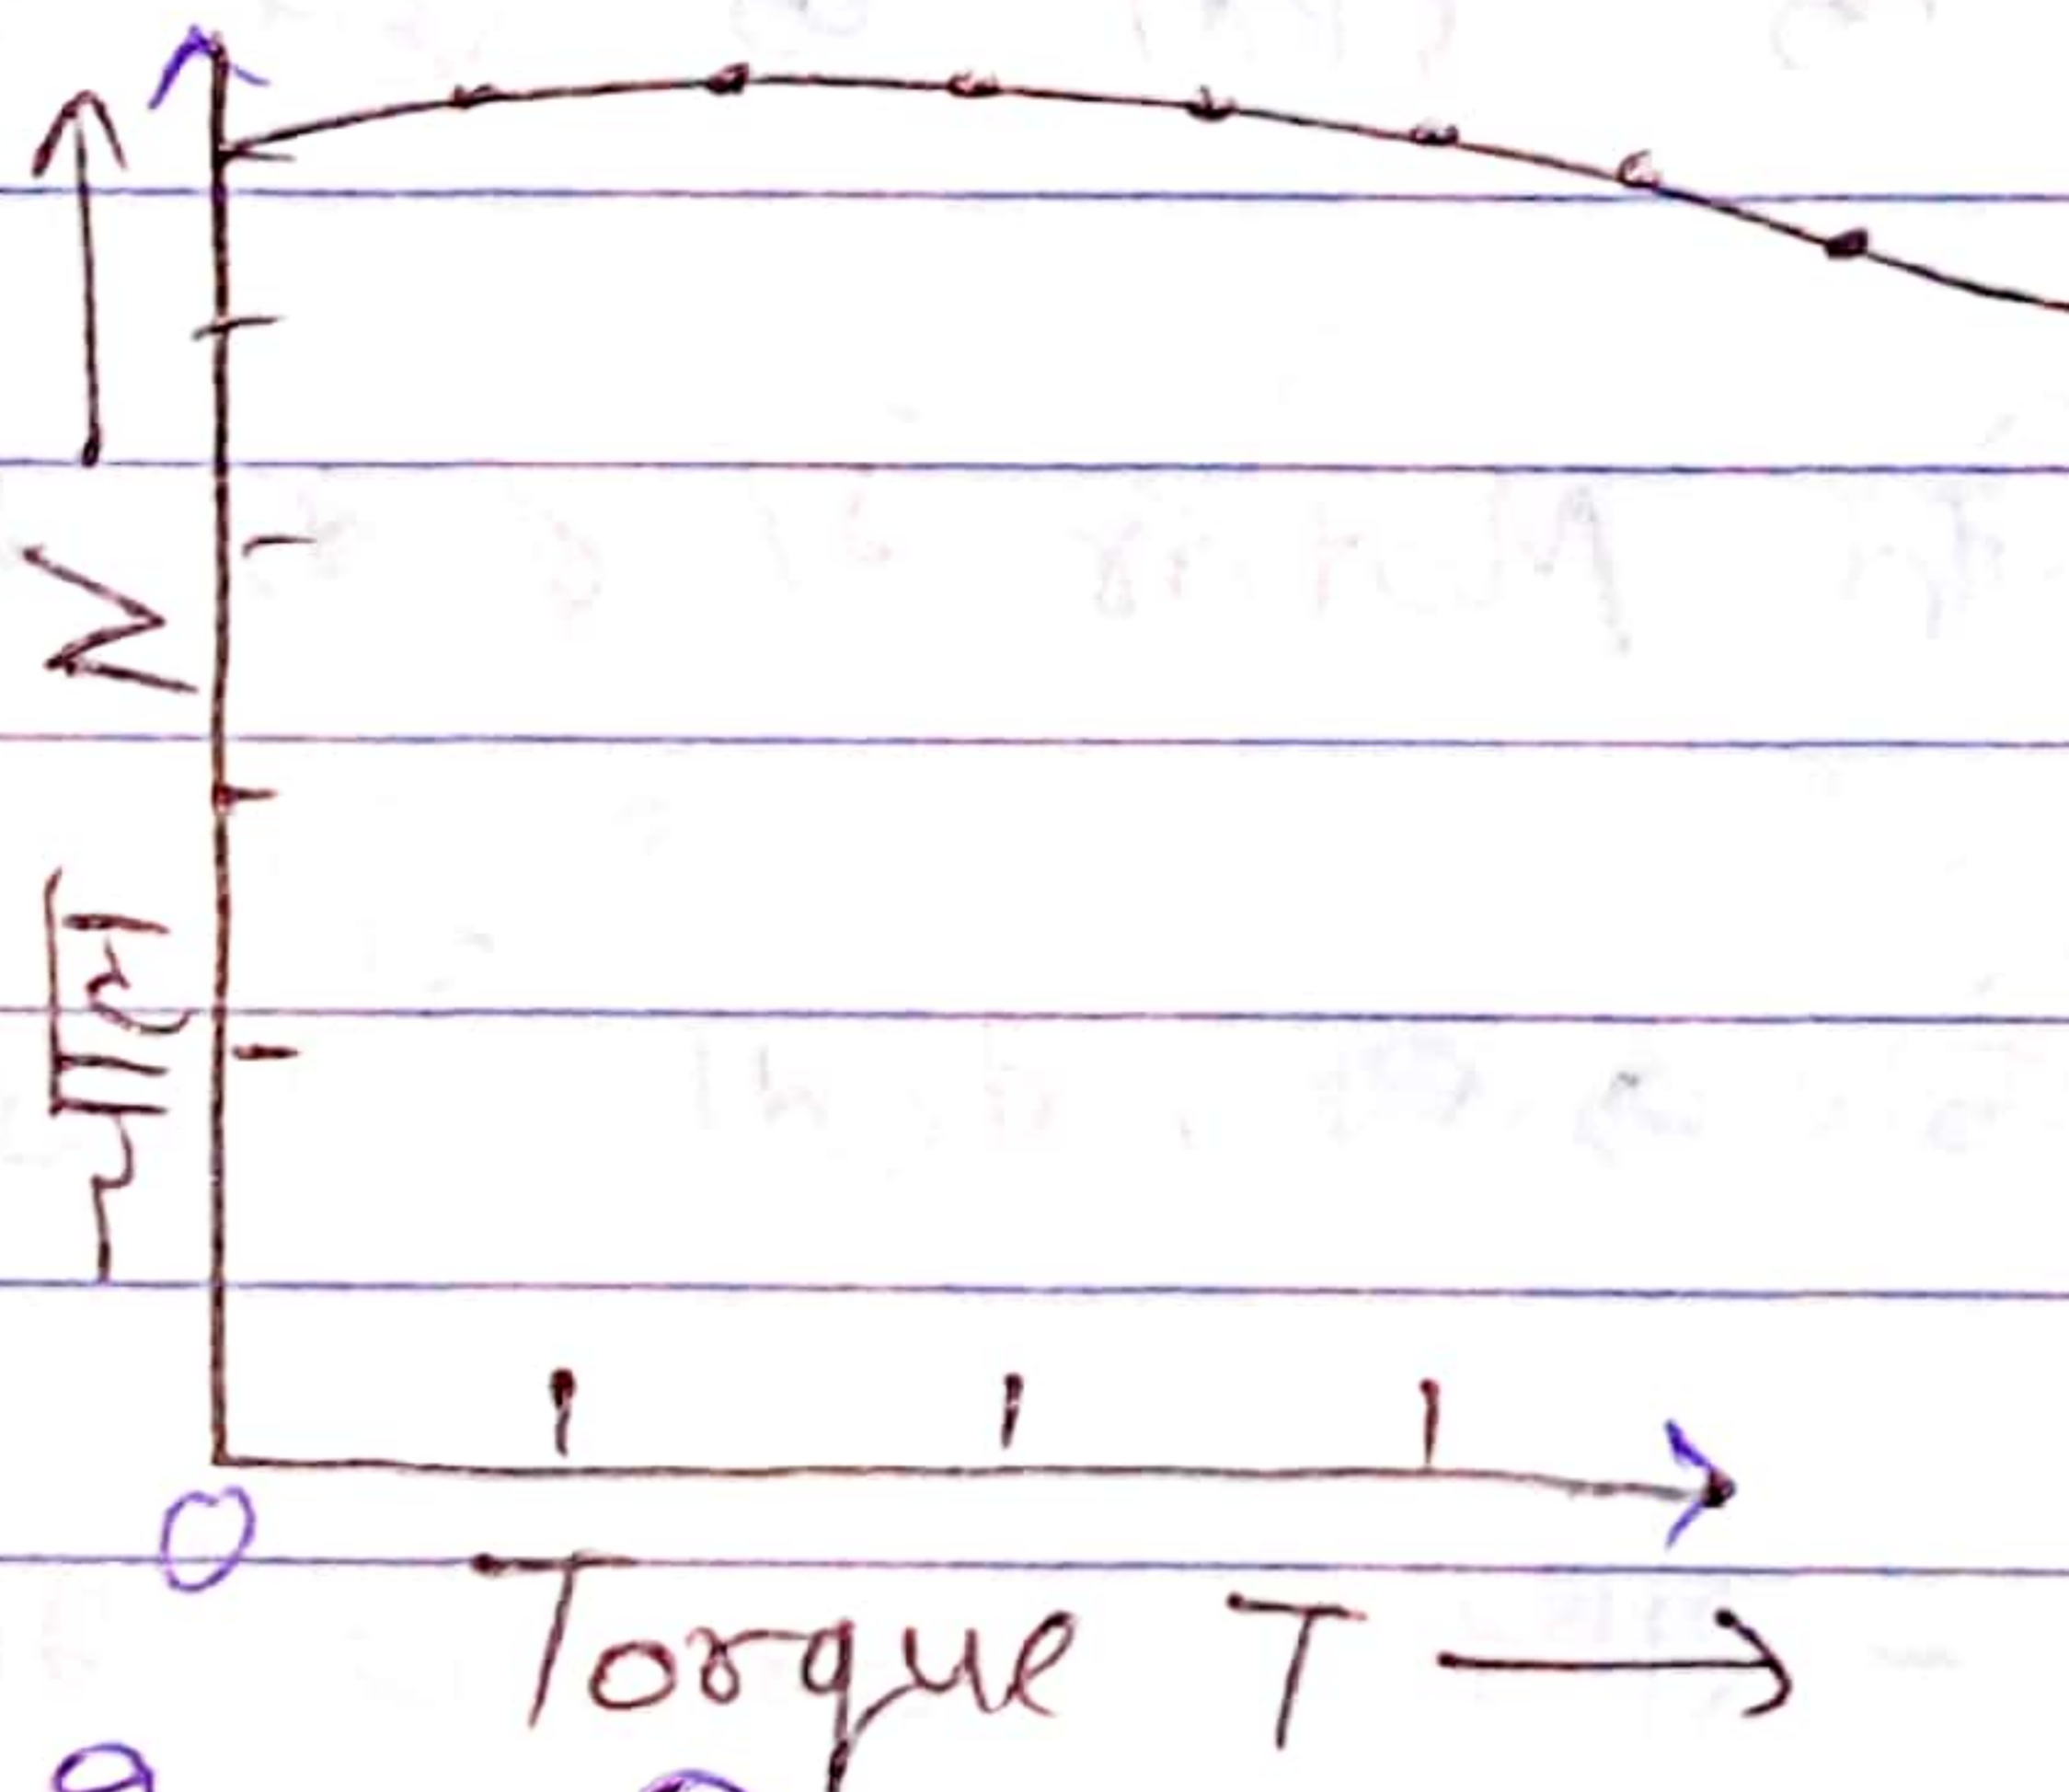

चूँकि श्युन्ट मोटर के लिए $T \propto I_a$ तथा $N \propto E_b \propto$

$(V - I_a R_a)$ अतः ज्यों-ज्यों मोटर में Torque का मान बढ़ता है,

Armature Current का मान भी बढ़ता है; जिसके फलस्वरूप E_b


का मान कम होने से मोटर की चाल भी धीरे-धीरे कम

होती है।

Date


*** Chara. of Compound Motors**

(a) Torque Armature Current Chara.

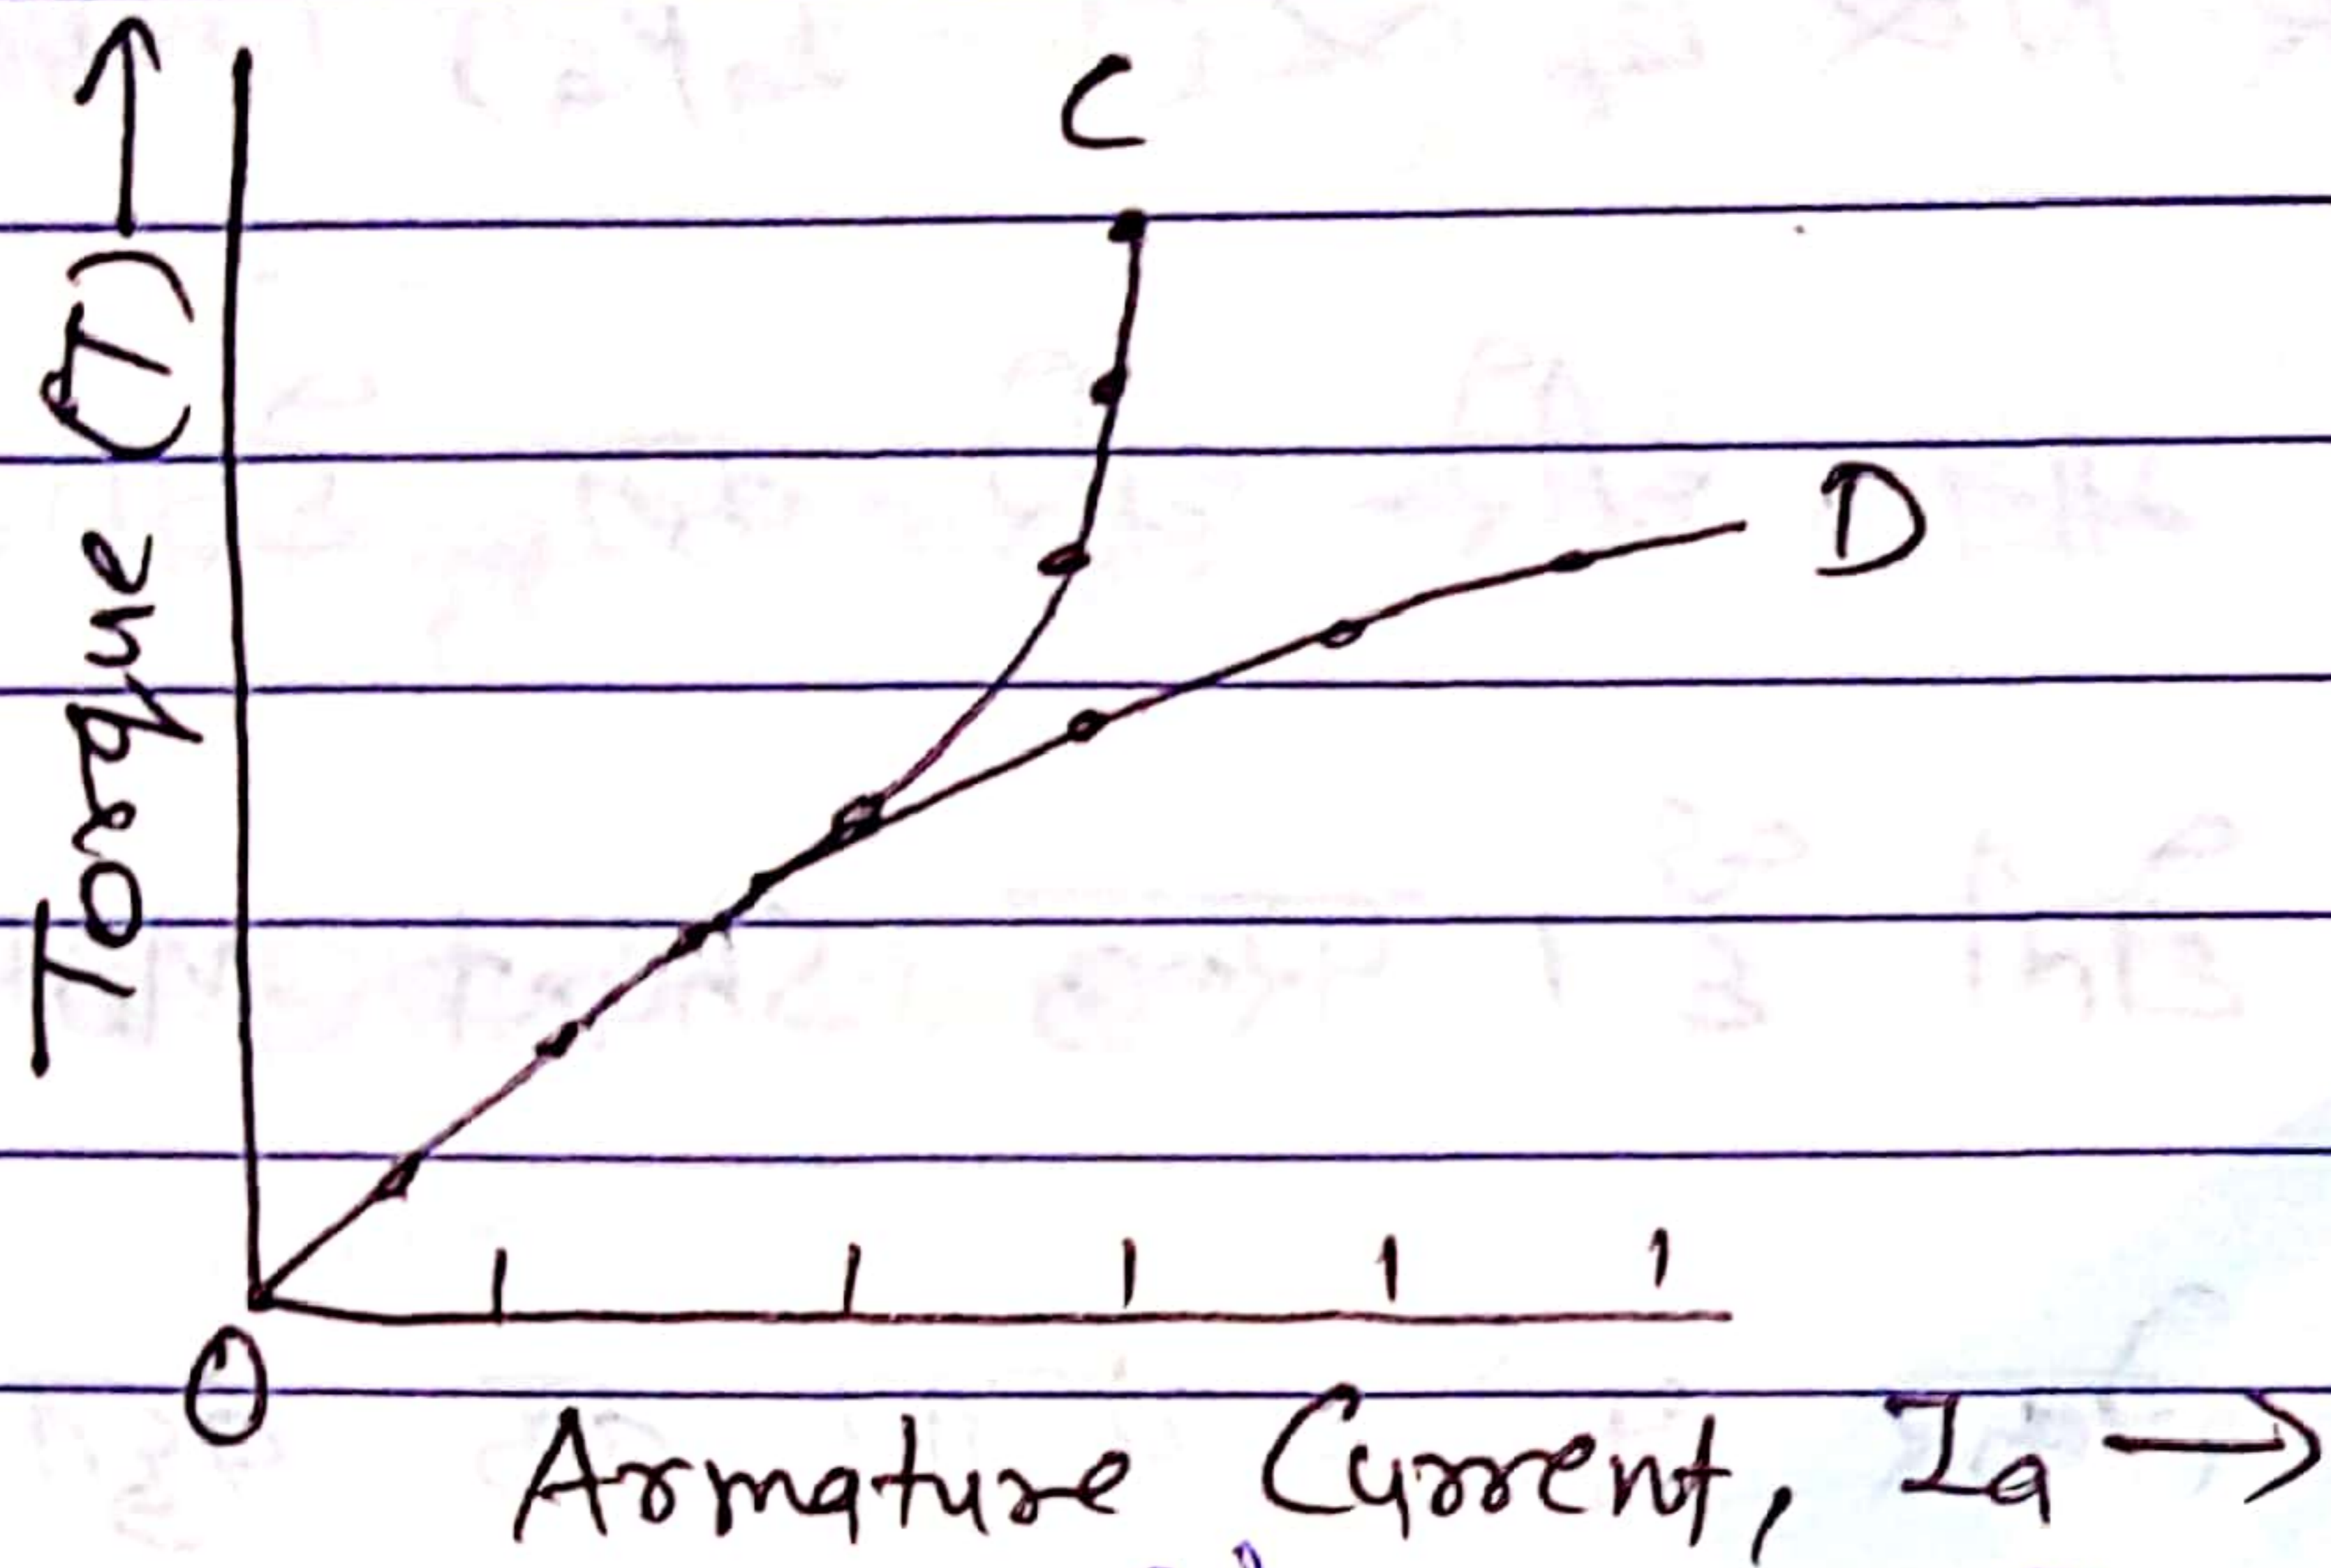

चूँकि Torque $T \propto \phi I_a$ और Motor में Series तथा Shunt दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों के रहने के कारण, I_a का मान बढ़ने पर, समेत संयोजित Motor में ϕ का मान भी, Series field coil के क्षीय प्रभाव के कारण, बढ़ता है। अतः Armature Current के बढ़ने के साथ-साथ Torque भी बढ़ता है। जो Curve में C द्वारा दिखाया गया है। परन्तु अवकलीय Motor में I_a का मान बढ़ने के साथ ही ϕ का मान कम हो जाता है अतः Torque भी कम बढ़ता है।

(b) Speed Arm. Current Chara.

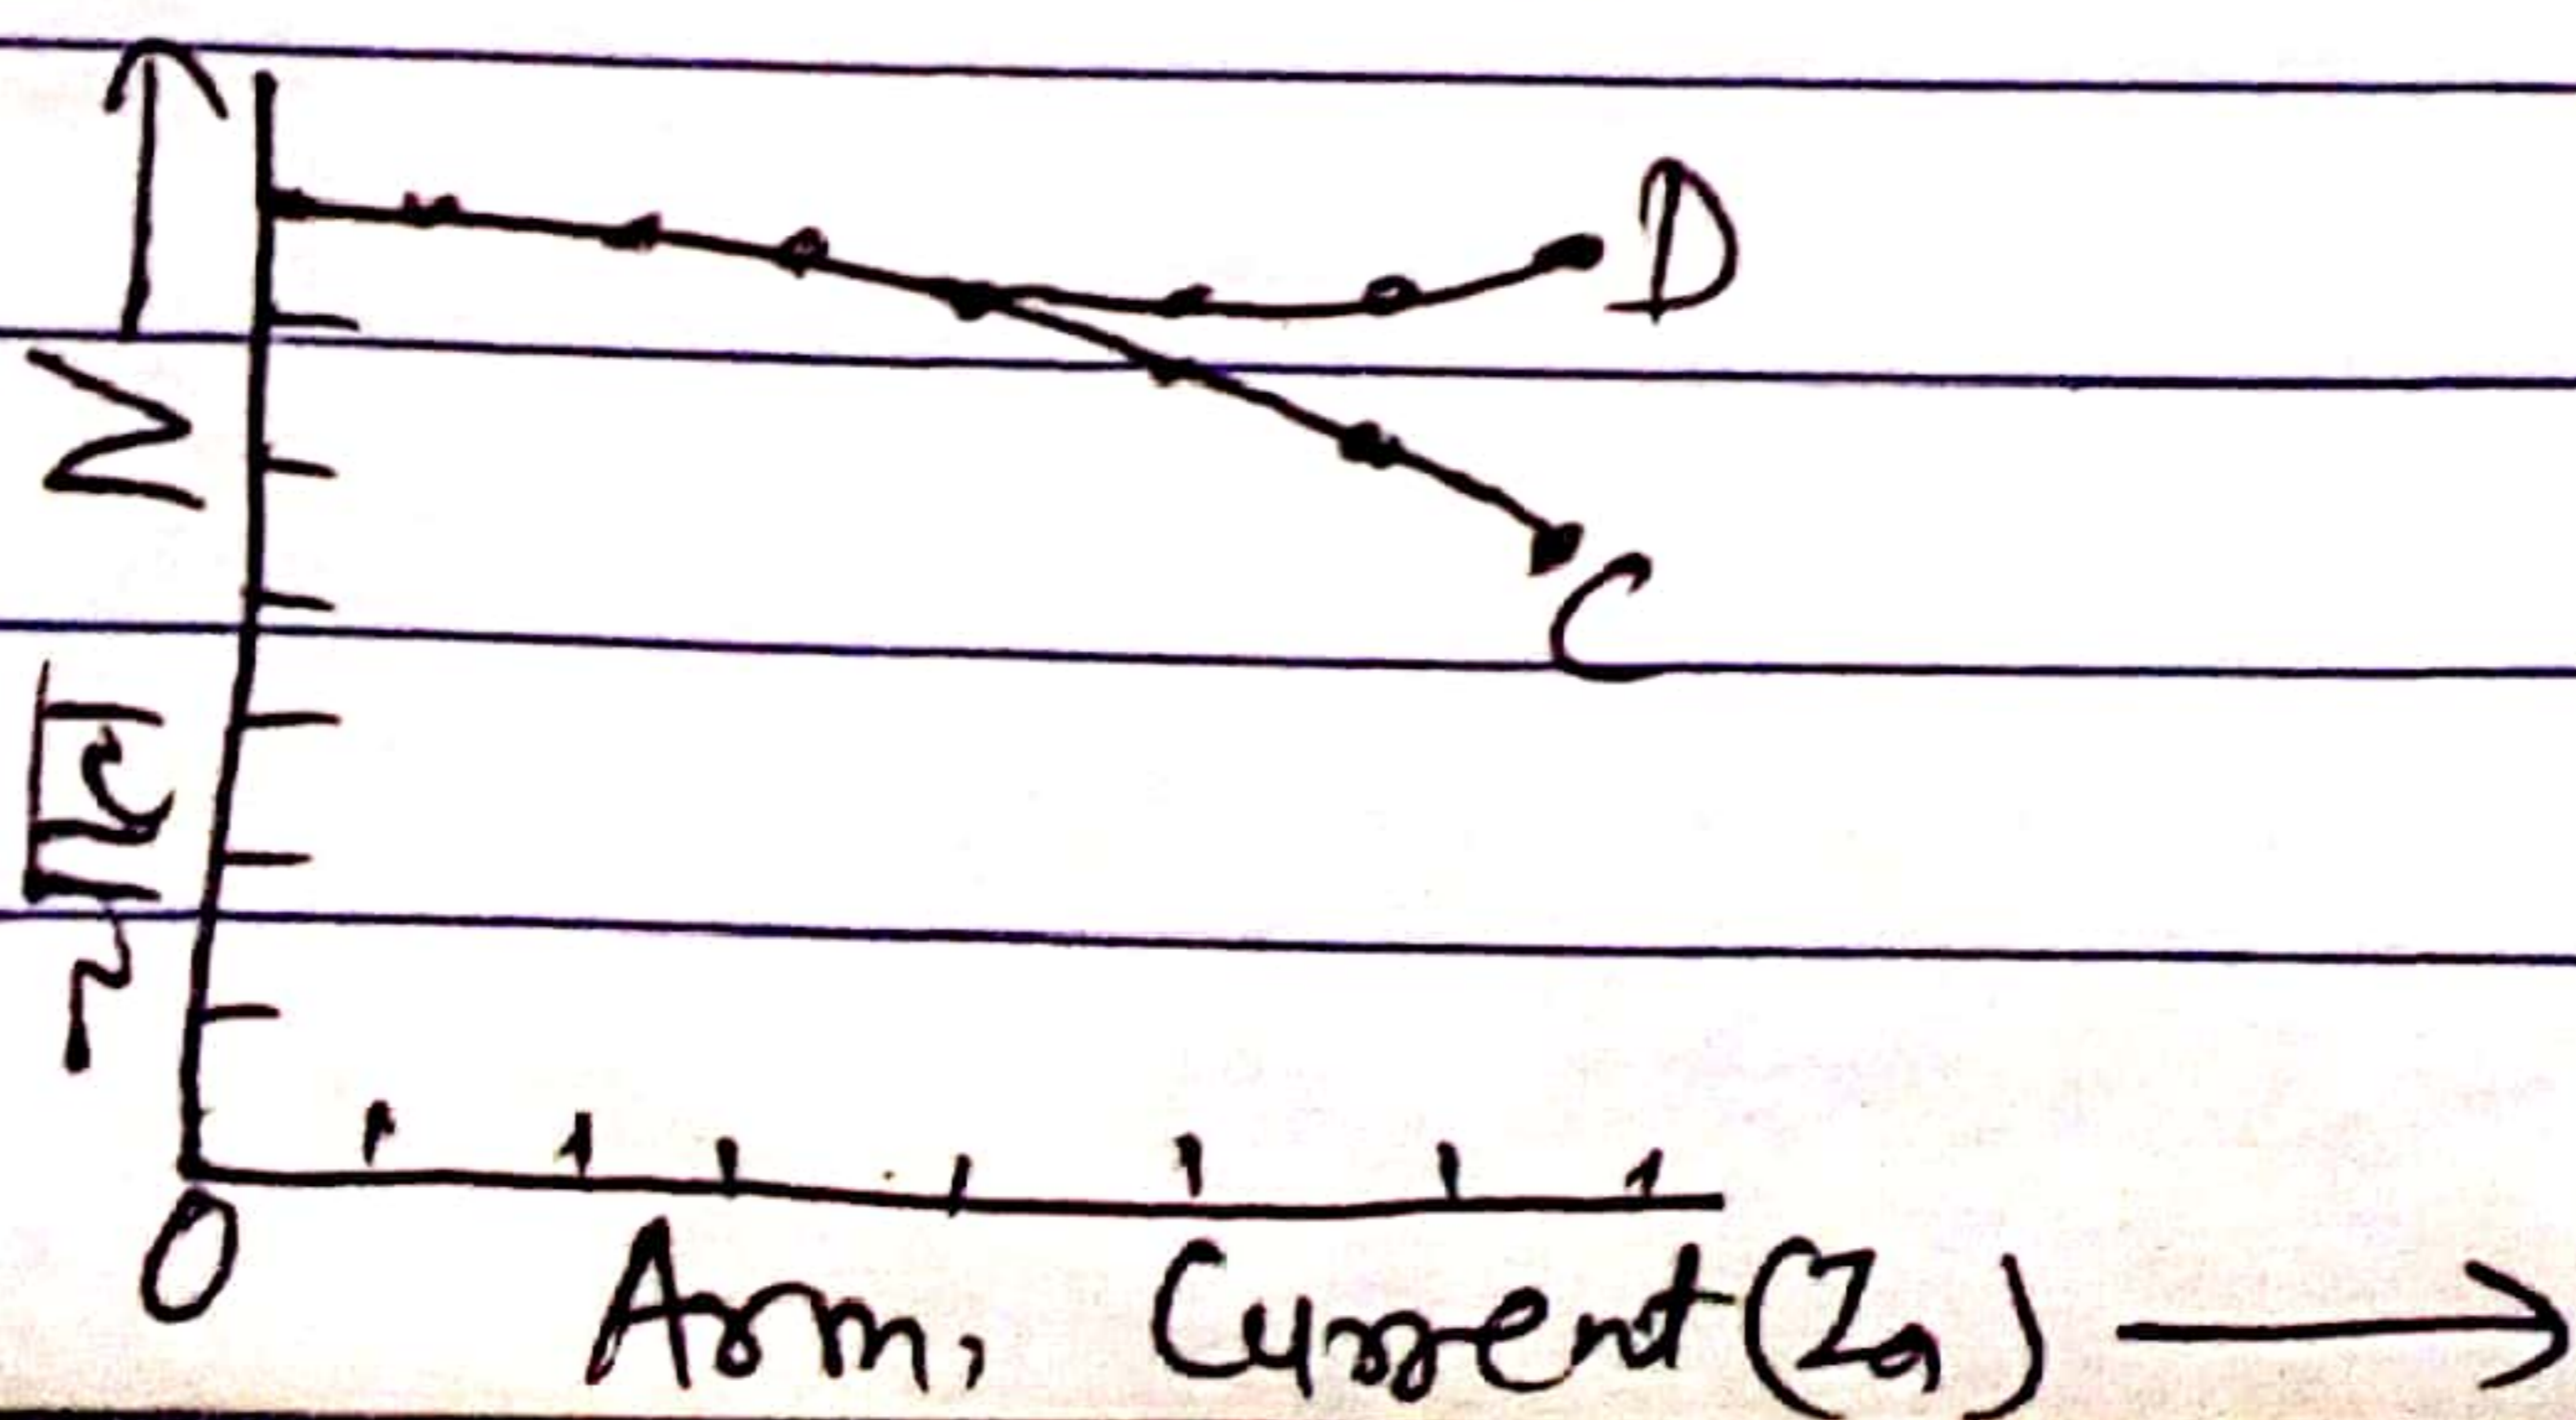

चूँकि चाल, $N \propto (N_b / \phi)$ और दोनों क्षेत्रों के प्रभाव से युक्त इस Motor

में E_b की अपेक्षा ϕ अधिक प्रभावशाली राशि है। समवेत संयोजित Motor

में Armature Current I_a का मान बढ़ने पर ϕ का मान बढ़ने से चाल

में कुछ कमी आ जाती है जो Graph में इसे दिखाया गया है। परन्तु

व्यवहारिय Compound Motor में Arm. Current के बढ़ने पर ϕ का

मान कम हो जाने से Motor की चाल कुछ बढ़ जाती है जो Graph में

D से दिखाया गया है।

* Uses of D.C. Motors:

(a) Series Motor: Series Motor का प्रचलन ~~का~~ Torque

अत्यधिक होता है। इसकी गति निम्न कार्यभार पर अल्पधिक तथा

अधिकार्यभार पर कम होती है, अतः इसका use उन स्थानों पर, जहाँ

उच्च Starting torque की आवश्यकता होती है। जैसे - Crwin,

ट्राम के चालकों, विद्युत रेल इंजनों, विद्युत टैलियों, विद्युत वाहनों आदि में।

(b) Shunt Motor: यद्यपि Shunt Motors का Starting Torque

series motor की भाँति उच्च नहीं होता, बल्कि न्यून होता है, परन्तु

Date

इनकी गति लगभग स्थिर होती है जिसके कारण यह कभी उपयोगी

Motor है। इसका उपयोग उन स्थान पर की जाती है जहाँ स्थिर

गति की आवश्यकता होती है; जैसे खराद, सेन्ट्रीफ्यूगल तथा

इसीप्रकारिंग पम्प, फूँकनी, पंपा, प्रयोगशालाओं के आइसचलक तथा

फिसाई की Machines आदि।

© Compound Motor: चूँकि अवकलीय Compound motor में ऐसा

कोई विशेष गुण नहीं होता, जिसका कोई विशेष उपयोग हो सके;

अतः ये Machine उपयोगी नहीं है। परन्तु चूँकि समवेत, Compound Motor

का Starting torque भी काफी अधिक होता है, साथ ही निम्न कार्यभार

पर भी इसकी चाल सीमित रहती है; अतः इनका उपयोग उन स्थानों पर

किया जाता है जहाँ पर Machine पर अचानक भारी कार्यभार पड़ता है,

साथ ही उच्च कार्यभार पर कार्य करना पड़ता है, साथ ही उच्च

कार्यभार पर कार्य करना पड़ता है, जैसे - रोलिंग मिलों (rolling mills),

Cranes, उच्चालकों, भारी रंघों (heavy planes) आदि में।