

Losses in Transformer [ट्रांसफार्मर में हानियाँ] - : Transformer में दो प्रकार की हानियाँ

होती हैं -

1.) Iron Losses or Core Losses

2.) Copper Losses or Variable losses

1) Iron Losses - : लोड हानियों को नो-लोड (No-load) हानियाँ भी कहते हैं।

लोड हानियाँ ट्रांसफार्मर के कोर में

उत्पन्न होती हैं। लोड हानियाँ दो प्रकार की होती हैं -

(a) Hysteresis loss

(b) Eddy Current loss.

★ Hysteresis Loss - : कोर का बार-बार चुम्बकीय तथा वि-चुम्बकीय होने के कारण विद्युत शक्ति की खपत होती है उसे ही हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं।

$$\text{Hysteresis loss } W_h = \eta B_{\text{max}}^{1.6} \times f \cdot v \text{ watt}$$

$$W_h \propto f$$

where η = Hysteresis Constant

B_{max} = maximum flux density

f = frequency

v = volume of core (m^3)

Hysteresis losses, आवृत्ति पर निर्भर करती हैं।

$$W_h \propto f \Rightarrow \uparrow W_h \propto f \uparrow \quad \downarrow W_h \propto f \downarrow$$

Hysteresis losses को कम करने के लिए transformer का कोर सीलिकन स्टील का बनाया जाता है।

Note :- Property of silicon steel -

- (a) High Saturation point
- (b) Good Permeability
- (c) high flux density

So that silicon steel is mostly used in power transformer.

Eddy Current Losses :- प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण transformer के कौर तथा अन्य धात्विक भागों में winding की भाँति e.m.f उत्पन्न हो जाता है, परन्तु इसका मान बहुत कम होता है, तथा कौर के कम प्रतिरोध के कारण उच्च धारा प्रवाहित होती है, जिसे एडी करंट कहते हैं। इसके कारण कौर गर्म हो जाता है और ऊर्जा की हानि होती है, जिसे Eddy Current loss कहते हैं।

$$\text{Eddy Current loss } W_e = B_m^2 f^2 t^2 \text{ Watt}$$

B_m = अधिकतम चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व

f = आवृत्ति

t = कौर की मोटाई

$$W_e \propto f^2$$

इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए कौर को लेमिनेटेड बनाया जाता है तथा परस्पर insulated होता है।

Note :- ① $\text{Total Iron losses} = W_h + W_e$

- ② Iron Loss, लॉड से मुक्त होता है अर्थात् load पर निर्भर नहीं करता है। प्रत्येक लॉड पर समान रहता है। इसलिये इसे No-load loss कहते हैं।
- ③ इसका मान लॉड पर समान रहता है। इसलिये इसे No-load loss कहते हैं।
- ④ लॉड हानि को जगना open circuit test द्वारा की जाती है।


★ Transformer Test OR Determination of Transformer Losses

1. Open Circuit Test
2. Short Circuit Test

Open Circuit Test :- open circuit test द्वारा Iron loss का मान ज्ञात किया जाता है। open circuit test के लिए निम्न उपकरण की आवश्यकता होती है -

- (a) Watt meter
- (b) Volt meter
- (c) Ampere meter
- (d) Transformer.

इस प्रकार के Test में Transformer की Primary winding की तरफ सारे instrument लगाते हैं तथा secondary winding open होती है।

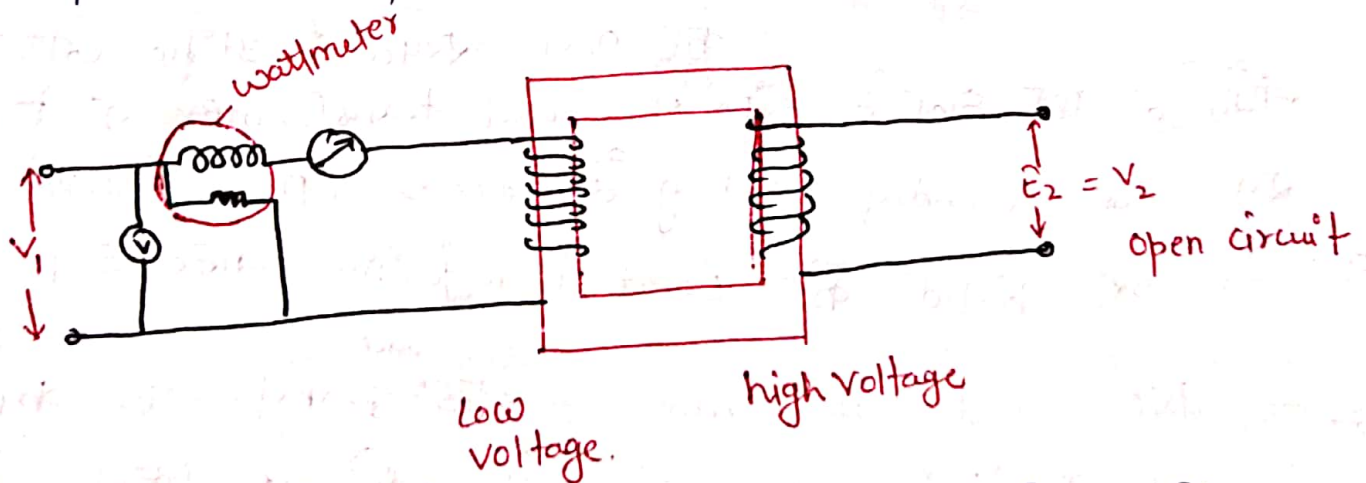

- Wattmeter की रीडिंग Iron loss (Core loss) को प्रदर्शित करेगा।
- सुरक्षा के उद्देश्य से primary winding को rated voltage ही जति है।
- चूंकि बिना लोड के धारा कम प्रवाहित होगी। इसलिए वाटमीटर व एम्पीयर मीटर कम रेंज का होना चाहिए।

- Open circuit (o.c) test की supply frequency, rated frequency के समान होनी चाहिए।
- No-load condition में भी बहुत कम मात्रा में कॉपर लॉस भी होता है।

→ $\text{Iron Loss} = W_I = W_0 - \text{no load copper loss}$

$$\Rightarrow \boxed{W_I = W_0 - I_0^2 \cdot R}$$

$W_I =$ Iron loss, $W_0 =$ Wattmeter reading of no load


$I_0 =$ No load current, $R =$ Resistance of winding

$I_0^2 R =$ no load copper loss.

◆ Short Circuit Test :- यह Test, transformer की copper loss को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

इस प्रकार के test के लिए transformer की secondary winding को short किया जाता है।

की तरफ connect किया जाता है। Short circuit test high voltage

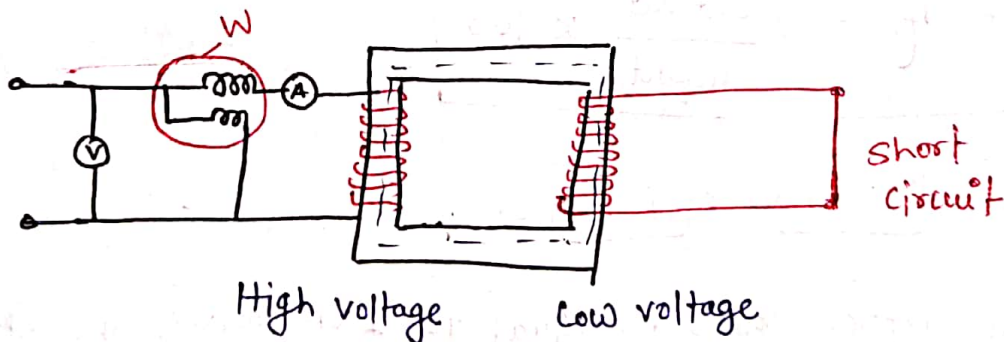

- The reading of wattmeter gives copper loss.
- This is not जरूरी नहीं की no load test, low voltage की तरफ तथा short circuit test high voltage की तरफ हो।
- Practically उपकरण की उपलब्धता व accuracy के कारण ऐसा किया जाता है।

Efficiency of Transformer - [ट्रान्सफार्मर की दक्षता] -:

In general, the efficiency of electrical apparatus is -

$$\text{Efficiency } \eta = \frac{\text{Output Power}}{\text{input power}} = \frac{\text{Output Power}}{\text{output Power} + \text{losses}}$$

For transformer -

$$\eta = \frac{\text{output}}{\text{input}} = \frac{\text{output Power}}{\text{output} + \text{losses Power}}$$

$$\eta = \frac{V_2 I_2 \cos \phi}{V_1 I_1 \cos \phi + W_i + W_{cu}}$$

$\left\{ \begin{array}{l} W_i = \text{iron loss} \\ W_{cu} = \text{Copper loss} \end{array} \right.$

$$\eta = \frac{\text{output}}{\text{input}} = \frac{\text{Input} - \text{losses}}{\text{input}}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \therefore \text{output} \\ = \text{input} - \text{Losses} \end{array} \right.$

$$\eta = 1 - \frac{\text{losses}}{\text{input}}$$

~~For~~

$$\% \eta = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100$$

Im

Condition for Maximum efficiency -:

When Copper losses is equal to Iron losses, The efficiency of transformer is 100% or maximum.

$$\boxed{Cu \text{ loss} = \text{Iron loss}}$$

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{(Cu + \text{iron losses})}{\text{input}} = 1 - \frac{Cu + Cu}{\text{input}}$$

$$\boxed{\eta_{\max} = 1}$$

$$\boxed{\% \eta_{\max} = 100\%}$$

Q. एक transformer की rating 10KVA 2200/220V, 50Hz है। transformer testing के बाद निम्न परिणाम (Result) प्राप्त हुए -

Short Circuit test power input = 340W

open " " " " = 168W

{ P.F = 0.8 }

तो transformer की efficiency ज्ञात कीजिए।

Solv -:

Given - Output Power = 10KV

Copper loss = 340W

Iron loss = 168W

$$\therefore \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{10 \times 10^3 \times 0.8}{\text{output Power} + \text{losses}}$$

$$= \frac{10 \times 10^3 \times 0.8}{10 \times 10^3 \times 0.8 + C_u \text{ loss} + \text{Iron loss}}$$

$$= \frac{10 \times 10^3 \times 0.8}{10 \times 10^3 \times 0.8 + 340W + 168W}$$

$$= \frac{8 \times 10^3}{8 \times 10^3 + 508} = \frac{8 \times 10^3}{8508}$$

$$= \frac{8000}{8508} = 0.940$$

$$\Rightarrow \% \eta = 0.94 \times 100 = 94 \% \quad \underline{\text{Ans}}$$

◆ Voltage Regulation of Transformer :- Transformer के secondary voltage winding के no-load

voltage तथा full load voltage के अनुपात अंतर व No-load voltage का अनुपात, transformer का वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है।

$$\text{Voltage Regulation of Transformer} = \frac{V_s \text{ No-load} - V_s \text{ full load}}{V_s \text{ No-load}}$$

$$\% \text{ V.R} = \frac{V_{sNL} - V_{sFL}}{V_{sNL}} \times 100$$

V_{SNL} = No-load secondary voltage

V_{SFL} = full load " "

Transformer Oil [ट्रांसफार्मर तेल] :- ट्रांसफार्मर तेल, transformer का मुख्य भाग है।

→ यह एक कुचालक द्रव्य [Insulating liquid] है, जिसका प्रयोग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग तथा कोर को ठंडा रखने के लिए किया जाता है।

Transformer Oil (तेल) की आवश्यकता [Necessity of transformer oil]

→ जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर गर्म (heat) हो जाता है। उच्च पावर रेटिंग वाले transformer में बहुत अधिक heat उत्पन्न होगा जो winding के insulation को प्रभावित करता है एवं efficiency भी कम हो जाती है।

→ Transformer oil एक अच्छा कुचालक पदार्थ है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल Break-down नहीं होता है।

Types of transformer oil :- यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है -

a) Mineral oil (श्वनिज तेल)

b) Synthetic oil (सिन्थेटिक तेल)

■ Mineral oil :- यह विशेष प्रकार की मीबिल तेल होता है जिसे पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। यह ज्वलनशील नहीं होता है और न ही सरलता से वाष्पीकृत होता है।

Synthetic Oil :- इसे सिलिकॉन तथा एड्रोकार्बिन द्रवों से तैयार किया जाता है।

Method For Cooling Transformers -:

- ① Naturally Cooled Transformer Cooling Method
- ② Oil cooled Transformer " "
- ③ Water Cooled Transformer " "
- ④ Forced air cooled Transformer " "

उपरोक्त विन्दु को ब्रुक की सहायता से विस्तृत पढ़ें।

Note -: Transformer Bushing (ट्रांसफार्मर बुशिंग) -: पावर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को स्रोत तथा लोड से संयोजित करने वाला उपकरण transformer Bushing कहलाता है। ये बुश संयोजन केबलों को ट्रांसफार्मर की वॉल से पृथक रखने के लिए आवश्यक है।

Transformer Rating -: Transformer की रेटिंग KVA में व्यक्त किया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर की शक्ति, लोड द्वारा निर्धारित होती है जो पावर फैक्टर पर निर्भर करता है।

Note -: यदि transformer की rating 25KVA है तो -

$$\text{unity power factor पर लोड क्षमता} = 25\text{KVA} \times \cos\phi = 25 \times 1 \\ = 25\text{KW}$$

$$0.8 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " = 25\text{KVA} \times \cos\phi = 25 \times 0.8 \\ = 20\text{KW}$$

$$0.4 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " = 25 \times 0.4 = 10\text{KW}.$$